

## زلزله ۲۸ آذر ماه تغیرش

حجت الله عادلی  
دانشکده فنی دانشگاه تهران

### چکیده

این مقاله گزارش کوتاهی است از زلزله ۲۸ آذر ماه تغیرش که شهرستانهای ساوه، قم و اراک و روستاهای تابعه را لرزاند. مشاهدات حاصل از آثار این زلزله بر روی ساختمانها و علل خرابی آنها به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته است.

ساختمانهای بلندکه به طور کلی دارای دوره‌ی تناوب طبیعی زیادی هستند بیشترین اثر را می‌گذارد. از این جهت است که زلزله‌ی اخیر در طبقات بالای ساختمانهای چند طبقه تهران بخوبی حس گردید.

این زلزله باعث شد که یکبار دیگر توجه مردم به زلزله خیزی تهران و مناطق مجاور آن معطوف شود. استان مرکزی و منطقه‌ی تهران بارها در طول تاریخ، زلزله‌های مخرب را بخود دیده است (۷۴ و ۷۵). براساس نوشته‌های تاریخ نویسان، شهر ری که سابقه‌ی تاریخی دارد، چند بار در اثر زلزله‌های شدید با خاک یکسان شده است. در نیم قرن گذشته نیز فعالیت زلزله خیزی این منطقه قابل توجه بوده است (۷۶ و ۷۷). مثلاً "زلزله‌ی مخرب بوئین زهرا (جنوب قزوین) با بزرگی (قدرت) ۷/۲۵ ریشتر در روز اول سپتامبر ۱۹۶۲ در فاصله‌ی ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی تهران اتفاق افتاد که حدود ۱۲۴۰۵ نفر تلفات بجا گذاشت.

در ساعت ۴ و ۴۷ دقیقه بامداد روز ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۹ زلزله‌ای به بزرگی (قدرت) حدود ۵/۸ ریشتر استان مرکزی به ویژه شهرستان‌های ساوه، قم و اراک و روستاهای تابعه رالرزاند. در این زلزله ۲۶ نفر تلف شدند. سازمان تحقیقات زمین‌شناسی ایالات متحده امریکا<sup>۱</sup> مرکز زلزله را در طول ۵۰/۶۷ شرقی و در عرض ۳۴/۶۲ شمالی و عمق کانون آن را برابر با ۳۳ کیلومتر گزارش کرده است.

با وجود اینکه این زلزله قدرت نسبتاً "کمی" داشت، منطقه‌ی وسیعی از جمله تهران را به لرره درآورد. علت این امر احتمالاً "عمق نسبتاً" زیاد کانون زلزله بوده است. زیرا هر قدر عمق زلزله بیشتر باشد امواج ناشی از آن در فالصله‌ی بیشتری منتشر می‌گرددند (۳). بخصوص امواجی از زمین که دارای دوره‌ی تناوب زیاد (فرکانس یا بسامد کم) می‌باشند، بدون اینکه مستهلك شوند، می‌توانند صدها کیلومتر حرکت نمایند. ارتعاشات با دوره‌ی تناوب زیاد زمین بسر روی

تصاویر ۹ و ۱۰ ساختمان مسجد روسنای کلاغ نشین را پس از زلزله نشان می‌دهند معاصر بار بر قائم این ساختمان ترکیبی از دیوار و ستونهای فولادی لوله‌ای با مقطع مریع، و سقف ساختمان از طاق ضربی می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود قسمت اعظم این ساختمان در زلزله مزبور فرو ریخته است، در حالیکه تعداد زیادی ساختمان خشتی در این روستا فقط ترک برداشته‌اند. هنگامی که مصالح سازه‌ای مختلف در یک ساختمان ترکیب می‌شوند به تفاوت رفتار آنها در هنگام وقوع زلزله باید توجه کافی شود. نیروهای زلزله در قسمتی از این ساختمان ظاهرها "می‌باشد به وسیله عمل قابی" (یا شبه قابی) ستون‌ها و تیرهای فولادی و در قسمت دیگر آن به وسیله دیوارهای آجری گرفته شود. قاب‌ها (یا تیرهای ستون‌ها) دارای انعطاف پذیری جانبی زیادی می‌باشند، در حالیکه دیوارهای آجری از آن هایه مراتب صلب تر هستند و در نتیجه تغییر مکان جانبی کمتری می‌دهند. این اختلاف در رفتار دو قسمت ساختمان باعث می‌شود که ساختمان به صورت یکپارچه عمل نکند و از هم پاشیده شود. بعلاوه، همانطورکه در تصویر ۹ مشاهده می‌شود تیرفولادی به صورت ساده در روی ستون فولادی قرار داده شده است. این نوع اتصال برای حمل بارهای قائم وزن اسکالی ندارد ولی برای ایجاد مقاومت جانبی در مقابل نیروهای افقی ناشی از زلزله کافی نمی‌باشد.

تصاویر ۱۱ تا ۱۲ ساختمان مقبره، امامزاده عبدالله واقع در چهل کیلومتری جنوب قم را نشان می‌دهد که در یکی از پسلزه‌های زلزله مزبور فرو ریخته است. این ساختمان در زلزله‌ی ۲۸ آذر ماه ترک برداشته و ضعیف شده بود. شکل سه بعدی متقاضی گنبد و حلقه فولادی دایره‌سی تحتانی به آن یکپارچگی داده باعث شده‌اند که گنبد به راحتی بتواند مولفه‌های مختلف ارتعاشات ناشی از زلزله را تحمل کند. اما دیوارها و پایه‌های گنبد در اثر وزن نسبتاً "زیاد گند"، تحت تأثیر نیروهای افقی ناشی از زلزله زیادی فرار گرفته ابتدا ترک برداشته سپس فرو ریخته‌اند. اما دیوارها و پایه‌های گنبد علاوه بر دارا بودن مقاومت کافی باید کاملاً به یکدیگر و همچنین به گنبد بسته شوند تا در موقع وقوع زلزله، گنبد و دیوارها و پایه‌ها به صورت یک ساختمان واحد عمل کند.

در تصویر ۱۳، چهار تا از گلdstه‌های آجری مقبره‌ی حضرت معصومه کمی مایل شده‌اند. این گلdstه‌ها به علت

اکثر ساختمانهای روستاهای آسیب دیده از نوع خشتشی بودند. علت و نحوه خرابی ساختمانهای خشتشی قبله "مورد بحث قرار گرفته" (مراجع ۲۱ و ۲۲) و روش‌های مختلفی برای تقویت آنها ارائه شده است (مراجع ۲۳). اما بحث درباره علست و نحوه خرابی ساختمان‌های آجری در این زلزله جالب می‌باشد.

تصویر ۱ شکست یک دیوار آجری را در اثر برش افقی ناشی از زلزله به موازات صفحه دیوار نشان می‌دهد. این نوع شکست معمولاً به صورت مورب صورت می‌گیرد. در این دیوار از آجرهای نسبتاً "مرغوب استفاده شده است ولی ملات بکار رفته ضعیف می‌باشد. در نتیجه آجرهای مرغوب استفاده شده از ملات بکار رفته ای که برشی دیوارها بستگی به مقاومت اتصالی بین ملات و مصالح بنائی دارد. آزمایش‌های مقاومت اتصالی ملات‌های ماسه - سیمان نشان داده‌اند که کاهش مقدار سیمان در ملات، مقاومت اتصالی آنرا به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهد (۲). ملات‌های که به هیچ وجه مقاومت ملات سیمان را ندارد. ساختمانهای آجری که با ملات‌های ساخته شده‌اند در اغلب زلزله‌ها فرو ریخته‌اند. از این رو استفاده از آن توصیه نمی‌شود. در جایی که آهک ارزان و سیمان گران می‌باشد می‌توان ملاتی با مخلوط سیمان و آهک ساخت (۲).

تصاویر ۲ و ۳ ترک‌های ایجاد شده در دیوار آجری را در اثر برش افقی عمود بر صفحه دیوار نشان میدهند. در اثر این برش، دیوار به طور جانبی (تصویر ۴) به ارتعاش در می‌آید. ترک‌های ناشی از این ارتعاش به طور کلی قائم می‌باشند (تصویر ۵ و ۶). مجدداً به تصویر ۲ توجه کنید. آجرچینی دیوار در گوش ساختمان به طور صحیحی انجام نشده است بطوری که بندها، در یک امتداد قائم، تقریباً رو به قرار گرفته‌اند. آجرچینی غلط در بالای پنجره؛ تصویر ۳ نیز به ترک خوردن دیوارها کمک کرده است.


برای جلوگیری از ترک خوردن دیوارهای آجری، باید در بالای دیوارهای هر طبقه یک تیرکلاف بتن مسلح به کاربرد (تصویر ۴). این تیرکلاف باعث تقویت قسمت های فوقانی دیوارهای شده نیروهای زلزله عمود بر صفحه دیوارها را به نحو حسن به دیوارهای مجاور منتقل می‌کند و موجب می‌شود ساختمان به صورت یکپارچه عمل کند (۳). تیرکلاف فوقاً در سقف‌های شیروانی برای توزیع بارهای متتمرکز خرپاها نیز تکیه گاه مناسب ایجاد می‌نماید (تصویر ۷).

- Probabilistic Seismic Investigation for Iran-Data Analysis and Preliminary Results", Report No. 77-8-1, Earthquake Engineering Research Lab., Dept. of Civil Engineering, Northwestern University, August 1977.
- 6- Adeli, H. and Nemat-Nasser, S., "A Seismic Risk Study of Iran", Proceedings of the Central American Conference on Earthquake Engineering, Vol. 1, January 1978.
- 7- Ambraseys, N.N., "Early Earthquakes in North-Central Iran", Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 58, No. 2, April 1968.
- 8- "Design Essentials in Earthquake Resistant Buildings", Architectural Institute of Japan, Tokyo, 1970.


باریک بودن به صورت آونگ وارونه نوسان کرده و در اثر مقاومت کششی بسیار کم آجر و ملات، در محل اتصال به سقف ترک برداشته شد. برای اجتناب از عمل مزبور می‌باشد آنها را در محل اتصال به سقف به وسیله‌ی میله‌گرد های فولادی تقویت نمود.

### مراجع


- عادلی، حجت‌الله، "زلزله‌ی ۱۳۵۸ آبان ۲۳"، فاعلیات، نشریه‌ی شماره‌ی ۴۲ دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۵۹.
- عادلی، حجت‌الله "ساختمان‌های کوچک در مناطق زلزله خیز" انتشارات دهخدا، ۱۳۵۹.
- عادلی، حجت‌الله "مهندسی زلزله - جلد اول" انتشارات دهخدا و هنر، ۱۳۵۹.
- معین‌فر، علی‌اکبر، "تهران و زلزله" نشریه‌ی کانون مهندسین ایران.
- Adeli, H. and Nemat-Nasser, S., "A

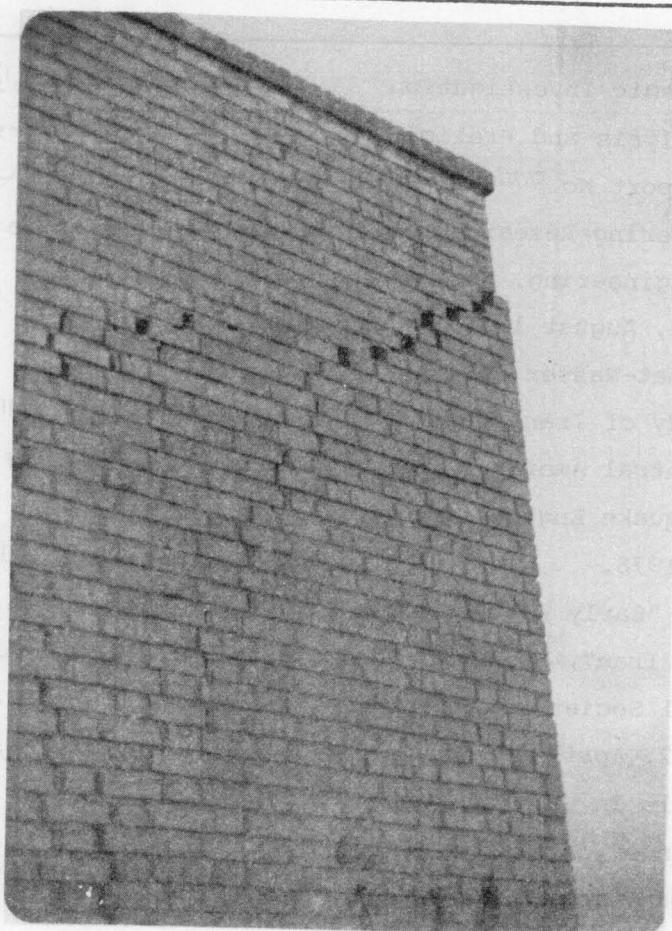

شكل ١

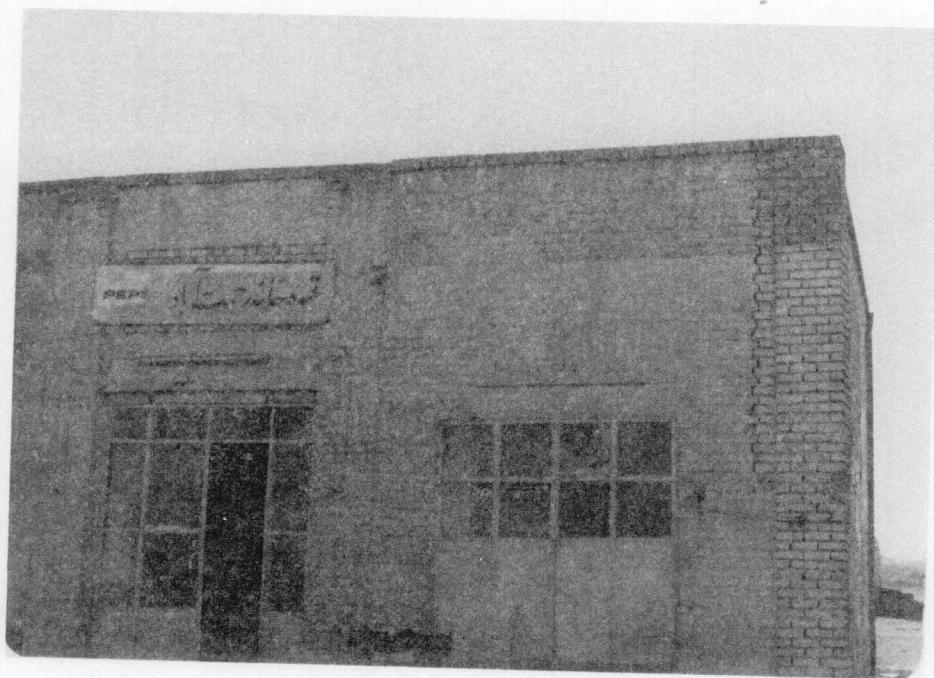


شكل ٢

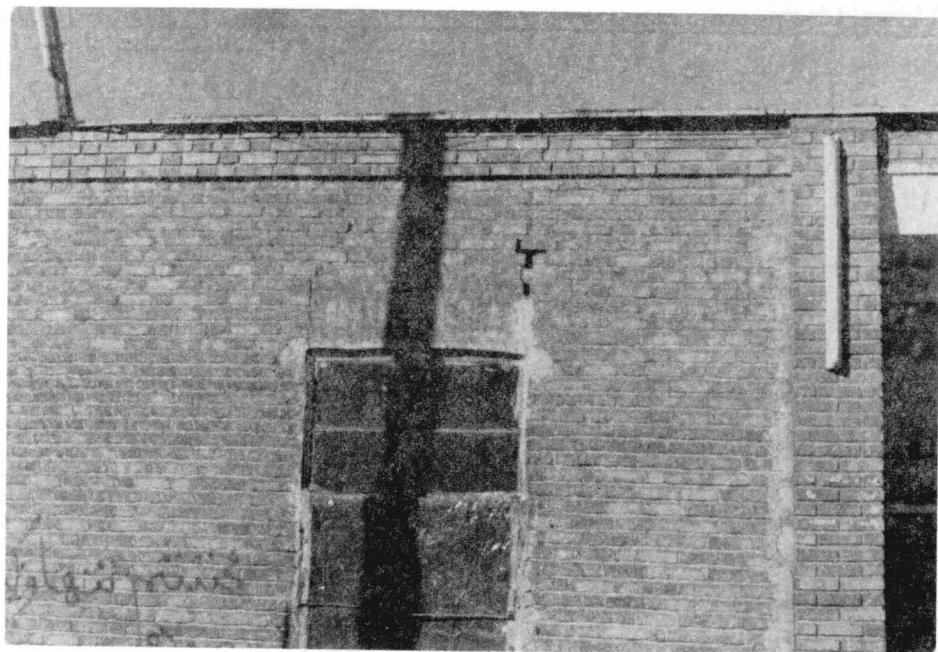

شکل ۳


#### نیروی زلزله

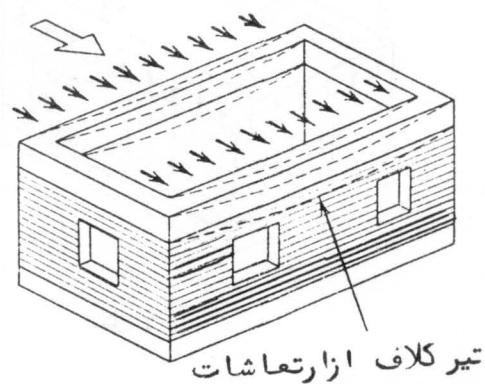

تیر کلاف از ارتعاشات


جانبی دیوار جلوگیری میکند

شکل ۴

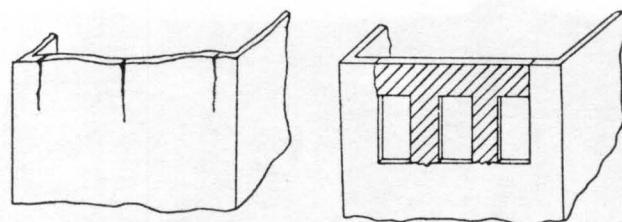


دیوار بازشو دیوار بدون بازشو


شکل ۵

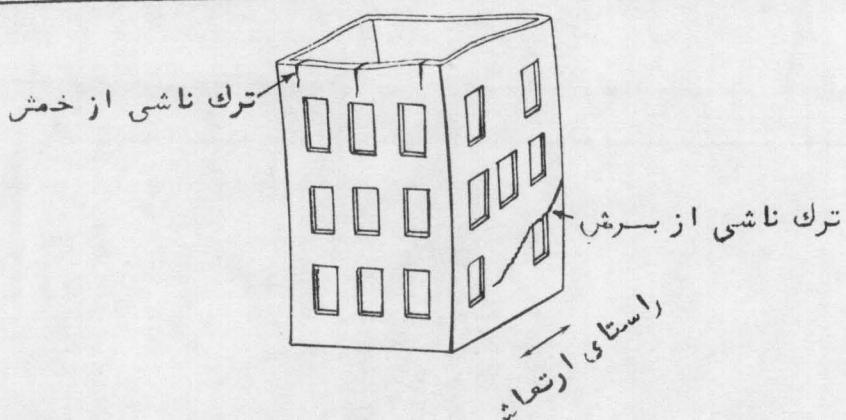


شکل ۶

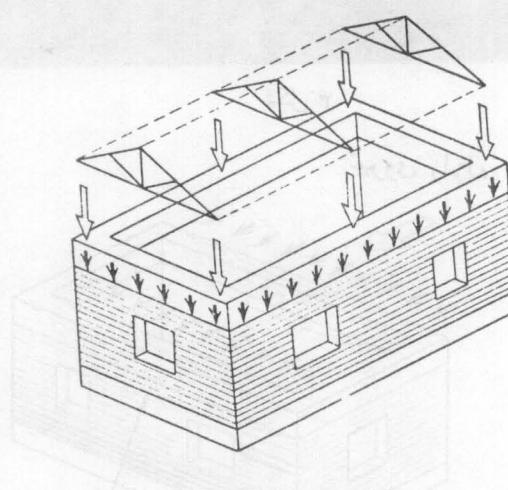

شکل ۷

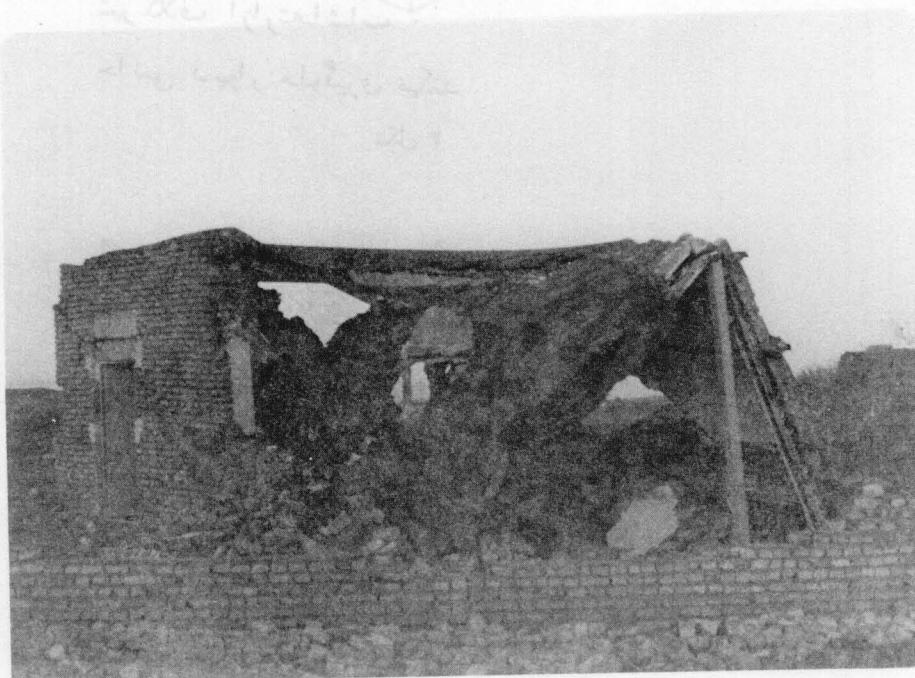


شکل ۸

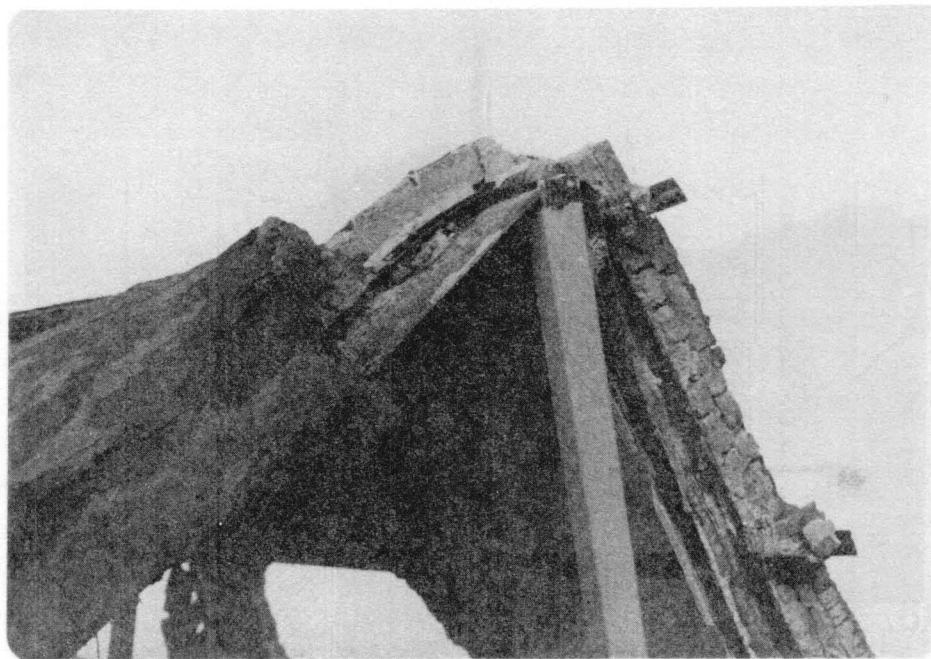

شكل ۹



شكل ۱۰

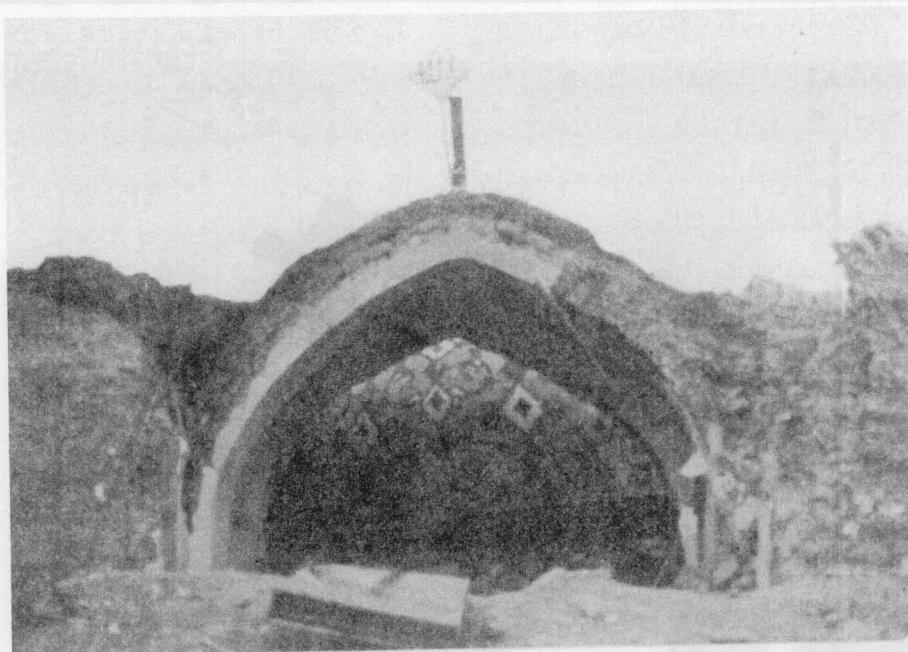

شكل ۱۱



شكل ۱۲



شکل ۱۳