

روش منطقه مذاب یا ذوب منطقه‌ای در تخلیص فلزات

نوشتۀ :

افسر سیار

استادیار گروه متالورژی دانشکده فنی

پیش‌گفتار :

ناخالصی‌های موجود در فلزات حتی اگر بمقدار کم هم باشند بر روی نوآوری فلزی اثر کرده خواص آنها را پنهان می‌کنند. قابلیت هدایت الکتریکی و خاصیت جذب نوترونی نیز نسبت بنا خالصی‌های بینهاست حساس است. بهمین جهت برای بررسی دقیق خواص واقعی فلزات بایستی فلز بینهاست خالصی در اختیار داشت.

روش الکترولیز مضاعف فلزی می‌دهد که خلوص آن برای بررسی‌های معمولی کافی است و از قدیم از آن استفاده شده است ولی در سال ۱۹۰۲ پفان (Pfann) برای خالص کردن نیمه فلز ژرمانیوم از روش جدیدی بنام روش «منطقه مذاب» استفاده کرد و فلزی را تهیه نمود که بینهاست خالص (P و As و Sb و آن حدود $^{+/-} 1\%$) و دارای خواص الکتریکی بسیار جالبی می‌باشد.

از بیست سال قبل تاکنون این روش را در مورد بسیاری از فلزات بکار برده‌اند و اغلب نیز نتایج آن ثمر بخش بوده است. مثلاً توانسته‌اند بر روی آلومینیوم حاصل از ذوب قسمتی بررسی‌های جالبی بمنظور شناختن نوآوری شیکه بلو ری بعمل آورند. همچنین آهن حاصل از ذوب منطقه‌ای را بمنظور شناختن نقطه تغییر شکل $2 \rightarrow 4$ ، خواص ناچگاهی‌ها، خواص مغناطیسی و پیر شدن مورد بررسی قرار داده‌اند.

مسلسلماً اندازه‌گیری ناخالصی نهائی این روش که مقدار آن بسیار کم و در حدود قسمت در میلیون (p.p.m.) است احتیاج به روشهای تجزیه بسیار دقیق و حساس دارد و برای این منظور از تجزیه بروش آکتیو کردن و اندازه‌گیری مقاومت مخصوص الکتریکی در درجه حرارت پائین (ازت مایع، هلیوم مایع و غیره) استفاده می‌شود.


در این مبحث ابتدا اصول روش منطقه مذاب و سپس مثالهایی را در مورد فلزات مختلف خواهیم دید.

قسمت اول - اصول روش منطقه مذاب یا ذوب منطقه‌ای

اصویش روش منطقه مذاب یا ذوب منطقه‌ای برای خاصیت قرار دارد که اگر قسمتی از یک میله فلزی را در اثر حرارت بهالت مذاب در آورند و سپس با جابجا کردن آهسته میله فلزی و یا منبع گرما منطقه مذاب را در طول میله جابجا کنند ناخالصی هائی که در اثر اضافه شدن به فلز اصلی نقطه ذوب آنرا کمتر می‌کنند (مثلًاً با تشکیل اوتکتیک) همراه منطقه مذاب با خر میله برده می‌شوند و عکس ناخالصی هائی که اضافه شدن آنها به فلز نقطه ذوب آنرا بالا می‌برد در طول مسیر بجای میمانند و در نتیجه این دو دسته ناخالصی در دو انتهای مختلف میله جمع شده وسط میله خالص می‌گردد. برای اینکه ناخالصی ها کاملاً جدا گردند بایستی این عمل ذوب و جابجا کردن را چندین بار و همواره در یک جهت تکرار نمایند و گاهی این عمل را تا ۱۰ بار نیز تکرار می‌کنند. برای اینکه چگونگی جدا شدن ناخالصی ها از فلز روشن گردد دیاگرام تعادل فلز و ناخالصی را در دو حالت اصلی بررسی می‌کنیم:

۱- ناخالصی نقطه ذوب فلز اولیه را پائین می‌برد.


محلولی که دارای C_L از ناخالصی باشد در قسمت بالای لیکیدوس کاملاً مایع است. هنگام

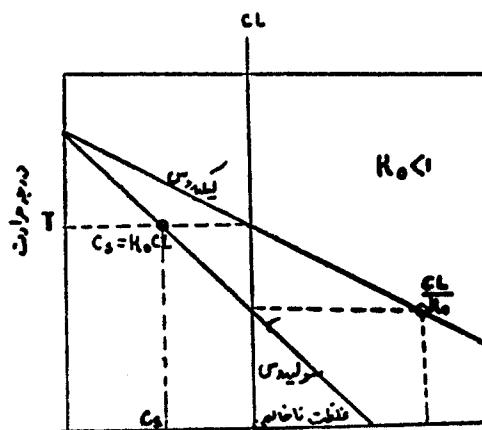

شکل ۱- دیاگرام تعادل آلیاژ دوتائی (فلز و ناخالصی) در حالتی که ناخالصی نقطه ذوب فلز خالص را پائین می‌برد.

سرد شدن، زمانی که بدرجه حرارت T که بلا فاصله زیر لیکیدوس است برسد، انجامد شروع می‌شود. اولین ذره جامدی که تشکیل می‌شود بلوری از فلز اولیه است که محتوی C_s از ناخالصی می‌باشد. ضریب

تجمع یا K_o نسبت $\frac{Cs}{C_L}$ است و چون در اینجا $1 < K_o$ است بنا براین غلظت ناخالصی در جامدی که تشکیل می شود کمتر از مایع باقی مانده است و در نتیجه ناخالصی از جامد بدرون مایعی که با آن در تماس است وارد شده و همراه منطقه مذاب به پیش می رود و بالاخره غلظت ناخالصی در مایعی که در آخرین مرحله انجامد وجود دارد $\frac{C_L}{K_o}$ است. در شکل ۲ که توزیع ناخالصی نقره را در میله ای از قلع بعداز ۹ بار تکرار عمل ذوب منطقه ای نشان می دهد می بینیم که ناخالصی عملاً بانتها مسیر برده شده است.

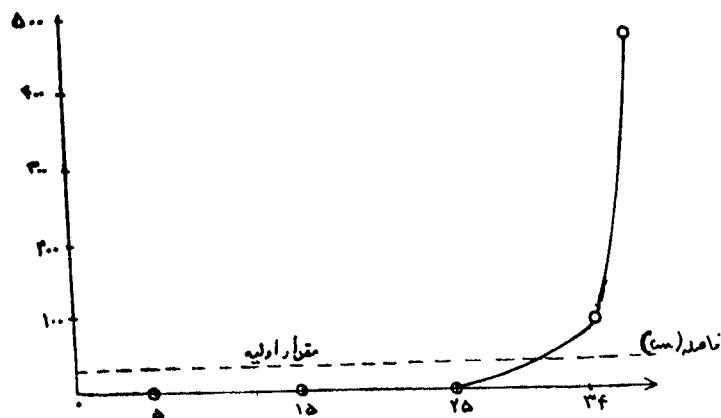


شکل ۲- تغییرات غلظت نقره در میله ای از قلع برحسب فاصله از سر میله و بعداز ۹ بار تکرار عمل ذوب منطقه ای.

۲- ناخالصی درجه حرارت ذوب فلز را بالا می برد.


در اینحالت که $1 > K_o$ است غلظت ناخالصی در جامدی که در اولین لحظه انجامد تولید می شود $C_s = K_o C_L$ و بیشتر از غلظت ناخالصی در فلز مذاب اولیه یا C_L می باشد. عکس غلظت ناخالصی در مایعی که در مراحل آخر وجود دارد $\left(\frac{C_L}{K_o} \right)$ کمتر از فلز اولیه است (شکل ۳). در اینحالت ناخالصی در قسمتهای اول میله (سر) بتدریج بجای مایند و غلظت ناخالصی در قسمت مذاب بتدریج کمتر می شود. شکل ۴ منحنی توزیع ناخالصی آنتی موان را در طول میله ای از قلع بعداز چند بار تکرار عمل ذوب منطقه ای نشان می دهد و می بینیم که این ناخالصی بتدریج در سر میله بجای مانده است. ناخالصی های دسته اول را ناخالصی های «مستقیم» و ناخالصی های دسته دوم را ناخالصی های غیر مستقیم می نامند.

تبصره - باید توجه داشت که حالت سومی نیز وجود دارد که در آن حالت افزایش ناخالصی درجه حرارت ذوب فلز را تغییر چندانی نمی دهد. در اینحالت منحنی های سولیدوس و لیکیدوس محسوساً افقی

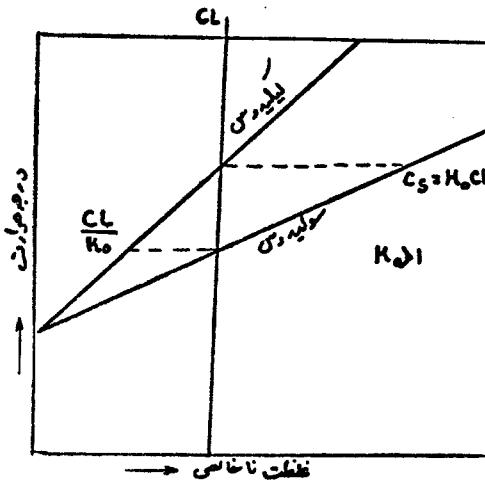

شکل ۳- دیاگرام آلیاز دوتائی (فلز-ناخالصی) در حالتی که ناخالصی نقطه ذوب را بالا برد.

هستند ($K_s = 1$) و تخلیص بروش منطقه مذاب مؤثر نخواهد بود. چنین ناخالصی را بایستی قبل از بروشهای دیگر حذف نمایند.

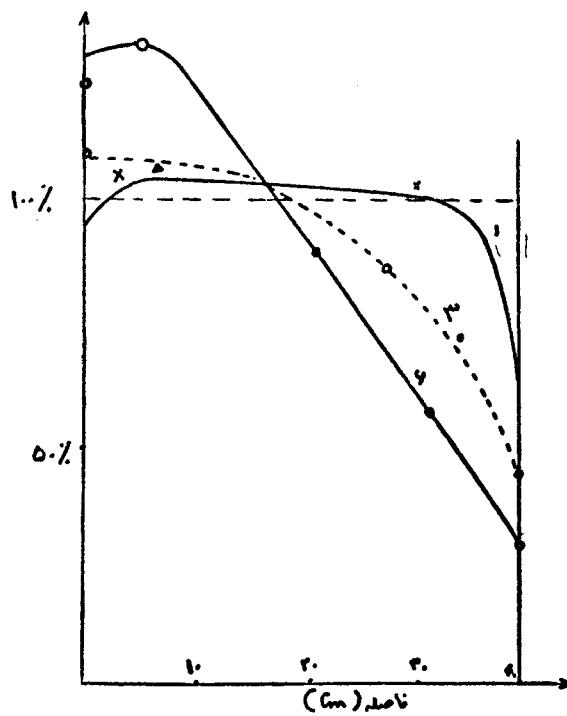

شکل ۴- توزیع ناخالصی آنتی مواد در میله‌ای از قلع بعد از چند بار تکرار ذوب منطقه‌ای.


عوامل موثر در اجرای این روش - تأثیر این روش ، برای یک ناخالصی معین، بستگی به ضریب تقسیم ناخالصی در فلز در حالت جامد و مایع ، سرعت یکنواخت شدن در بطن منطقه مذاب ، مقدار سرعت ،

منظمه بودن انتقال سطح مشترک انجامد و بالاخره ثابت بودن طول منطقه مذاب دارد. ضریب تقسیم ناخالصی در فلز ثابت است ولی عوامل دیگر تغییر پذیر می‌باشند.

- یکنواخت شدن اغلب فقط بکمک تحریک حرارتی که بستگی به درجه حرارت بطن منطقه مذاب دارد انجام می‌گیرد ولی اگر انتقال سریع باشد این تحریک حرارتی کافی نیست. در این حالت یا باید سرعت انتقال را کم کنند و یا اینکه با یک وسیله کمکی مثل تکان دهنده مکانیکی، میدان مغناطیسی و یا بالاخره ماوراء صوت (Ultra sons) بهم زدن منطقه مذاب را تسريع نمایند.

یکنواخت بودن سرعت انتقال فصل مشترک انجامد و همچنین ثابت بودن طول منطقه مذاب از یک طرف به طرز کار وسیله مکانیکی که قسمت گرم کننده و یا میله را جابجا می‌کند و از طرف دیگر به جیران کامل تغییرات تشبعشی میله به هنگام جابجا شدن (توسط وسیله گرم کننده) بستگی دارد.


فرض می‌کنیم که منبع گرما در نقطه معینی در سرمهیه (سرقسمتی است که جابجا کردن منطقه مذاب از آنجا آغاز می‌شود) قرار داشته باشد و فلز مورد تخلیص نیز حرارت را بخوبی هدایت کند، در این صورت اگر قدرت حرارت زائی ثابت بماند طول منطقه مذابی که در شروع عمل حاصل می‌شود کاملاً مشخص و معین است ولی بمحض اینکه منطقه مذاب بست و سط میله حرکت داده شود از طول اولیه آن کاسته می‌گردد و بالاخره ازین می‌رود. علت این امر اینست که مقدار حرارتی که منطقه مذاب در وسط میله از دست می‌دهد بیشتر از مقدار حرارتی است که در دو انتهای از دست می‌دهد. بررسی منحنی‌های تغییرات درجه حرارت در طول میله هادی این موضوع را نشان می‌دهد و در اشکال ۹ و ۱۰ دو حالت مخصوص را که منبع گرما در سرمهیه و در وسط آن است می‌بینیم.

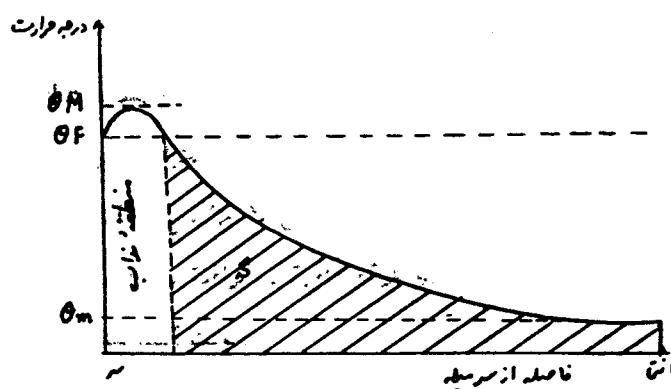

شکل ۹- قسمت گرم کننده در سرمهیه است.

در اینجا $0M$ و $0^{\circ}M$ درجه حرارت خدا کثر در بطن منطقه مذاب، $0F$ درجه حرارت ذوب فلز و $0'm$ درجه حرارت دو انتهای میله می‌باشد و چون $S' + S > 0'm$ است بنابراین درجه حرارت متوسط

میله و در نتیجه از بین رفتن حرارت بوسیله تشعشع در هنگامی که عنصر گرم کننده در وسط میله است پیشتر از هنگامی است که عنصر گرم کننده در یکی از دو انتهای قرار دارد.

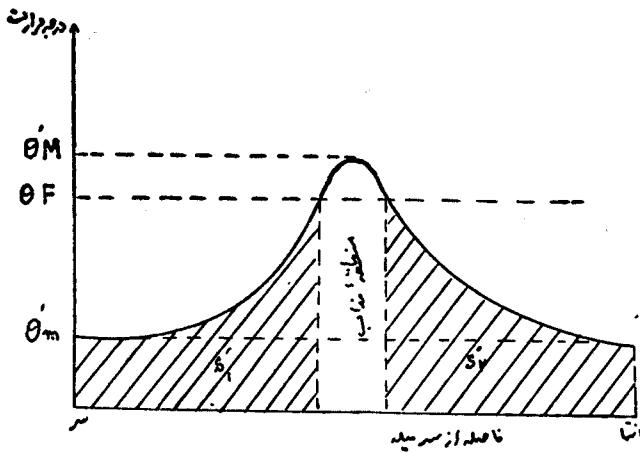

شکل ۶- قسمت گرم کننده در وسط میله است.

از طرف دیگر در تخلیص هر فلز باید شرائط بخصوصی را در نظر گیرند. مثلاً آلمینیوم را می‌توان در درون ظرفی از آلمینیم درهم جوش شده و یا گرافیت خالص ذوب کرد ولی در برخی از فلزات مثلاً مس و یا زیرکونیوم ظرف مناسبی وجود ندارد و اجباراً بایستی ذوب را بدون استفاده از ظرف انجام دهند. در چنین حالت میله بطور عمودی جایبجا می‌شود و آنرا در محو روله‌ای از جنس سیلیس قرار داده خلاء ایجاد می‌کنند. این روش را منطقه مذاب مواج می‌نامند.

در مورد مس مشکل دیگری نیز افزوده می‌شود زیرا تانسیون سطحی مس نسبتاً ضعیف است و در لحظه ذوب بریده می‌شود و با اینستی آنرا بوسیله اثر مغناطیسی نگاه داشت. می‌توان گرم کردن را بوسیله بمباران الکترونی انجام داد و در این حالت حرارت در قسمت کوچکی متتمرکز و عمل با سهولت پیشتری انجام می‌گیرد.

حسن دیگر این روش اینست که چون ذوب منطقه‌ای در فشار بسیار پائین انجام می‌گیرد علاوه بر تخلیصی که ذکر شد ناخالصی‌های فرار نیز تقطیر می‌شوند و در برخی موارد که دیاگرام تعادل جسم با ناخالصی مطابق می‌باشد این تقطیر می‌تواند مفید باشد. ولی باید در نظر داشت که روش منطقه مذاب در فلزات خیلی فرار نمی‌تواند اجرا شود.


در آنچه تابحال گفته شد فرض براین بود که هر یک از ناخالصی‌ها مستقل‌اً حذف شود و در حقیقت اگر مقدار ناخالصی اولیه فلز خیلی کم باشد این امر صحیح است. حال اگر مقدار ناخالصی بیشتر باشد ناخالصی‌های مختلف بر روی هم اثر می‌گذارند و این اثرگاه در جهت بهبود شرائط حذف ناخالصی و گاه در جهت عکس آن می‌باشد. شاوب (Schaub) و دسره (Desré) متوجه گردیدند که افزایش عمدی

یک همراه برنده (entraîneur) مناسب می‌تواند در خالص کردن بریلیوم اثر خوب داشته باشد. همچنین برحسب مطالعات ژوکوا (Jukova) و بلژائو (Beljaev) وجود Ca حذف ناخالصی‌های Sn و Pb را در آلومینیوم ساده‌تر می‌کند. علت این امر تشکیل یک ترکیب بین فلزی (Intermétalique) می‌باشد.

قسمت دوم - مثالهای عملی در مورد ذوب منطقه‌ای


۱- تخلیص اورانیوم.

برای خالص کردن اورانیوم بررسی‌های زیادی انجام شده و باین نتیجه رسیده‌اند که روش منطقه مذاب افقی در خلاء بهتر از روش منطقه مذاب عمودی است زیرا در روش افقی حجم و طول میله محدود نیست و عملاً نیز می‌توان فلز را با خلوص زیاد تهیه کرد. تصویر این دستگاه در شکل ۷ و شمای آن در شکل ۸ دیده می‌شود و قسمتهای اصلی زیر در آن وجود دارد:

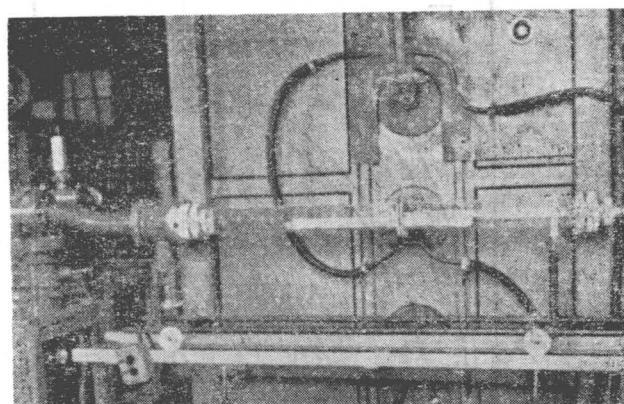

شمای ۷- دستگاه تخلیص اورانیوم بروش منطقه مذاب افقی

۱- مجموعه‌ای برای تولید خلاء که شامل چند قسمت مختلف است و بكمک آن می‌توان خلائی تا حدود 10^{-8} torr بدست آورد.

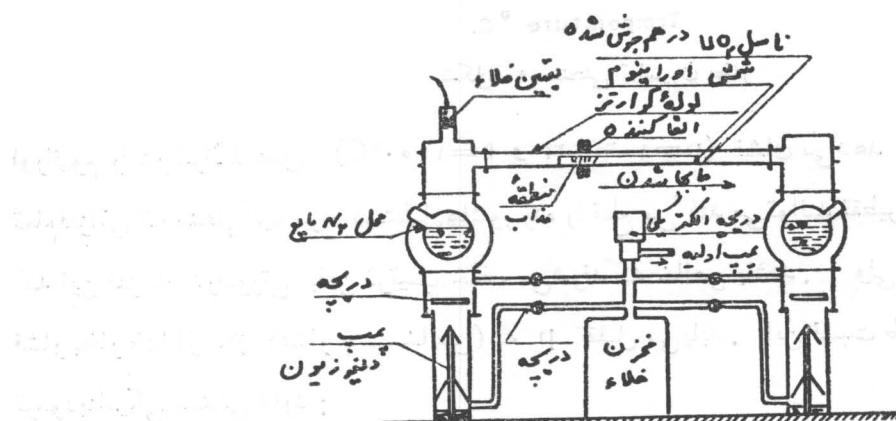


شمای ۸- شمای دستگاه ذوب منطقه‌ای اورانیوم.

۲- سیستم گرم کننده که شامل یک مولد با فرکانس زیاد و یک القا کننده است و بكمک آن می توان سطحه مذابی بطول ۵ متر ایجاد کرد. این قسمت نسبت به میله کوارتزی محتوی نموده با سرعت حدود ۵ ره $\frac{\text{میلی متر}}{\text{ساعت}}$ حرکت می کند.

۳- بالاخره ظرفی از جنس اکسید اورانیوم در هم جوش شده که درون محفظه ای از کوارتز قرار گرفته و مجموعه را درون لوله ای از کوارتز قرار می دهد. اورانیوم مورد تخلیص درون ناسل اکسید اورانیوم قرار می گیرد.

این دستگاه دارای مزایای زیر است:

الف- چون می توان در خلاء بالا کار کرد در نتیجه ناخالصی هائی که در شرائط عمل فرار هستند و همچنین تعدادی از گازها حذف می شوند. در منحنی شکل ۹ که تانسیون بخار فلزات مختلف و از جمله

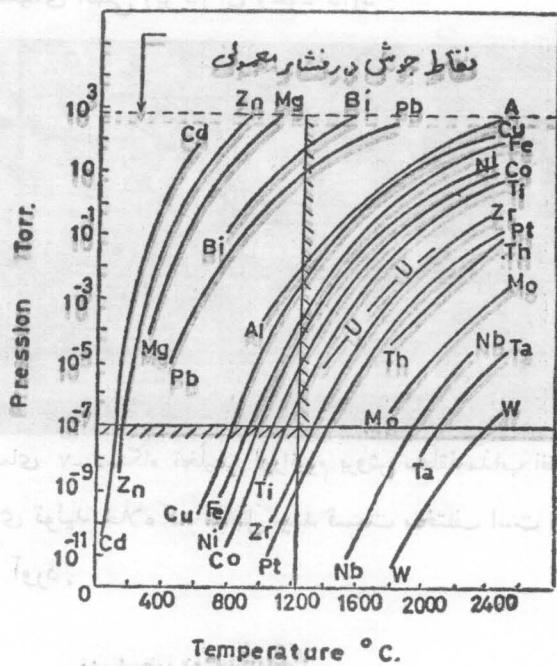

شکل ۹- منحنی تانسیون بخار

اورانیوم را در شرائط عمل ($T = 1200^\circ\text{C}$ و $p = 10^{-7}\text{ torr}$) نشان می دهد بخوبی متوجه می شویم که تمام فلزاتی که منحنی آنها مریع مستطیل هاشور زده را قطع می کند می توانند نقطیر شوند. باید در نظر داشت که این فلزات در صورتی باین ترتیب حذف می شوند که خالص باشند. ولی اگر بصورت محلول باشند فشار بخار آنها از p (فشار جسم خالص) به p تقلیل می یابد. این نسبت طبق رابطه زیر به آکتیویتۀ

ترمودینامیکی بستگی دارد:

$$\alpha = \frac{P}{P_0} = \gamma N$$

در این رابطه α ضریب آکتیویته و N فراکسیون مولی می‌باشد.

ب - می‌توان مقدار نسبتاً زیادی از فلز یعنی در حدود ۰.۹ گرم را مورد عمل قرار داد.

ج - چون گرم کردن بوسیله القاء در فرکانس بالا می‌باشد همین امر سبب مخلوط کردن منطقه مذاب و در نتیجه یکنواختی آن می‌شود.

عیب این روش اینست که ممکن است فلز در اثر تماس با ناسل آلوده شود و همچنین ممکن است ناسل در اثر شوک حرارتی و یا بعلت تغییر شکل میله فلزی مورد تخلیص، ترک ہردارد. عملاً هناسل را دو یا سه بار مورد استفاده قرار می‌دهند.

طرز عمل - نمونه‌ای را که بعنوان ماده اولیه در تخلیص بروش منطقه مذاب مورد استفاده قرار می‌گیرد بطريق زیر تهیه می‌کنند. اورانیوم الکترولیتیکی را که مجددآ در خلاء ذوب شده است بصورت قطعاتی در می‌آورند و درون ناسلی از آکسید اورانیوم در هم جوش شده (که قبلاً در 130°C و در خلاء گازهای آن خارج شده است) قرار داده در کوره‌ای تحت خلاء 10^{-6} torr ذوب می‌کنند و فلز را مدت ۴ ساعت بهحال مذاب نگاه می‌دارند تا کاملاً یکنواخت گردد. از شمش اخیر قطعاتی بوزن حدود ۰.۹ گرم و طول حدود ۰.۳ میلی‌متر تهیه می‌کنند و همین میله‌های اخیر برای ذوب منطقه‌ای بکار می‌روند. میله را درون ناسل گذارده و ناسل را داخل دستگاه قرار می‌دهند. درجه حرارت عمل 1200°C و خلاء حدود 10^{-8} تا 10^{-7} torr می‌باشد و عمل را نه بار تکرار می‌کنند.

جابجا شدن منطقه مذاب بکمک انتقال قسمت گرم کننده بر روی میله انجام می‌گیرد و سرعت حرکت آن $\text{هره } \frac{\text{میلی متر}}{\text{ساعت}}$ است.

نتیجه - جدول ۱ نتیجه تجزیه اورانیوم اولیه و اورانیوم را بعد از ذوب منطقه‌ای می‌دهد. و در آن می‌بینیم که مقدار Ag ، Al ، As ، Ca ، Cl ، Cr ، Hg ، Ta ، Zr ، S ، Mn و Mo افزوده شده است.

ضریب تخلیص برای P مساوی ۰.۳، برای Se مساوی ۰.۲۸، برای F مساوی ۰.۲، برای Ni مساوی ۰.۱، برای Co مساوی ۰.۰۱، برای Cu مساوی ۰ و بالاخره برای V ، Ti ، K ، B ، Si مساوی ۰ است.

بطور کلی می‌توانیم بگوئیم که مقدار ناخالصی از ۲۰۰ p.p.m. (اورانیوم الکترولیتیکی) به ۱۰۰ p.p.m. تقليل یافته است.


جدول ۱ - نتیجه تجزیه اورانیوم

نام عنصر	اورانیوم الکترولیتیکی	مقدار ناخالصی بمحاسب p.p.m	اورانیوم منطقه مذاب
تانتال	۲	۲	
هافینوم	۰۰۳	۰۱	
نقره	۰۰۱	۰۰۱	
مولیبدن	۱۰	۰۱	
زیر-کونیوم	۲۰	۲۰	
سلنیوم	۰۷	۲	
ارسنیک	۰۳	۰۳	
روی	۰۱	۰۳	
مس	۰۲	۱	
نیکل	۱	۲۰	
کبالت	۰۰۱	۰۱	
آهن	۲۰	۰۰	
منگنز	۳	۱	
کروم	۳	۸	
وانادیم	۰۱	۰۳	
تیتان	۲	۶	
کلسیم	۰۳	۰۳	
پتاسیم	۰۱	۰۳	
کلر	۱۰	۱۰	
گوگرد	۱۰	۱۰	
سیلیسیوم	۷	۲۰	
آلومینیوم	۱۵	۱۵	
منیزیم	۱	۱	
فلوار	۱	۲۰	
بور	۰۰۳	۰۱	

۲- تخلیص زیرکونیوم.

آزمایش های مختلف نشان داده است که روش «منطقه مذاب عمودی» یا «منطقه مذاب مواج» تحت خلاء نتیجه خوب می دهد. در حقیقت چون تانسیون بخار زیرکونیوم در نقطه ذوب آن (1850°C) برابر 10^{-6} torr است تمام عناصر فلزی غیر از W، Mo، Ta، Re تقطری می شوند. این تقطری به خالص شدن فلز کمک می کند و در نتیجه می توان مثلاً مقدار آهن را از 880 p.p.m. به 8 p.p.m. رسانید.

شرح دستگاه - گرم کردن بوسیله فر کانس بالا انجام می گیرد و مارپیچ القا کننده در خارج محفظه محتوی زیرکونیوم قرار دارد. قطر میله زیرکونیوم حدود ۵ رو میلی متر و طول آن حدود ۱۸۰ سانتی متر است و دو انتهای آن بوسیله تیغه هایی از جنس فولاد زنگ نزن نگاهداشته می شود. شمای دستگاه در شکل ۱۰ و تصویر قسمتی از دستگاه در شکل ۱۱ دیده می شود.

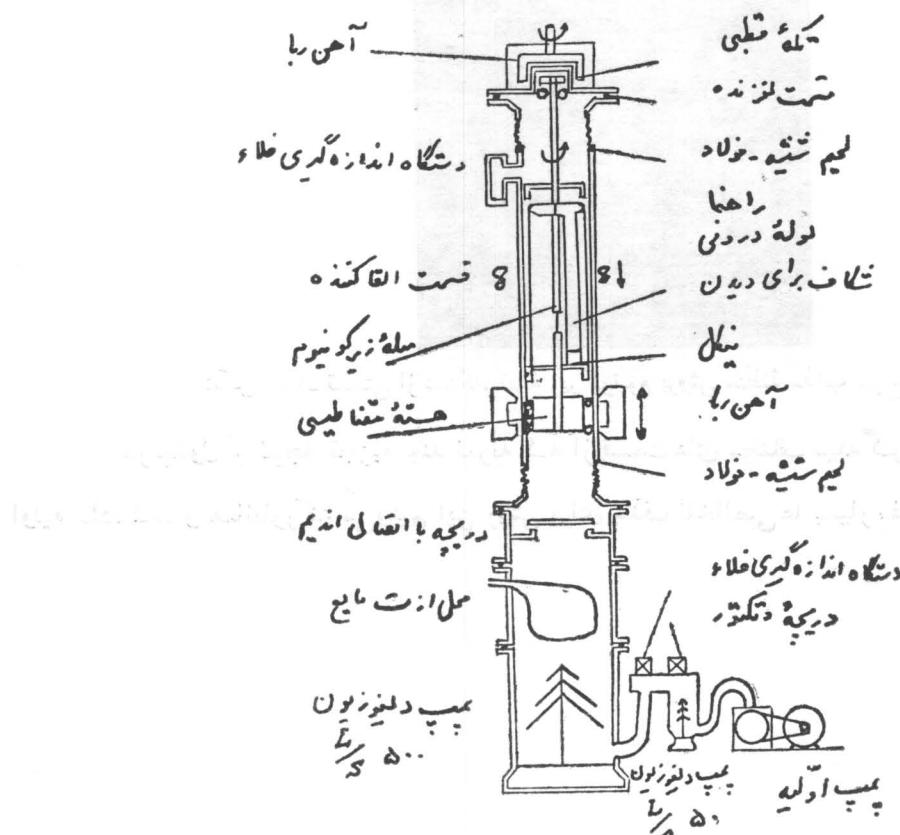


شکل ۱۰- شمای دستگاه منطقه مذاب عمودی برای زیرکونیوم

دستگاه بنحوی تنظیم شده که هنگام ذوب می توان دو حرکت زیر را به میله تحمیل کرد:

- حرکت یک نیمه میله بدور محور عمودی بمنظور یکنواخت کردن قطره مذاب و مطمئن شدن از اینکه درون مایع قسمت جامدی باقی نمانده باشد.

- انتقال عمودی یکی ازدو انتها و در نتیجه کشیدن و یا فشردن قطره مذاب بمنظور ثابت نگاه داشتن مقطع میله . انتقال این دو حرکت بدرون محفظه بسته پکمک نیروی مغناطیسی انجام می گیرد و طرز کار آن در شکل ۱۰ دیده می شود .

خلاء درون محفظه بسیار بالا است و حتی تا حدود 10^{-9} torr می تواند برسد ولی هنگام عمل حدود 10^{-7} میلی اتر است . جهت انتقال میله از بالا پیائین و سرعت انتقال حدود ۳ تا ۴ سانتی متر در ساعت است و عمل چهار بار تکرار شده است .

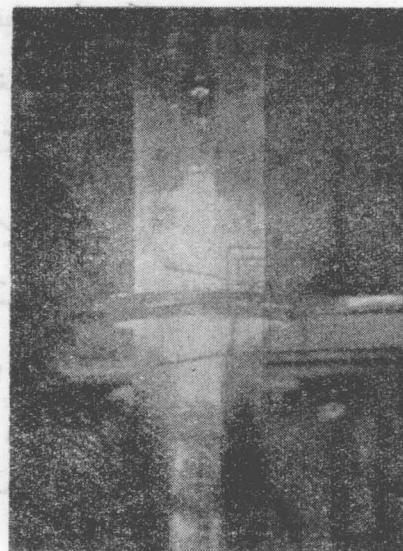

شکل ۱۱- قسمتی از دستگاه تهییه زیرکونیوم بروش منطقه مذاب موج .

در جدول ۲ نتیجه تجزیه چند نمونه که از قسمت های مختلف میله گرفته شده و همچنین نمونه اولیه داده شده و همانطور که می بینیم این روش برای حذف ناخالصی ها بسیار مفید بوده است .



ویرانیاتی را در رسانیده باشد مخفیت داشته باشد .

: می خواهیم همچنان که در این تجربه می خواهیم بدانیم که مخفیت داشته باشد یعنی مخفیت داشته باشد یعنی مخفیت داشته باشد .

مخفیت داشته باشد یعنی مخفیت داشته باشد .

مخفیت داشته باشد یعنی مخفیت داشته باشد .

جدول ۲- آنالیز زیر کونیوم قبل و بعد از ذوب منطقه‌ای

	DEPART	J	M	P	T	Y	Z	COEF PARTAGE	TENSION VApEUR t/t zr
S	10.5	3.9		2.8			18		
N ₂	32	35	28	14	22	26	18	1.14	
P	0.05	0.02		≤ 0.01			0.03		
As	≤ 0.001	≤ 0.001		0.01			0.002		
Sb	≤ 0.004	≤ 0.003		0.004			0.007		> 10 ⁸
Zn	≤ 0.02	0.04					0.03		> 10 ⁸
Cd	≤ 0.06	0.06					0.5		> 10 ⁸
Hg	0.002	0.04					0.002	> 1	> 10 ⁸
Cu	0.41	0.1		0.04			0.02	0.19	10 ⁶
Ag	0.68	0.13					2.8	0.62	10 ⁷
Au	0.85	0.033		0.16			0.92		4.10 ⁵
Ni	0.35	≤ 0.3					2.9	0.11	10 ⁵
Co	≤ 0.3	≤ 0.4		0.77			0.35		6.10 ⁴
Fe	5.1	≤ 1		0.007			2.7	0.34	10 ⁵
Mn	0.03	0.007		0.12			0.01	0.28	3.10 ⁷
Cr	0.86	0.061					0.3	0.25	4.10 ⁵
Mo	0.06	0.1					0.26	0.71	< 10 ⁻⁹
W	0.01	0.015					0.002	0.45	< 10 ⁻³
V	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	≤ 0.01	0.33	10 ²
Hf	66	65	65	34	53	57	60	> 1	
Al	4	0.24	1.78	0.16	0.8	0.4	0.94	0.82	2.10 ⁶
Sc	0.006	0.002					0.002		
Alcalins	0.06	0.04							> 10 ⁸
Total sauf	12.8	≤ 2.6							
S. N ₂ . Hf e recrist.	280	170	170	170	170	180	300		

در جدول بالا ستون دوم سمت چپ آنالیز نمونه اولیه و ستون های بعدی J ، P ، M ، Y ، T ، Z و بترتیب آنالیز نمونه های راکه از ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۶ متری سر نمونه بریده شده است (طول مفید نمونه ۱۷ سانتی متر) نشان می دهد .

مراجع

- 1—Les mémoires scientifiques de la revue de métallurgie:N° 11-1965(Etude des propriétés électriques et supraconductrices de métaux de différentes puretés(Chapitre I:elaboration des métaux purs et méthode de la Zone Fodue) .
- 2—La pureté des métaux et Certains progrès modernes de la métallurgie par: G.Chaudron 1959.
- 3—Les mémoires scientifiques de la revue de métallurgie : N° 9-1964(Purification du Zirconium par fusion de zone sous ultra vide) .
- 4—Les mémoires Scientifiques de la revue de métallurgie : N° 9-1965 (Purification par la Zone Fondue horizontale et propriétés du métal purifié) .
- 5—Les mémoires Scientifiques de la revue de métallurgie : N° 9-1970 (Traitement d'un métal par fusion de Zone: interdépendance des impuretés. Etude de l'interface solide - liquide) .
- 6—Zone melting : by William G. Pfann .