

" بررسی خرابیهای روسازی باند اصلی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران "

دکتر خسرو اویسی
دانشکده عمران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله نتایج تحقیقات و بررسی‌هایی است که درباره دلایل خرابی‌های روسازی آسفالتی باند اصلی (باند ۲۹ راست - ۱ چپ) فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران انجام شده است.

این باند در سال ۱۳۲۰ به طول ۱۸۰۰ متر و به عرض ۶۰ متر از دال بتنی به ضخامت ۱۶/۵ سانتیمتر برای پرواز هواپیماهای کوچک آن زمان طراحی شده است.

طول باند در سال ۱۳۲۹ به ۳۰۰۰ متر و سپس در سال ۱۳۳۹ با ورود هواپیماهای بزرگ سنگین به ۴۰۰۰ متر افزایش یافته است.

این باند از زمان احداث (سال ۱۳۲۰) تاکنون سه بار روکش آسفالتی شده که خلاصه جزئیات آن در شکل شماره ۱ - الف دیده می‌شود. سطح باند (11L29R) هم‌اکنون ترکهای طولی و عرضی و شبکه‌ای (پوست سوسماری) زیادی دارد و در منطقه پرترافیک (منطقه نشست و برخاست) آن خرابی‌های موضعی و موجهای زیادی پدید آمده است به طوری که عملاً "باند مذکور نمی‌تواند برای پرواز هواپیماهای جت به ویژه هواپیماهای شکاری به کار رود.

پس از انجام بررسی‌های محلی، بازدیدها، آزمایش‌های مختلف مکانیک خاک، مغزی‌گیری از لایه‌های مختلف روسازی و مطالعه ترافیک، دلایل خرابی‌ها مشخص شده و با پیش‌بینی ترافیک آینده برای اصلاح این خرابی‌ها پیشنهادهایی داده شده است. بنا به این پیشنهادها می‌توان ابتدای باند (کیلومتر ۰ + ۰۰۰ الی ۰ + ۰۰۰) را که خرابی‌ها و ترافیک زیادتری دارد به ضخامت ۱۵ سانتیمتر و بقیه باند (کیلومتر ۰ + ۰۰۰ الی ۱۲۰ + ۴) را به ضخامت ۱۱ سانتیمتر روکش بتن آسفالتی کرد.

تاریخچه احداث باند اصلی فرودگاه مهرآباد:

متر و طول ۱۸۰۰ متر و باند شمالی - جنوبی به عرض ۴۶ متر و طول ۱۸۰۰ متر ساخته شد. باند^۱ خزشی شماره ۴ نیز در همان زمان برای ارتباط انتهای باند اصلی شرقی غربی با توقفگاه قدیمی ساخته شده است.
(شکل ۱ - الف) در روسازی کلیه این قسمت‌ها

تاریخچه احداث و توسعه باندهای پرواز فرودگاه مهرآباد به سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۱۹ برمی‌گردد که در آن زمان باند اصلی شرقی - غربی (۲۹ چپ ۱۱ راست فعلی) به عرض ۶۰

دال بتنی به کار رفته است و دال بتنی باند اصلی ضخامتی برابر ۱۶/۵ سانتیمتر دارد.

در سال ۱۳۲۹ که هواپیماهای جدید وارد خدمت شدند طول باند اصلی (۲۹ چپ ۱۱ راست فعلی) به ۳۰۰۰ متر افزایش یافت. بدین ترتیب که ۵۰۰ متر به انتهای شرقی و ۷۰۰ متر به انتهای غربی افزوده شد سپس با ساختمان باندهای خزشی شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۳، شبکه نسبتاً گسترده‌ای برای ارتباط با توقفگاه اصلی جدید به وجود آمد در روسازی همه این قسمت‌ها نیز دال بتنی به کار رفته است و دال بتنی قسمتهای اضافه شده باند اصلی ضخامتی برابر ۲۰ سانتیمتر دارد. این توسعه در سال ۱۳۳۷ به پایان رسید.

در طی سالهای دهه ۱۳۳۰ با ورود هواپیماهای بزرگ و سنگین مجهز به موتورهای جت، توسعه طول باند اصلی اجتناب ناپذیر می‌نمود و در سال ۱۳۳۹ تصمیم گرفته شد که طول این باند به ۴۰۰۰ متر افزایش یابد. این توسعه با اضافه کردن ۳۰۰ متر در انتهای غربی و ۷۰۰ متر در انتهای شرقی انجام شد تا پرواز هواپیماها در زمان ساختمان قسمتهای جدید متوقف نشود.

همزمان با این توسعه، باندهای خزشی موجود شماره ۳ و ۶ به ۴۶ متر تعریض شدند و باندهای خزشی شماره ۱۱ و ۱۴ به عرض ۴۶ متر و طول ۱۸۰۰ متر در قسمت میانی و باندهای خزشی شماره ۸ و ۱۰ به عرض ۳۹ متر به ترتیب در قسمت غربی و شرقی احداث شدند و به این ترتیب باند اضطراری (۲۹ راست - ۱۱ چپ فعلی) به موازات باند اصلی تکمیل و در دو انتها به باند اصلی متصل شد. روسازی کلیه قسمتهای جدید از جمله در تعریض باندهای خزشی شماره ۳ و ۶ سراسر به کمک لایه‌های آسفالتی و در قسمت محوطه آماده‌سازی^۱ دوانتهای جدید باند اصلی با دال بتنی انجام شد. همچنین روسازی قسمتهای از باند اصلی و باندهای خزشی که قبلاً ساخته شده بود تقویت شد تا در برابر وزن بسیار زیاد هواپیماهای جدید مجهز به موتورهای جت و افزایش ترافیک دارای مقاومت کافی باشد. این تقویت باریختن یک لایه اساس شن و ماسه‌ای به علاوه یک لایه آسفالتی بر روی دالهای بتنی انجام شد.

شکل ۱ - ب وضع موجود نقشه‌هندسی عوامل میدان پرواز در فرودگاه، مهرآباد را نشان می‌دهد.

(۲) ترکیب و وضع روسازی موجود باند ۲۹ چپ - ۱۱ راست:

۲-۱ - روسازی موجود:

روسازی موجود باند اصلی (۲۹ چپ - ۱۱ راست) مجموعه‌ای است از روسازی نخستین به علاوه روکش‌هایی که در زمانهای مختلف برای تقویت باند افزوده شده است. در شکل ۱ - الف روسازی موجود قسمتهای مختلف باند اصلی دیده می‌شود.

۲-۲ - بررسی وضعیت روسازی موجود باند اصلی (۲۹ چپ - ۱۱ راست):

از بازدیدهایی که از وضع ظاهر و سطح رویه آسفالتی باند اصلی (۲۹ چپ - ۱۱ راست) فرودگاه مهرآباد تهران به عمل آمد برمی‌آید که قسمتهای مختلف باند آسیب زیادی دیده و بسیار به موقع است که برای تقویت و روکش آن به سرعت اقدام شود. خرابی قسمتهای مختلف باند اصلی به قرار زیر است:

(الف) - ترکهای طولی و عرضی:

ترکهای طولی نسبتاً بلندی را می‌توان بیشتر روی محور و در دو طرف محور باند مشاهده کرد. (شکل ۲) پیدایش این ترکها بسته به مورد، به علت باز شدن درزهای طولی، جمع شدن سطح آسفالتی در اثر افت درجه دما، حرارت و انعکاس ترکهای لایه زیرین است. در پاره‌ای نقاط در نزدیکی ترکهای طولی گسیختگی مواد آسفالتی مشاهده می‌شود (شکل ۳) که علت آن تاثیر عوامل جوی (نفوذ آب و یخ بستن آن در اثر سرما) عمر آسفالت و کمبود قیر در آن، و تنشهای ناشی از بارگذاری است.

ترکهای عرضی نیز در برخی از نقاط باند دیده می‌شود که علت آن بسته به مورد جمع شدن سطح آسفالتی در اثر افت درجه دما، حرارت و یا انعکاس ترکهای لایه زیرین است.

(ب) ترکهای شبکه‌ای (پوست سوسماری^۱) :

این نوع ترکها در بخش میانی باند که ترافیک بیشتری دارد به چشم می‌خورند و نشان می‌دهند که روسازی برای باربری توانایی کافی ندارد. ترکهای شبکه‌ای در اثر خستگی بیش از حد روسازی پدید آمده‌اند و با افزایش بارگذاری بروسعت آنها افزوده شده است. ترکهای شبکه‌ای اغلب در نزدیکی ترکهای طولی به ویژه در محور در فاصله کمی از محور دیده می‌شوند (شکل ۴).

(ج) جدا شدن دانه‌های مصالح سنگی :

در چندین محل در طول باند اصلی، دانه‌های مصالح سنگی رویه آسفالتی در نزدیکی ترکهای طولی جدا شده و تشکیل حفره داده است. علت این امر عمر آسفالت، کمبود قیر نفوذ آب در ترکها و مسئله یخبندان است (شکل ۵).

(د) - خرابیهای موضعی :

در دو محل در کنار باند اصلی که در اثر برخورد تراکت در حمله هوایی آسیب دیده و مرمت شده است، بخشهایی از لایه فوقانی رویه آسفالتی در نزدیکی روسازی محل‌های مرمت شده به علت چسبندگی ناکافی بین این لایه و روسازی موجود و همچنین به علت ضخامت بسیار کم آن، جدا شده و تغییر شکل داده است (شکل ۶). در یک محل هم در پی رویداد آتش‌سوزی ناشی از یک سانحه قیر رویه بتن آسفالتی سوخته و از بین رفته و در نتیجه سطح زیرین متشکل از دانه‌های مصالح سنگی به جای مانده است (شکل ۷).

(ه) - موج :

سطح روسازی در ابتدا و انتهای باندهای اصلی به علت شدت و تکرار بارگذاری موج‌دار و ناهموار شده است. این امر ناشی از نیروهای شدید افقی وارد بر باند از چرخهای هواپیماها موقع نشست و برخاست و استقامت برشی ناکافی روسازی آسفالتی بخصوص در فصلهای گرم است.

(۳) - آزمایش مکانیک خاک و مصالح روسازی :

برای ارزیابی وضعیت لایه‌های روسازی (روکش آسفالتی، رویه، اساس و زیراساس) از نظر جنس، ضخامت، مقاومت و سایر مشخصات فنی و نیز برای تعیین جنس و مقاومت و سایر مشخصات فنی خاک در بستر روسازی (سابگرید)، آزمایشهای زیر در چندین نقطه از باند ۲۹ چپ به عمل آمده و نتایج آنها در جدول (۱) داده شده است :

الف - نمونه‌گیری بادستگاه حفاری دورانی بامته‌های الماسی به قطر ۱۰ سانتیمتر در نقاط ۲ تا ۷.

ب - تعیین ضخامت و جنس لایه‌های مختلف تا سابگرید در نقاط ۲ تا ۷.

ج - انجام آزمایش مارشال و تعیین پارامترهای مربوط به آن در لایه‌های آسفالتی اعم از رویه بیندر و یا اساس آسفالتی در نقاط ۲ و ۴ و ۶.

د - انجام آزمایش فشاری و کششی (INDIRECT-TENSILE) در لایه‌های بتنی فقط در نقاط ۴ و ۶.

ه - تعیین دانه‌بندی، حدود اتربرگ، درصد تراکم و رطوبت موجود و C.B.R. آزمایشگاهی (با تراکم و رطوبت طبیعی) برای لایه اساس (CRUSHED-BASE) و زیراساس (SUB-BASE) در محل‌های ۲ تا ۷.

د - تعیین دانه‌بندی، حدود اتربرگ، درصد تراکم و رطوبت موجود و C.B.R. آزمایشگاهی (با تراکم و رطوبت طبیعی و در تراکم ۱۰۰٪ با روش آشوی اصلاح شده) در تمام نقاط (نقاط ۱ تا ۷) در مصالح خاک بستر روسازی (سابگرید). از نزدیکی محل کنده شده در کیلومتر ۷۰ + ۱ روی باند ۲۹ چپ یک قطعه استوانه‌شکل با دستگاه حفاری دورانی بامته‌های الماسی به قطر ۱۰ سانتیمتر نمونه برداری شده و روی آن آزمایش استقامت مارشال انجام شده است که نتایج آن در جدول ۷ دیده می‌شود.

جدول (۱) - نتایج آزمایش مارشال روی نمونه بتن آسفالتی

چگالی (واقعی)	روانی ($\frac{1}{100}$ اینچ)	استقامت مارشال (کیلوگرم)	ضخامت (سانتیمتر)	عمق (سانتیمتر)	فاصله از انتهای غربی باند (کیلومتر)	ردیف
۲/۲۵۰	۲۵/۵	۱۴۸۴	۴/۵	۰-۴/۵	۲+۳۰۰	۱
۲/۱۷۷	۲۲/۵	۸۶۷	۶/۴	۴/۵-۱۰/۹		
۲/۱۸۲	۲۵/۰	۷۹۲	۹/۷	۱۰/۹-۲۰/۶		
۲/۱۹۸	۳۳/۰	۷۲۲	۸/۷+۲/۷	۲۰/۶-۳۲/۰		
۲/۲۸۴	۳۵/۵	۱۱۱۱	۸/۷	۳۲/۰-۴۰/۷		
۲/۱۴۱	-	-	۲/۵	۴۰/۷-۴۳/۲		
۲/۲۰۹	۲۴/۸	۱۲۵۶	۵/۱	۰-۵/۱	۰+۴۵۰	۲
۲/۲۳۳	۲۲/۲	۹۸۱	۵/۳	۵/۱-۱۰/۴		
۲/۲۳۳	۲۷/۷	۸۴۵	۹/۱	۱۰/۴-۱۹/۵		
۲/۲۲۰	۳۰/۵	۹۷۸	۹/۲	۱۹/۵-۲۸/۷		
۲/۱۸۹	۲۳/۰	۱۲۶۷	۴/۱	۰-۴/۱	۱+۸۵۰	۳
۲/۲۳۲	۲۹/۸	۱۳۸۶	۷/۲	۴/۱-۱۱/۳		
۲/۲۰۱	۳۲/۳	۱۰۵۱	۱۰/۸	۱۱/۳-۲۲/۱		
۲/۲۱۲	۳۲/۰	۹۵۴	۹/۱	۲۲/۱-۳۱/۲		
۲/۳۰۹	۲۷/۵	۹۲۵	۵/۶	۰-۵/۶	۳+۳۰۰	۴
۲/۱۵۴	۲۹/۵	۷۳۰	۶/۵	۵/۶-۱۲/۱		
۲/۲۶۸	۲۸/۳	۸۸۹	۸/۳	۱۲/۱-۲۰/۴		
۲/۲۸۶	۲۸/۵	۱۱۰۵	۸/۰	۲۰/۴-۲۸/۴		
۲/۱۲۰	۲۱/۵	۱۱۳۷	۴/۰	۲۸/۴-۳۲/۴		
۲/۲۴۹	۲۹/۵	۹۱۶	۷/۴	۳۲/۴-۳۹/۸		

۳-۱- بررسی وضعیت لایه‌های اساس و زیراساس:

به موجب بررسی‌های انجام شده قبلی ضخامت لایه اساس باند ۲۹ چپ در قسمت‌های مختلف باند متفاوت و برابر ۱۵ و ۱۷/۵ سانتیمتر (شکل ۱) است . مصالح اساس و زیر اساس در آزمایش‌های انجام شده دارای حد روانی کمتر از ۲۰ و غیرخمیری (NP) بوده‌اند جهت دانه‌بندی و سایر مشخصات با استاندارد انستیتوی آسفالت هماهنگی داشته‌اند .

۳-۲- بررسی خاک بستر روسازی (ساگرید) :

به موجب بررسی و آزمایش‌های انجام شده خاک بستر روسازی از نوع شن و ماسه با حد روانی ۲۰ و غیرخمیری (NP) و با CBR بیش از ۲۰ بوده است .

(۴) - مطالعات ترافیک :

چون نوع ، وزن و تعداد هواپیماهایی که از فرودگاه مهرآباد تهران استفاده می‌کنند و همچنین نحوه تغییر این عوامل در سالهای آینده در طرح روکش آسفالتی عوامل میدان پرواز تأثیر قابل توجهی دارد ، لذا بررسی‌هایی به منظور تعیین این عوامل و پیش‌بینی نحوه تغییرات آنها در آینده به عمل آمد . بررسی گزارش‌های پیشین و همچنین گفتگوهایی که با اداره کل امور عملیاتی فرودگاه مهرآباد تهران به عمل آمد نشان می‌دهد که آمار پرواز هواپیماها در سالهای گذشته به طور کلی سه دوره گوناگون داشته است . در دوره اول که به سالهای قبل از سال ۱۳۵۶ مربوط می‌شود آمار پرواز هواپیماها مرتباً رشد صعودی داشته است و این رشد هم از نظر تعداد پرواز بوده هم از نظر وزن هواپیماها .

در دوره دوم که به سالهای ۱۳۵۷ (سال انقلاب اسلامی ایران) تا ۱۳۶۰ ، مربوط می‌شود آمار پرواز هواپیماها رشد نزولی داشته است . و بالاخره در دوره سوم که به سالهای بعد از سال ۱۳۶۰ مربوط می‌شود آمار پرواز هواپیماها مجدداً " رشد صعودی پیدا کرده است . نمودار ترافیک سالانه فرودگاه مهرآباد از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۶۱ در شکل شماره ۸ دیده می‌شود .

یادآور می‌شود که حدود ۲۰ درصد تعداد کل پروازهای سالیانه متعلق به هواپیماهای سنگین وزن ، حدود ۶۰ درصد متعلق به هواپیماهای میان وزن و حدود ۲۰ درصد متعلق به هواپیماهای سبک وزن است . بررسی‌های انجام شده بر روند تغییر تعداد پرواز هواپیماها نشان می‌دهد که برای ۱۰ سال آینده میزان ضریب رشد متوسط سالانه تعداد پرواز هواپیماها می‌تواند حدود ۱۰ درصد فرض شود .

(۵) - تعیین ضخامت روکش آسفالتی ولایه‌های روسازی بانداصلی (11 L-29 R) فرودگاه مهرآباد :

۵-۱- اصول :

برای محاسبه ضخامت روسازی به طور کلی بررسی عوامل زیر لازم است :

- الف - مقاومت خاک بستر روسازی (ساگرید) .
- ب - ترافیک (نوع ، وزن و تعداد هواپیماها) .
- ج - جنس و مشخصات لایه‌های روسازی .
- د - عوامل جوی .

برای محاسبه ضخامت روکش آسفالتی ، ابتدا ضخامت روسازی لازم با توجه به عوامل نامبرده تعیین می‌شود . سپس از مقایسه روسازی مورد لزوم با روسازی موجود ، ضخامت لازم برای روکش آسفالتی به دست می‌آید . در این روش معمولاً " ضخامت‌های معادل را با توجه به جنس و مشخصات فنی لایه‌های مختلف روسازی موجود میزان خرابی‌های آنها تعیین می‌کنند .

۵-۲- روکش آسفالتی باند اصلی :

بانداصلی پرواز فرودگاه مهرآباد از نظر وضعیت سطح رویه به دو بخش قابل تقسیم است . در بخش اول که از ابتدای انتهای شرقی این باند شروع می‌شود و تا کیلومتر ۳ + ۰۰۰ ادامه دارد میزان و رشد خرابیها به طور محسوس از بخش دوم که از کیلومتر ۳ + ۰۰۰ تا انتهای غربی باند ادامه دارد بیشتر است . بررسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهند که ضعیف‌ترین مقطع روسازی موجود در هر دو بخش ۱ و ۲ به ترتیب از بالا به پایین از لایه‌های زیر تشکیل شده است .

اصلی انتهای شرقی تا کیلومتر ۳۰۰۰ + ۳ برابر با ۱۵ سانتیمتر پیشنهاد شده که شامل ۵ سانتیمتر رویه آسفالتی (توپکا) و ۱۰ سانتیمتر آستر آسفالتی (ببندر) است.

خلاصه داده‌ها:

الف - هواپیمای طرح = B-707 (۱۶۴ تن پس از بارگیری).

ب - میانگین سالانه تعداد هواپیمای طرح = ۳۰/۰۰۰.

ج - CBR سابگرید = ۱۵.

د - ضخامت معادل آسفالتی روسازی موجود = ۲۶ سانتیمتر.

ه - ضخامت معادل آسفالتی لازم = ۴۱ سانتیمتر.

ضخامت روکش آسفالتی بخش دوم باند اصلی پرواز فرودگاه مهرآباد (از کیلومتر ۳۰۰ + ۳ تا انتهای غربی باند کیلومتر ۱۲ + ۴ نظیر بخش اول تعیین می‌شود و تنهاتفاوت آن در میزان ضریب معادل آسفالت لایه‌های روسازی این بخش

الف - روکش آسفالتی به ضخامت ۱۲/۵ سانتیمتر.

ب - اساس آسفالتی به ضخامت ۱۱/۵ سانتیمتر.

ج - روکش آسفالتی به ضخامت ۱۲/۵ سانتیمتر.

د - رویه آسفالتی اولیه به ضخامت ۷/۵ سانتیمتر

ه - اساس سنگی به ضخامت ۱۵ سانتیمتر

و - زیراساس شنی به ضخامت ۲۰ سانتیمتر.

باتوجه به نوع و میزان خرابی در سطح رویه آسفالتی باند اصلی پرواز و نتایج آزمایشگاهی به دست آمده و باتوجه به این امر که تقویتها و روکشهایی که در زمانهای مختلف روی باند اصلی پرواز انجام شده به علت خرابی و فرسودگی سطح آسفالتی در زمان تعمیر بوده است می‌توان به کمک ضرایب معادلی (EQUIVALENCY-FACTOR) که انستیتوی آسفالت داده (مرجع شماره ۱) ضخامت معادل لایه‌های روسازی موجود را برحسب لایه آسفالتی نو و بدون فرسودگی به دست آورد. در جدول ۲ مقدار این ضرایب برای مصالح مختلف روسازی موجود داده شده است:

جدول ۲ - ضرایب معادل آسفالت لایه‌های روسازی بخش اول باند اصلی (انستیتوی آسفالت)

ضریب معادل	جنس لایه
۰/۴	لایه‌های آسفالتی
۰/۳	اساس سنگی
۰/۲	زیراساس شنی
۰/۴	بتن

است که از کیفیت بهتری در مقایسه با سطح رویه آسفالتی بخش اول، برخوردار است. برای این بخش ضریب معادل آسفالت لایه آسفالتی موجود برابر ۰/۵ فرض شده و در نتیجه ضخامت لازم برای روکش آسفالتی برابر با ۱۱ سانتیمتر پیشنهاد شده است.


با در دست داشتن اطلاعات مربوط به مشخصات خاک بستر روسازی (سابگرید) لایه‌های روسازی موجود و ترافیک و فرضیات زیر ضخامت لایه روکش آسفالتی با استفاده از روش FAA (مرجع شماره ۲) و سایر روشهای متداول محاسبه و در نتیجه ضخامت لازم جهت روکش آسفالتی بخش اول باند

فهرست منابع


- 1- Eulldept Asphalt Pavements for air Carrier airport, The Asphalt Institute, NS-11, 1973.
- 2- Airport Pavement Design and Evaluation, FAA AC 150/5320-6C, 1978.

روسازی موجود باند اصلی (۱۱ راست) فرودگاه مهرآباد

جنس لایه	کیلومتر	کیلومتر	کیلومتر
روکش آسفالتن (سائیدتر)	۰+۱۰۰ b+۰+۰	۰+۷۰۰ b+۱۰+۰	۰+۲۰۰ b+۲۰۰
اساس آسفالتن (سائیدتر)	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
روکش آسفالتن	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
زویه آسفالتن	—	—	—
اساس سنگس	—	—	—
زیره اساس	۲۰	۲۰	۲۰
دال بتنی	—	—	—

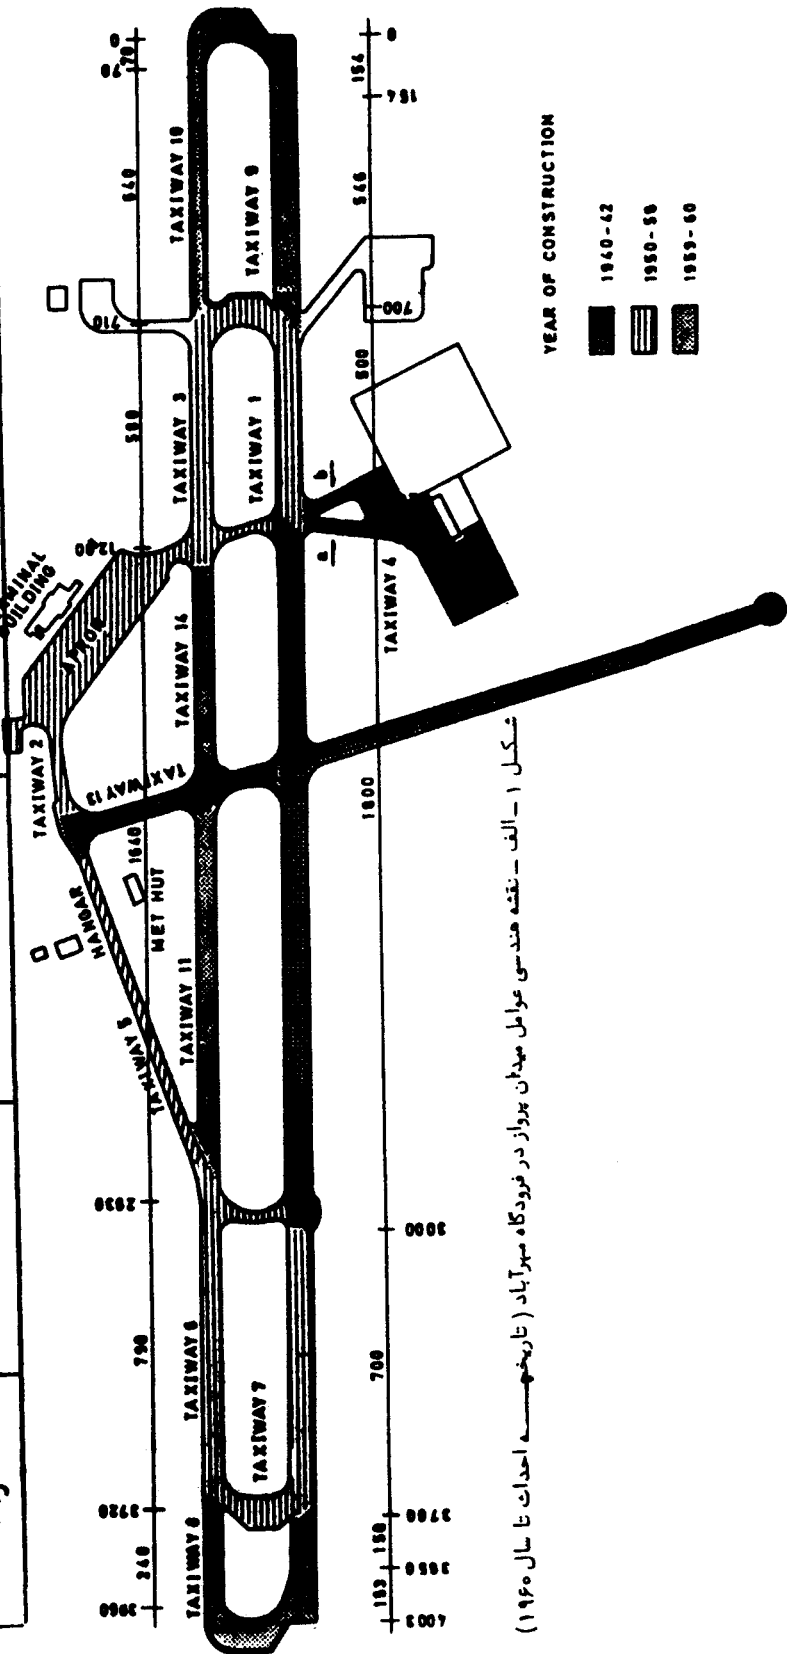


شکل ۱ - الف - نقشه هندسی عوامل میدان پرواز در فرودگاه مهرآباد (تاریخچه احداث تا سال ۱۹۶۰)

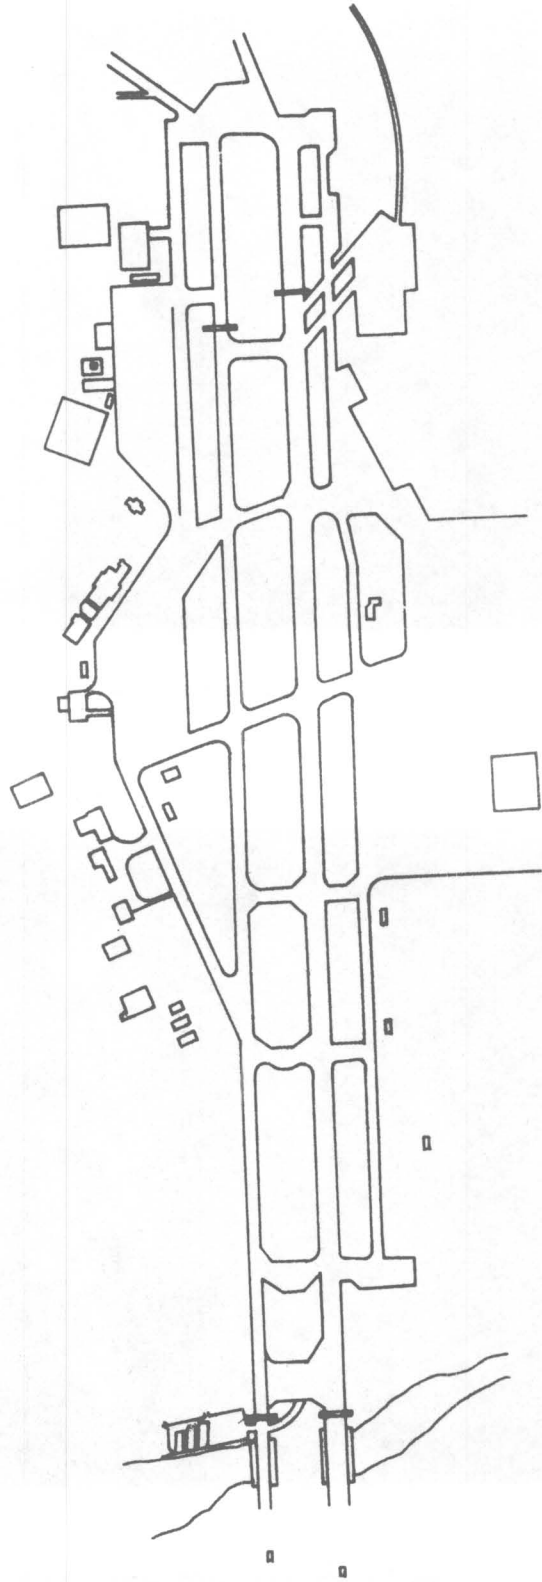


شکل ۱ - ب - نقشه هندسی عوامل میدان پرواز در فرودگاه مهرآباد (وضع موجود)




شکل ۲ - نمونه‌ای ترکهای طولی باند اصلی (۲۹ چاپ)

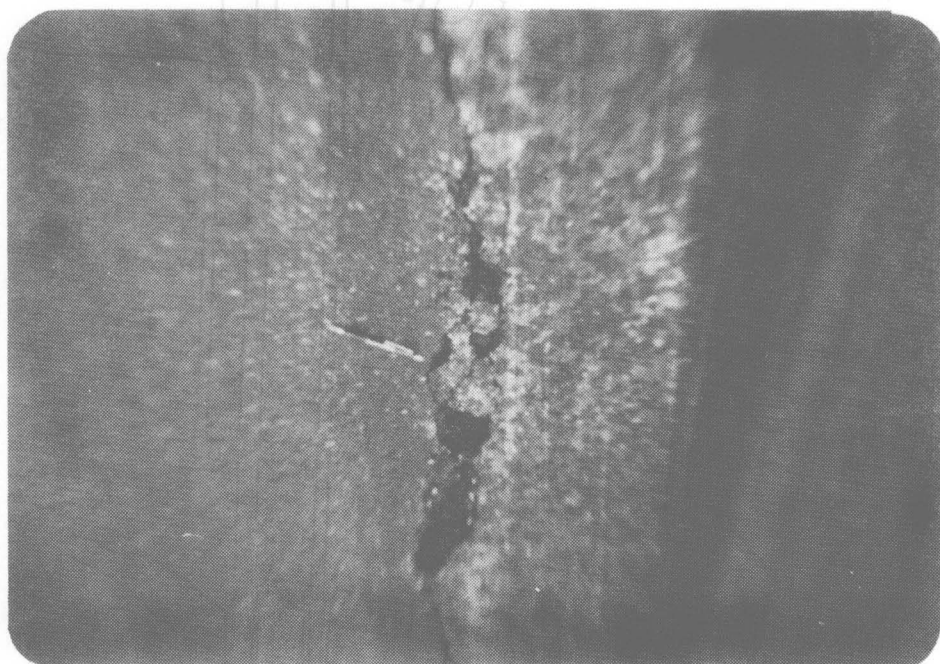


شکل ۳ - نمونه‌ای از گسیختگی آسفالت در نزدیکی ترکهای طولی (باند اصلی ۲۹ چاپ)

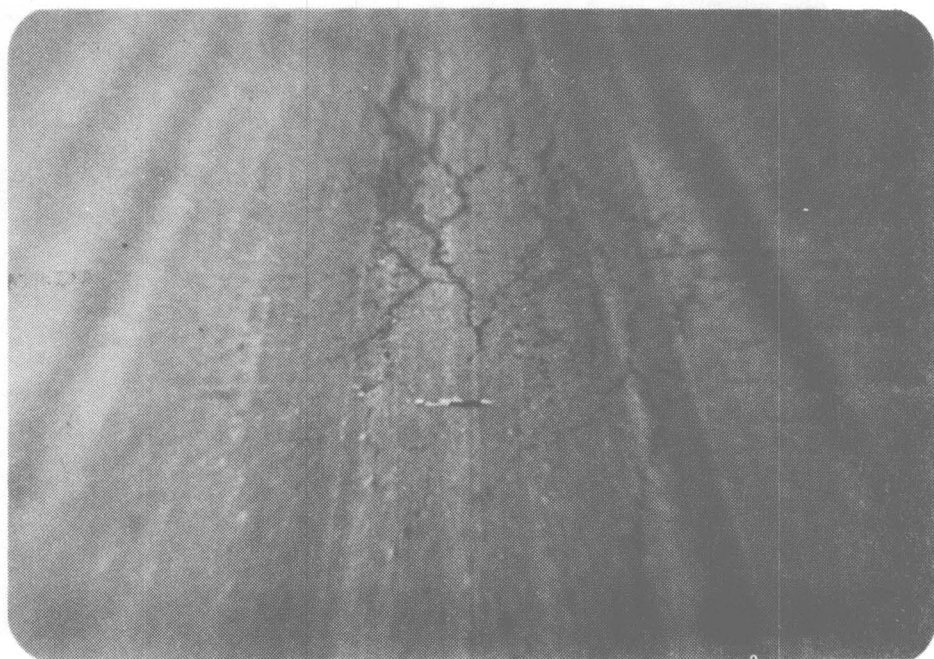

شکل ۴ - نمونه‌ای از ترکهای شبکه‌ای (پوست سوسماری) باند اصلی (۲۹ چپ)

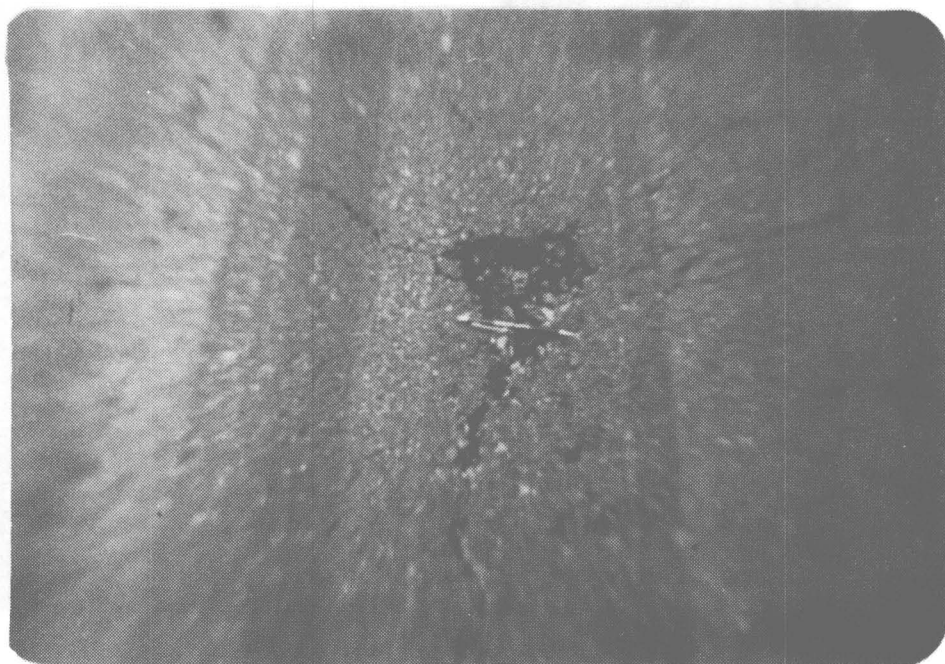


شکل ۵ - نمونه ای از جدا شدن دانه‌های مصالح سنگی (آسفالت باند اصلی) (۲۹ چپ)

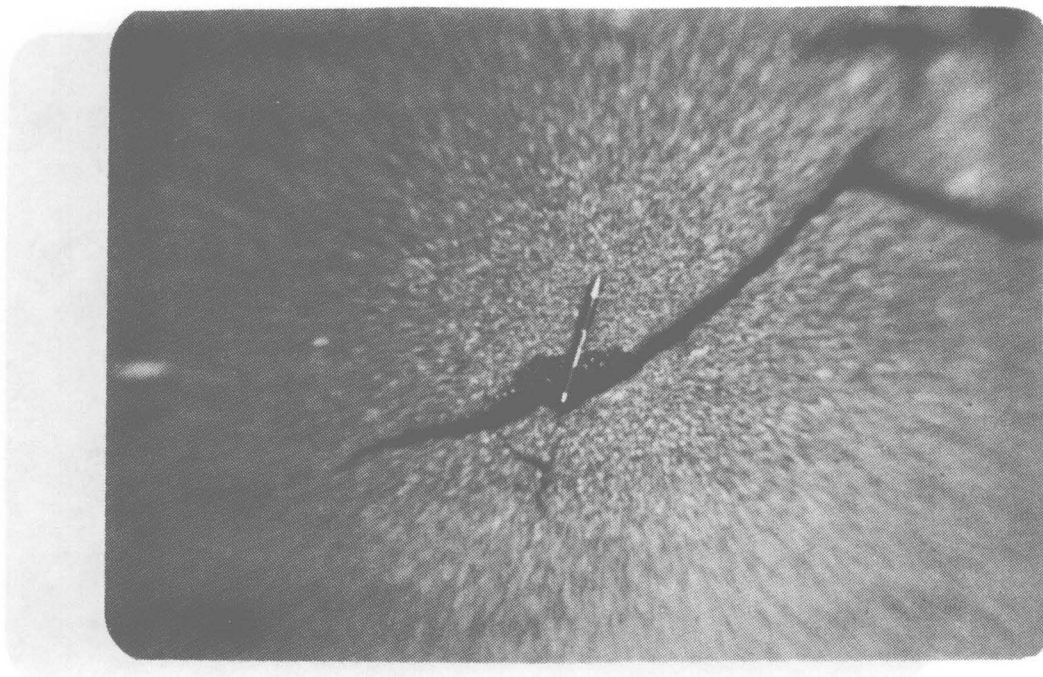

شکل ۶ - خرابی موضعی (باند اصلی ۲۹ چپ) جدا شدن روکش



شکل ۷ - خرابی موضعی (باند اصلی ۲۹ چپ) سوختگی قیر سطح آسفالت

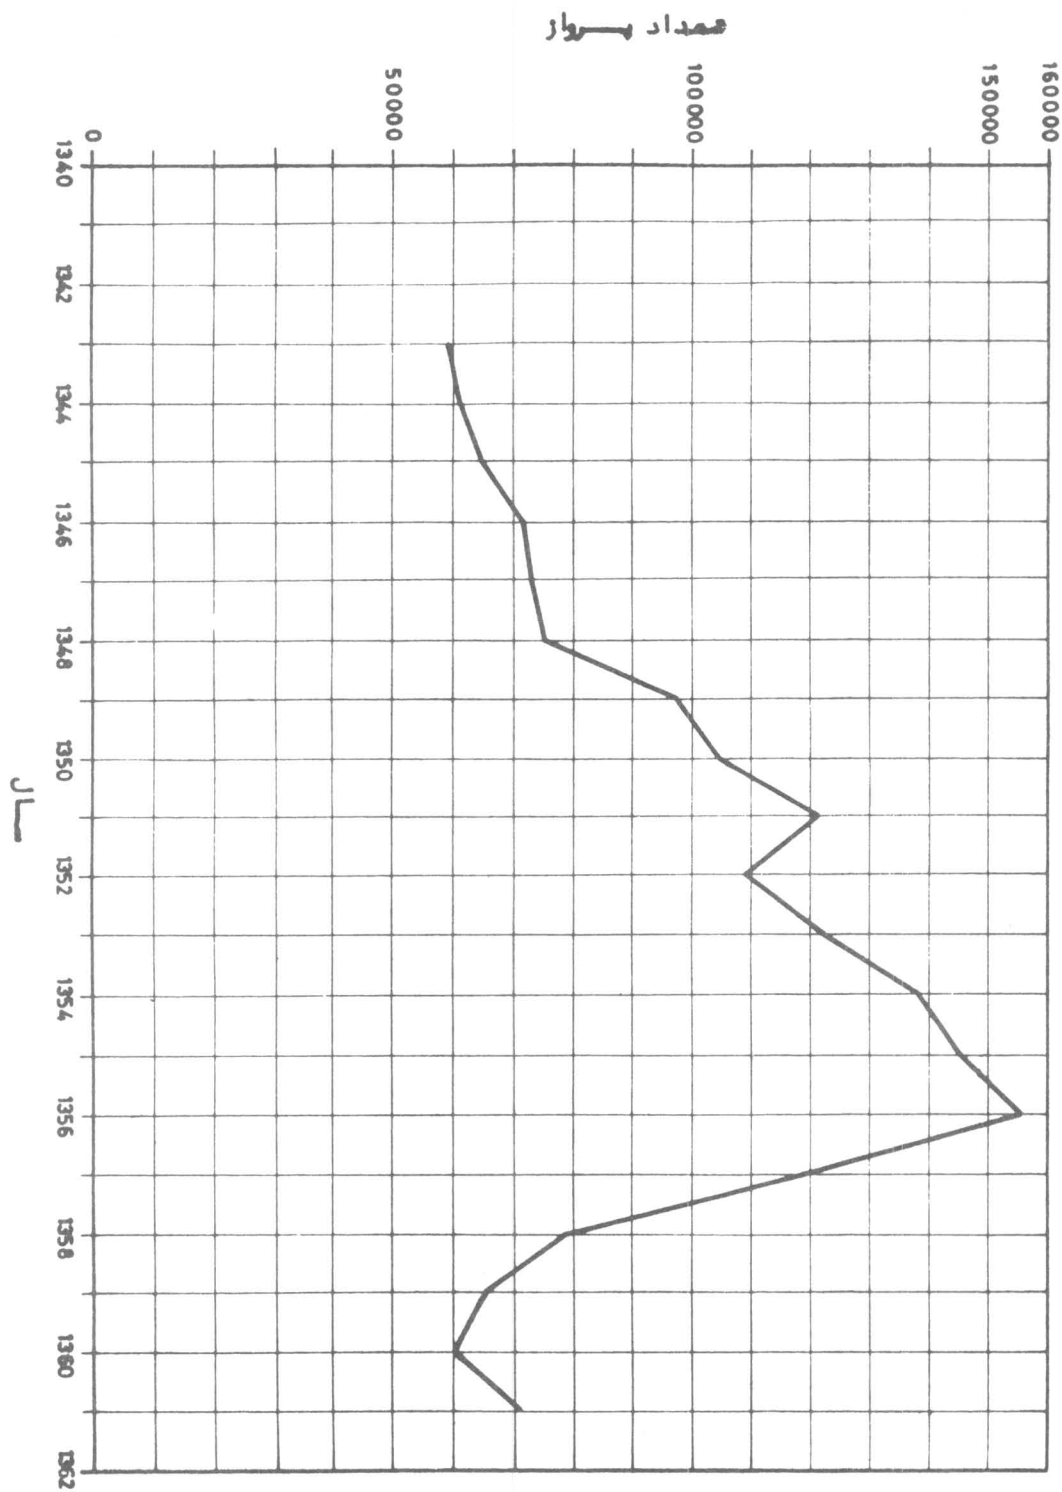

شکل ۸ - نمودار تغییرات تعداد پرواز سالانه در فرودگاه مهرآباد .