

# زلزله ۲۳ آبان ۱۳۵۸ قائنات

نوشته:

حجت الله عادلی

## دانشکده فنی دانشگاه تهران

روستای گرماب و ۳ نفر نیز در روستای فندخت از بین رفتند. اکثر تلف شدگان را کودکان تشکیل می‌دادند. زیرا در ساعت وقوع زلزله اکثرا فرادسرگسال برای برداشت محصول زعفران به مزارع رفته بودند. اگر زلزله در هنگام شب، رخ می‌داد تلفات حاصل خیلی بیشتر از رقم فوق می‌گردید.

### چکیده

این مقاله گزارش کوتاهی از زلزله ۲۳ آبان ۱۳۵۸ قائنات می‌باشد که در آن ۲۸۵ نفر تلف و چندین روستا و پیران گردیدند. مشاهدات حاصل از آثار این زلزله در روی زمین و ساختمان هادراین مقاله به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته است.

### ۱- سابقه زلزله خیزی منطقه

منطقه قائنات سابقه زلزله خیزی تاریخی دارد. در قرن اخیر نیز این منطقه زلزله‌هایی بخود دیده است. در ۲۳ سپتامبر سال ۱۹۴۷ میلادی، زلزله ای به بزرگی ۶/۷۵ ریشتر در قائن و دولت آباد رخ داد که در آن ۴۰۰ نفر به هلاکت رسیدند. تصویر ۱، مقطع روشنی از یک گسل قدیمی در منطقه قائنات را نشان می‌دهد که نگارنده در باز دید مزبور به آن برخورد نموده است.

### ۱- مقدمه

در ساعت ۵:۵۱ دقیقه روز ۲۳ آبان ۱۳۵۸، زلزله‌ای به بزرگی حدود ۶ ریشتر، روستاهای قائنات را لرزاند و باعث تلفات و خسارات گردید. چند روز پس از وقوع زلزله نگارنده باز دیدی از مناطق زلزله زده بعمل آورد. این مقاله گزارش کوتاهی است از مشاهدات و تجربیات حاصل از این زلزله. بررسی رفتار ساختمان‌ها در هنگام وقوع زلزله می‌تواند راهنمای موثری برای یافتن روش‌های مقاوم کردن ساختمان‌ها در مقابل زلزله باشد. براساس مشاهدات و تجربیات حاصل از این زلزله و زلزله‌های دیگر ایران، وهمچنین تحقیقات انجام شده در این زمینه در مالک مختلف، نگارنده کتابی تحت عنوان "ساختمان‌های کوچک در مناطق زلزله خیز" نوشته است. از این جهت برای کوتاهی مطلب، از ذکر روش‌های تقویت ساختمان‌هادراین مقاله خودداری می‌شود. روش‌های گوناگون مقاوم ساختن انواع مختلف ساختمان‌های کوچک (حتی ساختمان‌هایی که با خشت خام ساخته می‌شوند) در کتاب مذبور تشریح شده اند که خواننده می‌تواند به آن مراجعه کند.

### ۲- آثار حاصله در زمین

خط اثر گسل در طول حدود ۱۵ کیلومتر در سطح زمین مشاهده گردید. تصویر ۲، خط اثر گسل را نشان می‌دهد. حد اکثر تغییر مکان افقی در سطح زمین حدود یک متر بوده است (تصاویر ۳ و ۴). تصویر ۴، بوتهای را نشان میدهد که در روی خط اثر گسل قرار گرفته و در اثر زلزله به دو نیم تقسیم شده است. حد اکثر تغییر مکان قائم در سطح زمین نیز حدود ۵/۵ متر تخمین زده شده که در تصویر ۵، مشاهده می‌شود. ۵ قنات روستای استند در اثر زلزله خشک گردید. ولی پس از یک هفته آب با میزان کمتر در آن جریان پیدا کرد. در عوض میزان آب قنات روستای بهمن آباد افزایش یافت. آب قنات روستای فندخت نیز کاهش یافت. در حوالی روستای استند ریزش مختصه در کوه مشاهده گردید.

مرکز زلزله ۲۳ آبان قائنات، روستای کربزان بود.

در این زلزله ۲۸۵ نفر تلف شدند. از این عده ۱۷۵ نفر در روستای بهمن آباد، ۸۵ نفر در روستای استند، ۲۷ نفر در

امواج اصلی، شدت یافته و نیروی بیشتری به ساختمان های ساخته شده در آنجا وارد می گردد. این تجربه در زلزله های دیگر نیز مشاهده شده است. با وجود این، تاثیر توبوگرافی زمین هنوز در آئین نامه های زلزله به صورت ضریبی وارد نشده است.


تنها یک ساختمان در روستای بهمن آباد از آجر و سقف طاق ضربی و تیر آهن وجود داشت. این ساختمان که مدرسه روستابود بشدت آسیب دیده است ( تصاویر ۱۲ و ۱۴ ) . در این ساختمان اصول مقاوم ساختن ساختمان در مقابل زلزله هیچ و جم عایت نگردیده است. ساختمان، قادر تیرکلاف فوقانی می باشد و اکثر بازشوهای آن در یک دیوار طولی متوجه شده اند. همانطور که تصاویر ۱۳ و ۱۴ نشان می دهند، یک دیوار انتهایی ساختمان و همچنین یک گوش آن فروریخته اند. اگر از تیرکلاف در این ساختمان استفاده می شد و دیوارها به موسیله میله های اتصال به پی بتنی متصل می گردید، قسمتی از ساختمان بصورت مجبور ریزش نمی کرد. تمام دیوارهای عرضی ساختمان مطابق تصویر ۱۳ ترک های ضربه برداشته اند. پنجه های موجود در دیوار طولی نیز خرد گردیده و ترک هایی در حد فاصل بین دیوارها بوجود آمده اند.

#### ۴- آثار زلزله در ساختمان ها

تقریباً تمام ساختمان های ساخته شده در دهات زلزله زده از خشت خام ساخته شده اند. استفاده از خشت خام که در زیر آفتاب خشک می شود برای ساختن ساختمان ها در بسیاری از نقاط خشک ایران رایج است. زیرا مصالح این گونه ساختمان ها در محل موجود است و در ماهیتی که کار کشاورزی وجود ندارد کشاورزان خودشان می توانند آنها را بسازند. دیوارهایی که با خشت و گل ساخته می شوند ضخیم و سنگین اند و درنتیجه عایق خوبی در مقابل سرما و گرمایی باشند ولی از لحاظ سازه ای بسیار ضعیف اند و احتمال فرو ریختن آنها در زلزله های متوسط و شدید بسیار زیاد است.

تصاویر ۶ و ۷ به طور نمونه نحوه خرابی ساختمان های خشتی با طاق گنبدی را نشان می دهد. در اثر ارتعاشات افقی ناشی از زلزله، دیوارها بخصوص در قسمت فوقانی به طور افقی حرکت نموده و از سقف جدا می شوند و معمولاً "خرابی ساختمان از گوشها" ( محل برخورد دیوارها ) آغاز می شود. تصاویر ۸ و ۹ داخل یک ساختمان نوساز را که به طور نسبی با دقت ساخته شده نشان می دهند. به طور کلی اغلب ساختمان های یک طبقه نوساز صدمه کمتری دیده و صرفاً "ترک برداشته" اند. اکثر ساختمان هایی که فرو ریختن ساختمان های دو طبقه بوده اند. تصویر ۱۰، فرو ریختن ساختمان های دو طبقه را نشان می دهد. ساختن ساختمان هایی با بیشتر از یک طبقه، با استفاده از خشت خام در مناطق زلزله خیز به هیچ وجه درست نمی باشد. اما راههایی برای افزایش مقاومت ساختمان های خشتی یک طبقه، در مقابل زلزله، وجود دارند. این روش ها عبارتند از استفاده از دیوارهای حائل ذوزنقه ای در گوشها، بستن دیوارها به یکدیگر بوسیله نبشی ها و تسمه های فولادی، و مسلح کردن ساختمان هایی که با خشت های مرغوب ساخته شده اند ( به "ساختمان های کوچک در مناطق زلزله خیز" رجوع شود ).


نحوه صدمه دیدن ساختمان هادر روستای استند، که در بالای تپه ای ساخته شده است ( تصویر ۱۱ )، از نقطه نظر بازسازی روستاهای آسیب دیده آموزنده می باشد. شدت آسیب دیدن ساختمان ها در این روستا از بالای تپه تا دامنه آن کاهش می یابد. بنظر می رسد که دامنه امواج زلزله در بالای تپه ها، به علت انعکاس امواج زلزله و ترکیب شدن آنها با

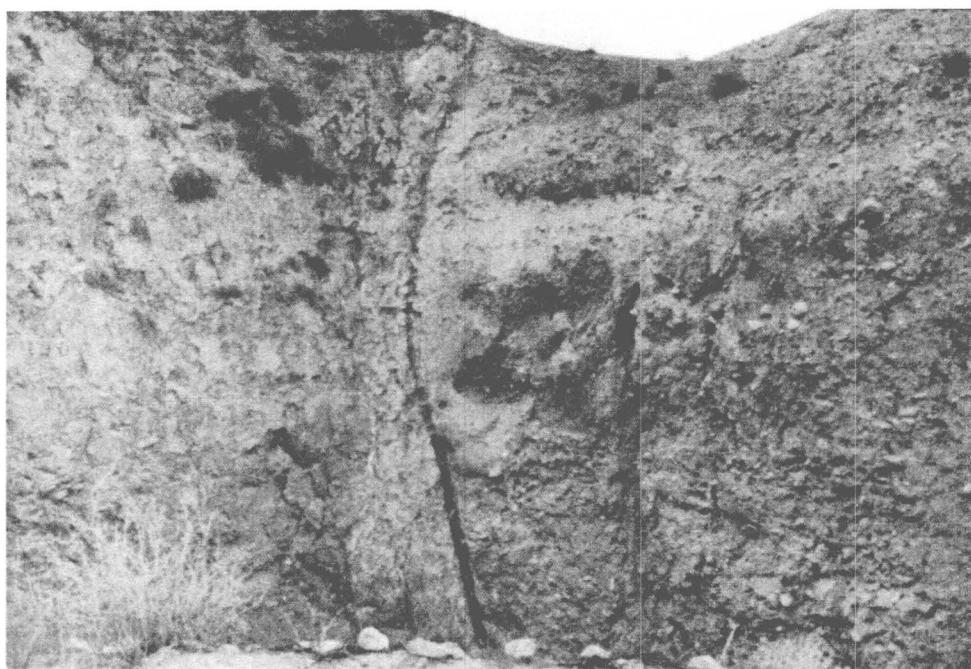

تصویر ۱



تصویر ۲

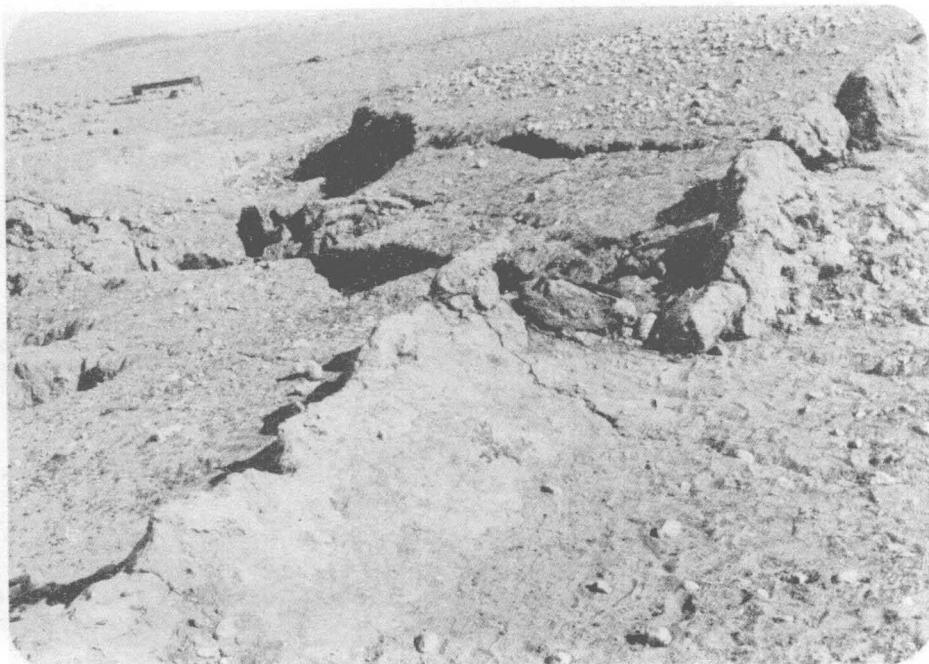

تصویر ۳



تصویر ۴




تصویر ۵




تصویر ۶



تصویر ۷

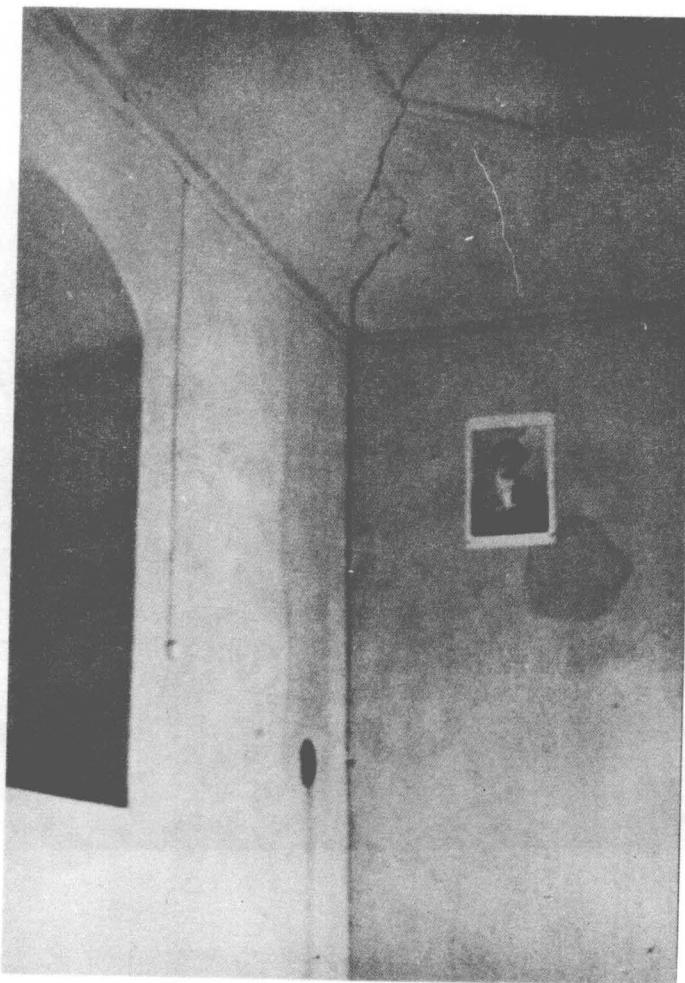

تصویر ۸

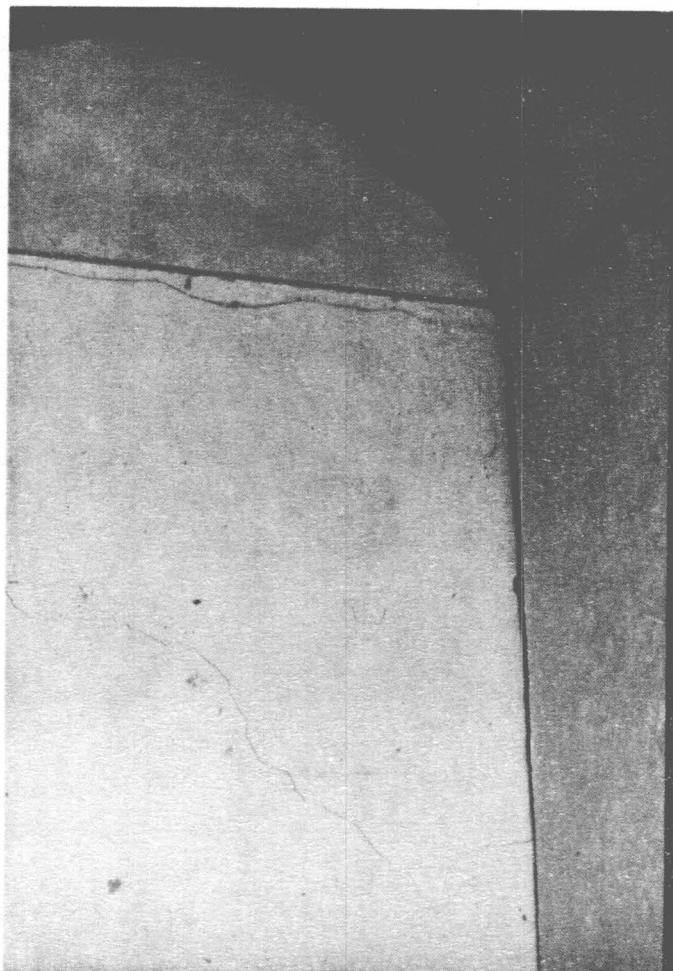


تصویر ۹




تصویر ۱۰



تصویر ۱۱

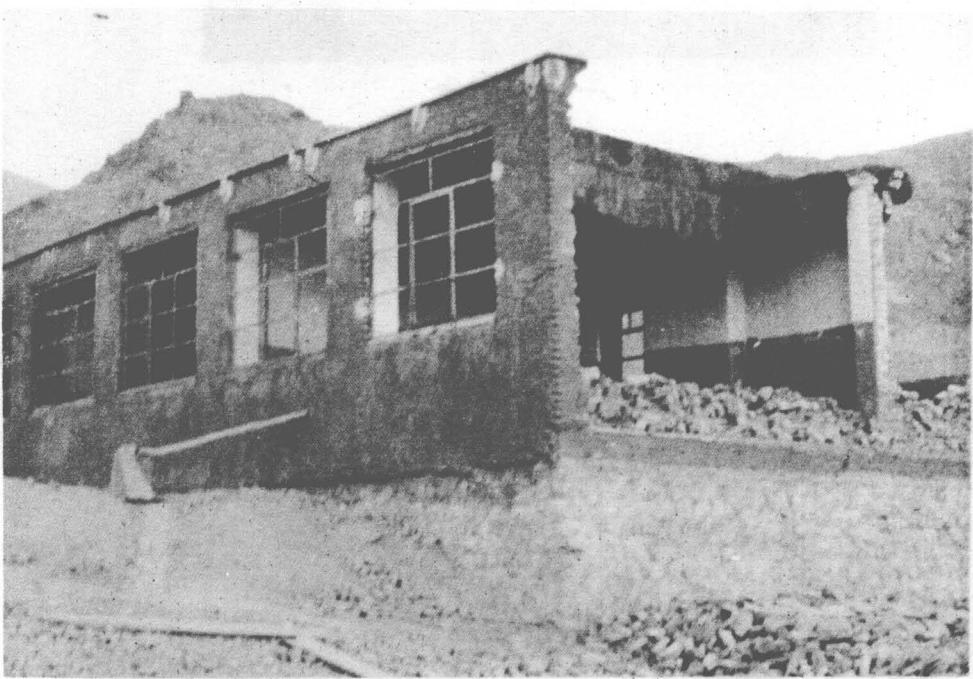

تصویر ۱۲

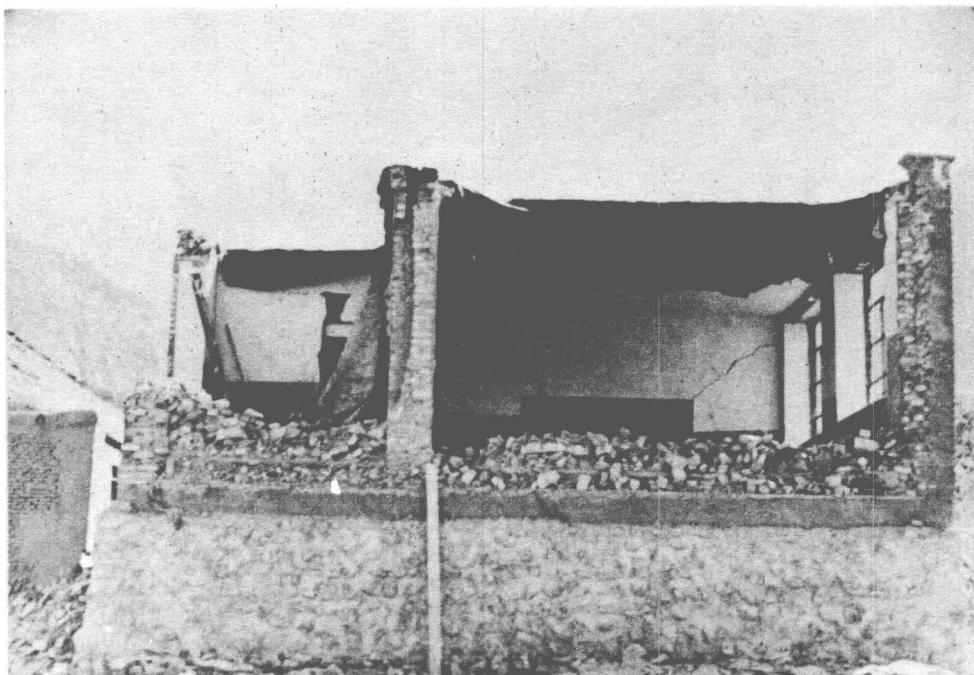

تصویر ۱۳



تصویر ۱۴