

بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی^۱

رمضانعلی مهدوی نژاد

استادیار گروه مهندسی مکانیک - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

امیر عبدالله

استادیار بخش مهندسی مکانیک - دانشکده فنی - دانشگاه تربیت مدرس

(تاریخ دریافت ۷۸/۲/۱۲، تاریخ تصویب ۷۹/۱۰/۲۴)

چکیده

کاربید سیلیسیم از جمله مواد سرامیکی است که در صنایع مدرن به سرعت جایگزین مواد فلزی می‌شود لذا ماشینکاری آن ضرورت بیشتری پیدا کرده است. مقاومت سایشی بالای این ماده باعث شده که از میان روش‌های مختلف ماشینکاری سنتی، تنها روش سنگزنی آنهم به وسیله چرخهای سمباده مخصوص گرانقیمت و با وجود محدودیت در انتخاب پارامترهای ماشینکاری (انتخاب شکلهای ساده قطعه کار و سرعت برآرد برداری پایین) میسر باشد. در میان روش‌های غیر سنتی ماشینکاری، روش EDM یکی از مهمترین آنها و شاید تنها روش ماشینکاری این ماده است. با وجود این به علت وقوع پدیدهای موسوم به آرک، به هنگام ماشینکاری ناپایداری در فرآیند بوجود می‌آید و ضمن نفوذ کردن در قطعه کار و تأثیر شدید بر کیفیت بافت سطحی، سرعت باربرداری کاهش می‌یابد. این آزمایش نشان می‌دهد که در زمان‌های مختلف روشی پالس و در شرایط تغییر تعداد ترانزیستور در مدار درصد جرقه‌های آرک با حدود ۶۰٪ بیشترین درصد پالسهای مدار باز با کمتر از ۲۰٪ کمترین درصد پالسهای می‌باشد در حالیکه درصد جرقه‌های عادی کم و نزدیک به درصد پالسهای مدار باز است. تصاویر SEM از سطح ماشینکاری شده، وجود سیلیکون خالص را نشان می‌دهد که به دلیل مقاوم بودن سیلیکون در مقابل جریان الکتریسیته می‌تواند یکی از عوامل ناپایداری فرآیند باشد. از طرف دیگر حرارت ایجاد شده در بدنه کاربید سیلیسیم به ویژه در نزدیکی سطح ماشینکاری شده می‌تواند باعث پیدایش لایه نازک بخار در سطح شود که این پدیده به نوبه خود می‌تواند سبب تشکیل کانال پلاسمای گشاد که دارای رشد سریع می‌باشد گردد. در نتیجه وقوع این پدیده جرقه‌های آرکی ایجاد می‌شود.

این مقاله ضمن بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش EDM، راه حل‌هایی جهت حذف، و یا تعديل آنها ارائه می‌کند.

واژه‌های کلیدی : تولید سیلیکون کارباید، ماشینکاری سیلیکون کارباید، ناپایداری در EDM

مقدمه

عنوان ماده ساینده گسترش داده است [۱]. کاربید سیلیسیم در سال ۱۸۹۲ و برای اولین بار توسط اچسن^۲ به روش صنعتی تهیه شد. نوع خاصی از این ماده که به اختصار REFEL SiC^۳ نامیده می‌شود، با توجه به فرآیند تولید، دارای هدایت حرارتی بهتری است و کاربرد بیشتری دارد و لذا ماشینکاری این نوع بیشتر مدنظر است. کاربید سیلیسیم دارای دوفاز α , β است که فاز α در دمای پایین مکعبی است و در بالاتر از 2000°C به فاز β که هگزاگونال است، تبدیل می‌شود. در 270°C ذوب و در 2830°C تجزیه می‌گردد [۲]. برای تهیه SiC REFEL، مخلوطی از SiC و گرافیت

کاربید سیلیسیم چهارمین ماده سخت جهان پس از الماس، برن نایتراید و برن کار باید است. این ماده جزء سرامیکهای غیراکسیدی است و با توجه به ویژگیهای این نوع مواد بطور عام و کاربید سیلیسیم بطور خاص، کاربرد آنها در صنایع بصورت روز افزون افزایش یافته است. ظرفیت حرارتی، سختی و ضریب هدایت حرارتی بالا، ضریب انبساط حرارتی و هدایت الکتریکی پایین و مقاومت شدید در برابر شوک حرارتی (جدول ۱)، ازویژگیهایی است که کاربرد آنرا در کوره‌ها به عنوان المان حرارتی، درنیروگاههای اتمی به عنوان حفاظ و تعديل کننده نوترونها و در ماشینکاری به

جدول ۱: مقایسه خواص SIC با تعدادی از مواد [۳].

| Material | Density g/cm ³ | Hardness H.U | Young's Modulus(E) GPa | Therm. Expan. 1.0E-6/°C | Thermal Conductivity(K) at 100°C (W/m°C at 1200°C) | Spec. Heat J/g.°C | Elec. Res. (ohm. cm) | Therm. shock (Cal/cm. sec) at 500°C |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|
| Refel Sic | 3.10 | 2500 | 413 | 4.30 | 83.6 | 38.9 | 670-710 0.52(at 25°C) 0.016(at 1200°C) | 59 |
| Hot Pressed Silicon- Nitride | 3.20 | 2500-3500 | 310 | 3.20 | 17.5 | 14 | — | 29 |
| Hot Pressed Alumina | 3.90 | 2500 | 365 | 9.0 | 8.4 | 5 | — | 3 |
| Reaction bon- ded Silicon Nitride | 2.60 | 900-1000 | 220 | 3.2 | 15 | 14.2 | — | 13 |
| Tungsten Car- bide(6% Co) | 15.0 | 1500 | 606 | 4.9 | 86 | — | 205 20E-5 | — |
| Steel | 7.86 | 800 | 206 | 12.2(at 100°C) 13.4(at 1000°C) | 51.9(at 0°C) | 29.7 | 418 1.0E-5 | — |

شده که در اثر ایجاد حرارت موضعی و سوختن باندهای رزینی و فلزی، تنها باند Vitrified تا حدودی موفق بوده است [۴]. از میان ماشینکاریهای غیر سنتی، روش الکتروشیمیایی^۶ به خاطر ایجاد یک لایه بسیار مقاوم اکسیدی روی قطعه کار ناموفق می‌باشد. روش ماشینکاری شعاع الکترونی^۷ مناسب نیست زیرا باعث پودرشدن موضع ماشینکاری می‌شود [۵]. روش EDM بهترین روش ماشینکاری کاربید سیلیسیم است. ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش EDM برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط گرین و سپس در سال ۱۹۸۱ به وسیله اجمل در یومیست انجام شد که هدف اصلی آن بهینه کردن پارامترهای ماشینکاری بوده و هیچگونه تحلیلی در خصوص علل ناپایداری فرآیند ماشینکاری ارائه نشده است [۹ و ۱۰]. در این روش نوین ماشینکاری، رفتار این ماده نیمه هادی متفاوت با مواد هادی است و غالباً جرقه‌های آرک به وقوع می‌پیوندد. هدف مقاله حاضر بررسی علل وقوع پدیده ناپایداری فرایند ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش EDM می‌باشد.

روش آزمایش

یک روش ماشینکاری غیر سنتی است که در آن بین دو قطعه به نامهای ابزار و قطعه کارکه در فاصله بسیار نزدیکی از هم قرار دارند و فضای بین آنها را مایع عایق پر کرده است. در نزدیکترین


را به یکی از روش‌های معمول شکل داده و در کوره خلاء و در مجاورت بخار سیلیسیم سینتزر می‌کنند. در اثر نفوذ بخار سیلیسیم به بدنه و ترکیب آن باکرین، فاز SiC- β -تشکیل می‌شود که دانه‌های α -SiC را مهار می‌کند [۳].

ماشینکاری کاربید سیلیسیم توسط روش‌های سنتی با توجه به سختی بالای آن بسیار مشکل است [۴]. آزمایش‌های متعدد در مرکز اتمی انگلیس^۴ نشان می‌دهد که ماشینکاری سنتی کاربید سیلیسیم با توجه به سختی و طبیعت فرساینده آن هزینه بسیار بالای دارد. نظر به سختی زیاد و مقاومت فرسایشی بالای کاربید سیلیسیم، بدوً چنین تصور می‌شود که الماس تنها ماده‌ای است که می‌تواند آن را ماشینکاری نماید. لذا ابزارهای الماسه در این راستا توسعه یافته. تجربه نشان داده است که ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش‌های سنتی عموماً ناموفق بوده است. مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات سوخت اتمی انگلیس^۵ جهت ماشینکاری کاربید سیلیسیم نشان می‌دهد که ماشینکاری این ماده توسط ماشین گرد تراش با استفاده از ابزار تنگستن مقدور نبوده و با ابزار الماسه نیز ناموفق بوده است. در این روش تنها ماشینکاری کاربید سیلیسیم تف جوشی نشده امکان پذیر است و چنان که عمق برش زیاد شود به ایجاد پدیده ترك سطحی می‌انجامد [۴]. ماشینکاری این ماده به روش سنگزنی و با استفاده از سنگ سمباده استاندارد الماس با باند رزینی، فلزی و Vitrified انجام

عبارتند از:

۱- مواد

- الف - قطعه کار: شامل سه قطعه کارید سیلیسیم به ابعاد $100 \times 25 \times 8\text{mm}$, $115 \times 20 \times 9\text{mm}$, $43 \times 22 \times 8\text{mm}$ که بعد از ماشینکاری به منظور انجام آزمایش‌های سطحی توسط میکروسکوپ الکترونی، به وسیله دیسک الماس برش خورده‌اند.
- ب - ابزار: مفتولهای مسی به قطر 10 mm و طول 55mm که برش خورده و کف تراشی شده‌اند. علت انتخاب الکترود مس به عنوان ابزار هدایت بالا، ارزانی و فراوانی آن بوده است.

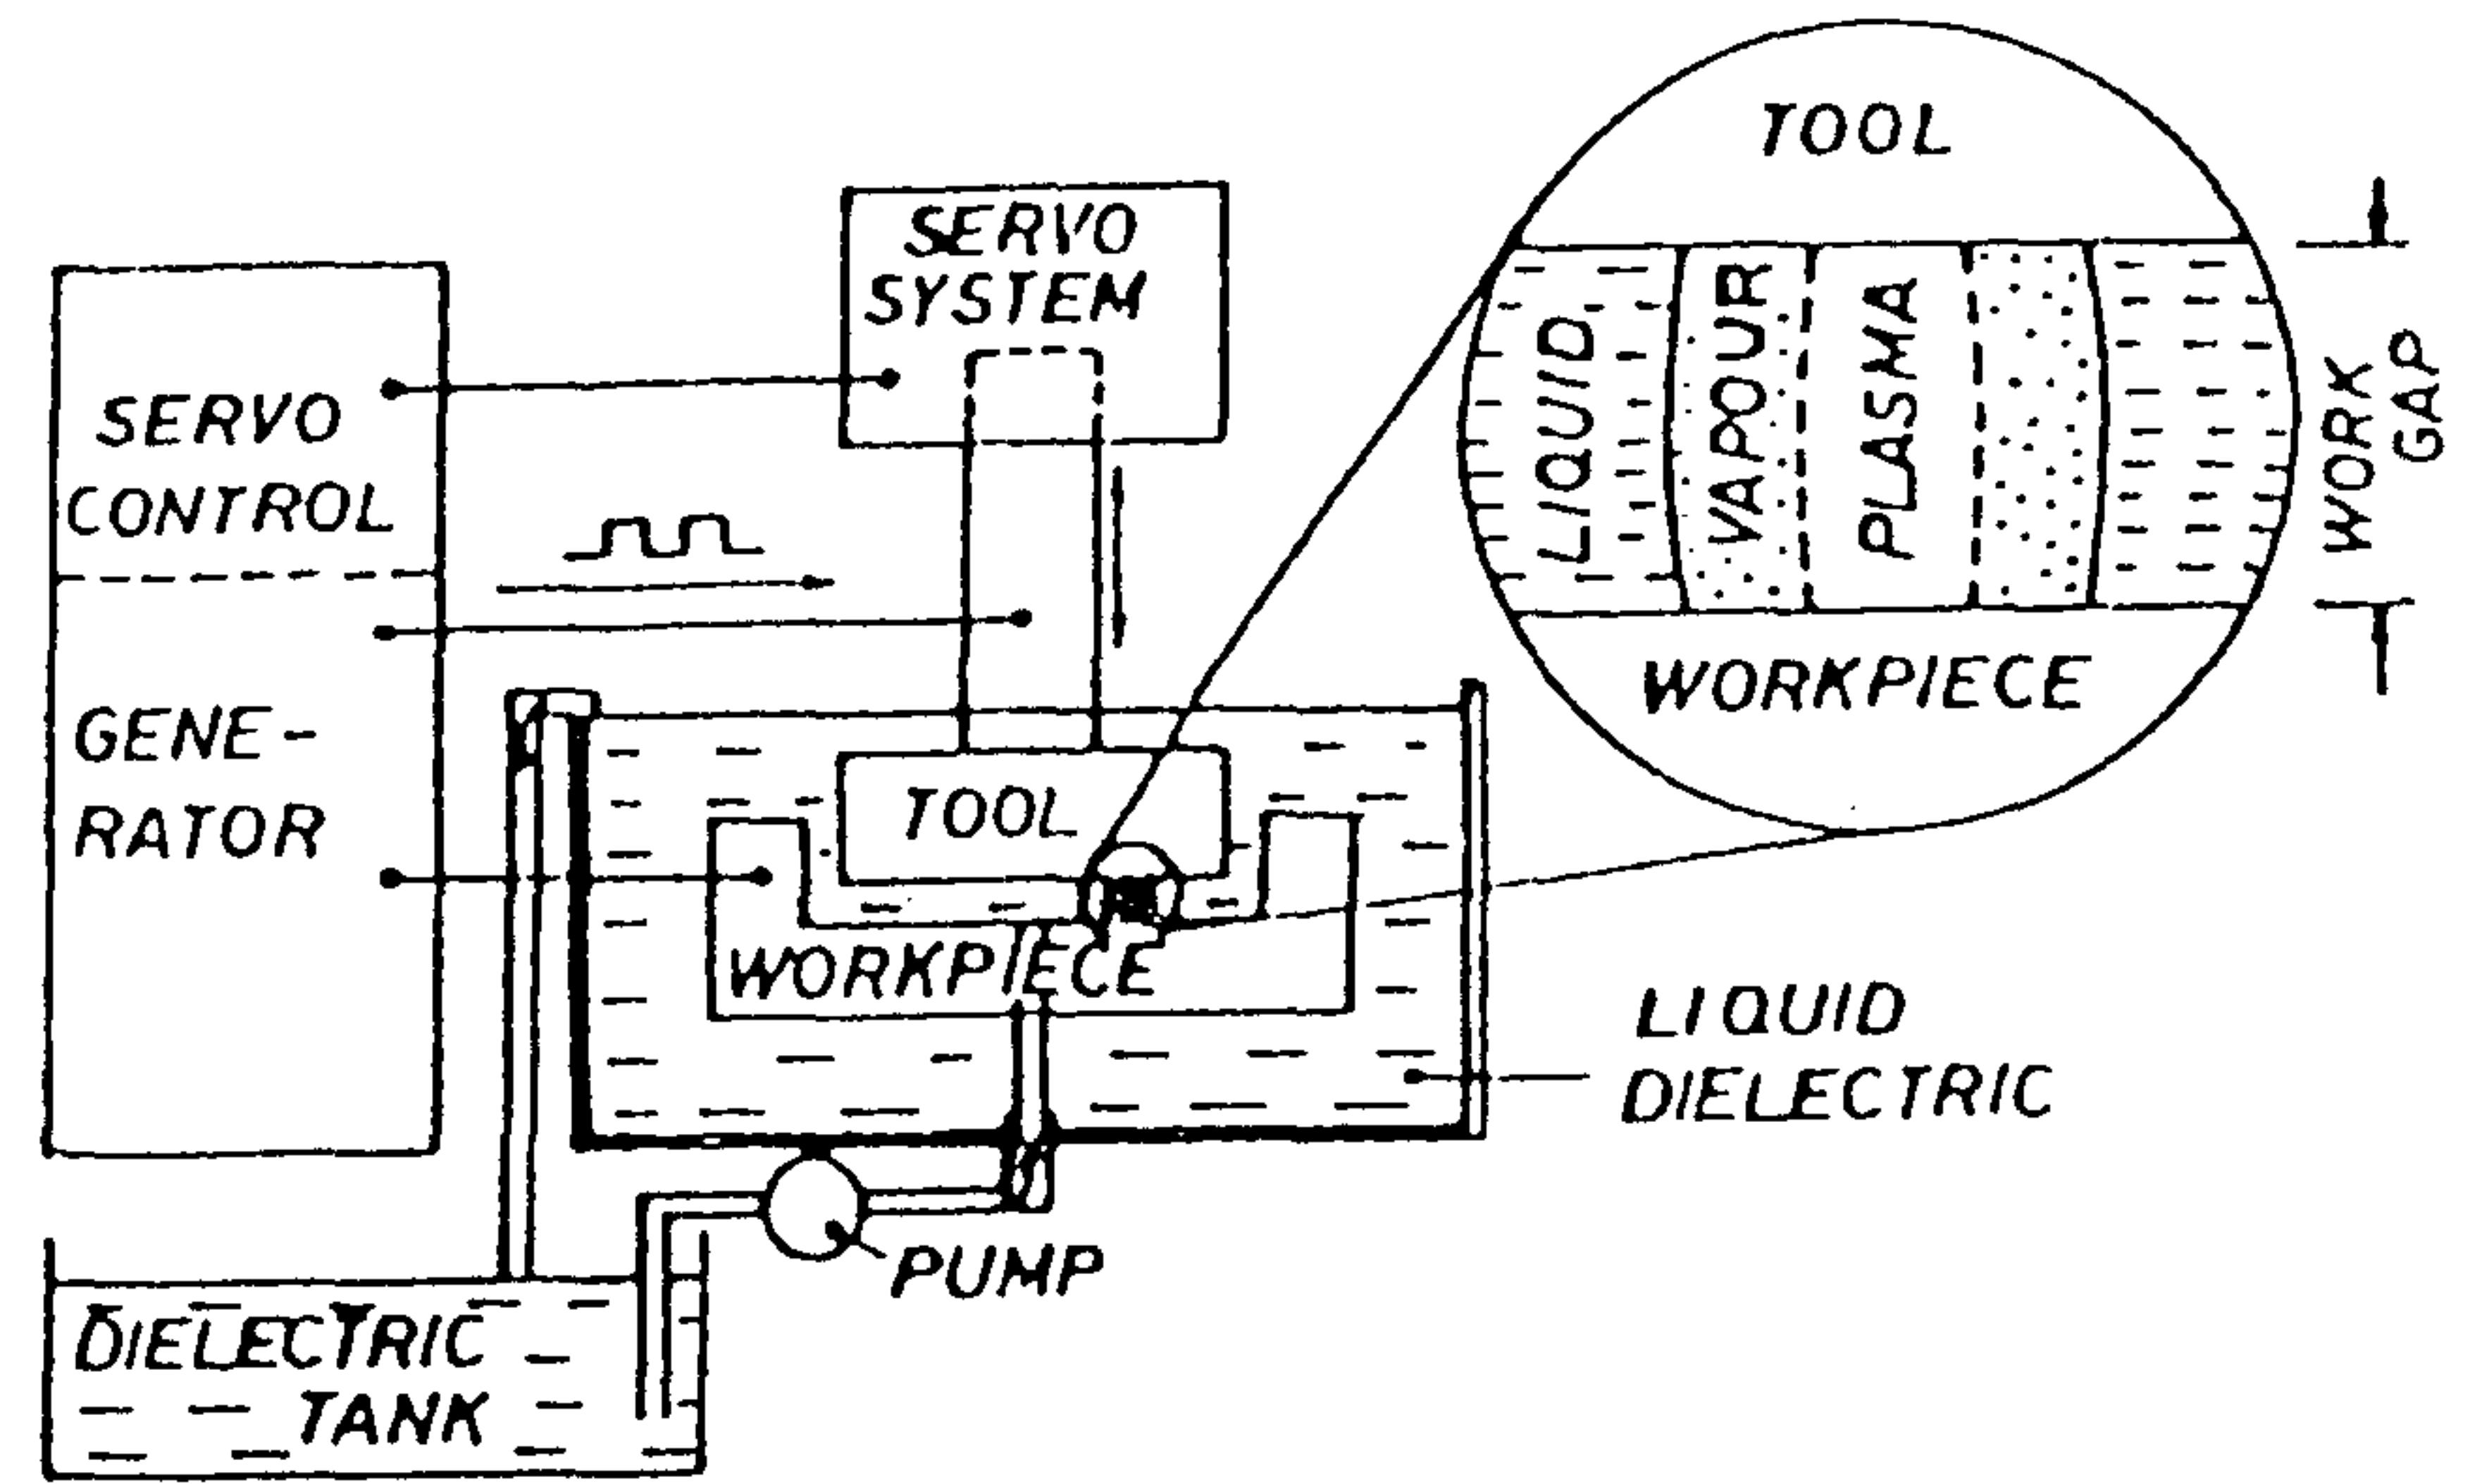


شکل ۱: شماتیکی ماشینکاری به روش E.D.M [۶]


۲- وسایل مورد استفاده در آزمایشها

- ماشین اسپارک: Deckel-CNC، مدل DE ۲۰ مجهر به سیستم آیزوفرکانس با ولتاژهای مدار باز اسمی $120/150/180\text{V}$ ، سیستم کنترل گپ ماشینکاری و سیستم جلوگیری از آرک واتصال کوتاه. این سیستم قادر است زمان روشنی پالس $1-300\mu\text{s}$ ، زمان


برجستگی‌های زبری توسط ولتاژ منقطع جرقه‌های منقطع ایجاد می‌شود (شکل ۱) و در هر جرقه قسمت کوچکی از سطح قطعه کارکنده شده و درنهایت مادگی شکل پیشانی ابزار در قطعه کار به وجود می‌آید [۶]. مواد و وسایل مورد استفاده در آزمایش

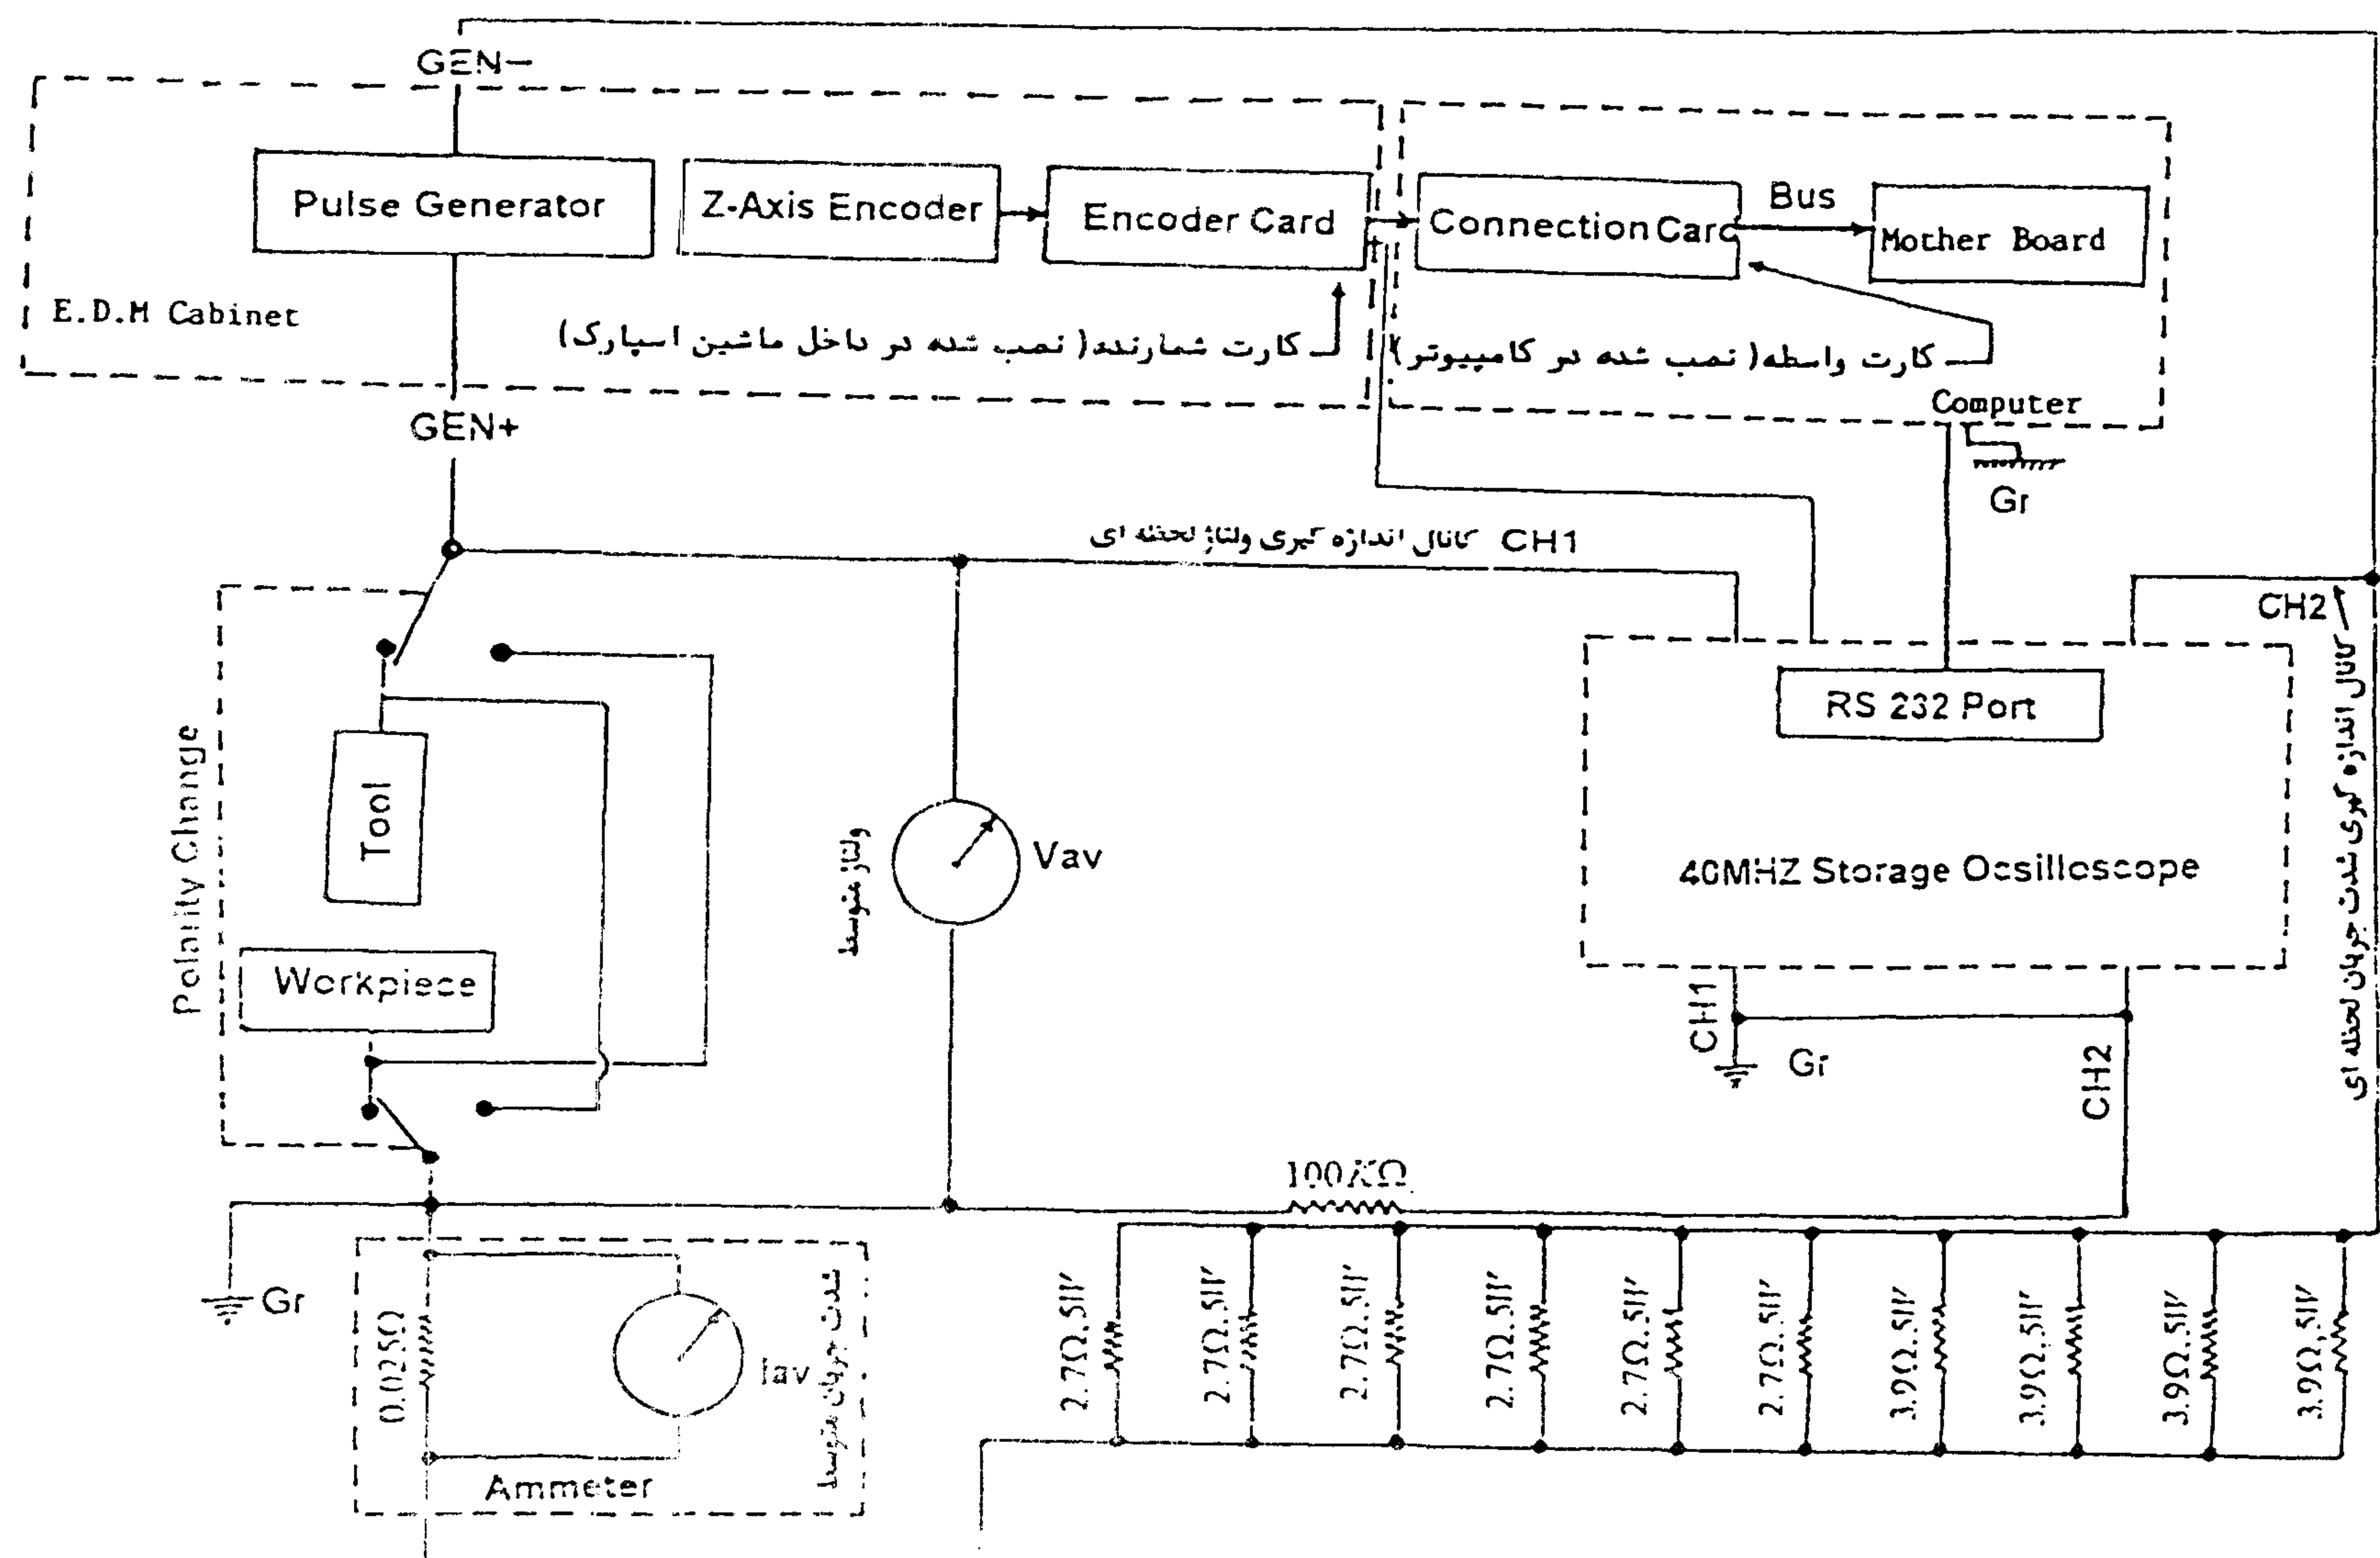


شکل ۲: شماتیکی نحوه ارتباط و اتصال دستگاهها و لوازمه مورد استفاده در آزمایشها.



شکل ۳: نمونه منحنی تغییرات ولتاژ و شدت جریان لحظه‌ای بر حسب زمان برای سیلیکون کارباید با چهار ترانزیستور در مدار و برای چهار زمان روشنی پالس مختلف.

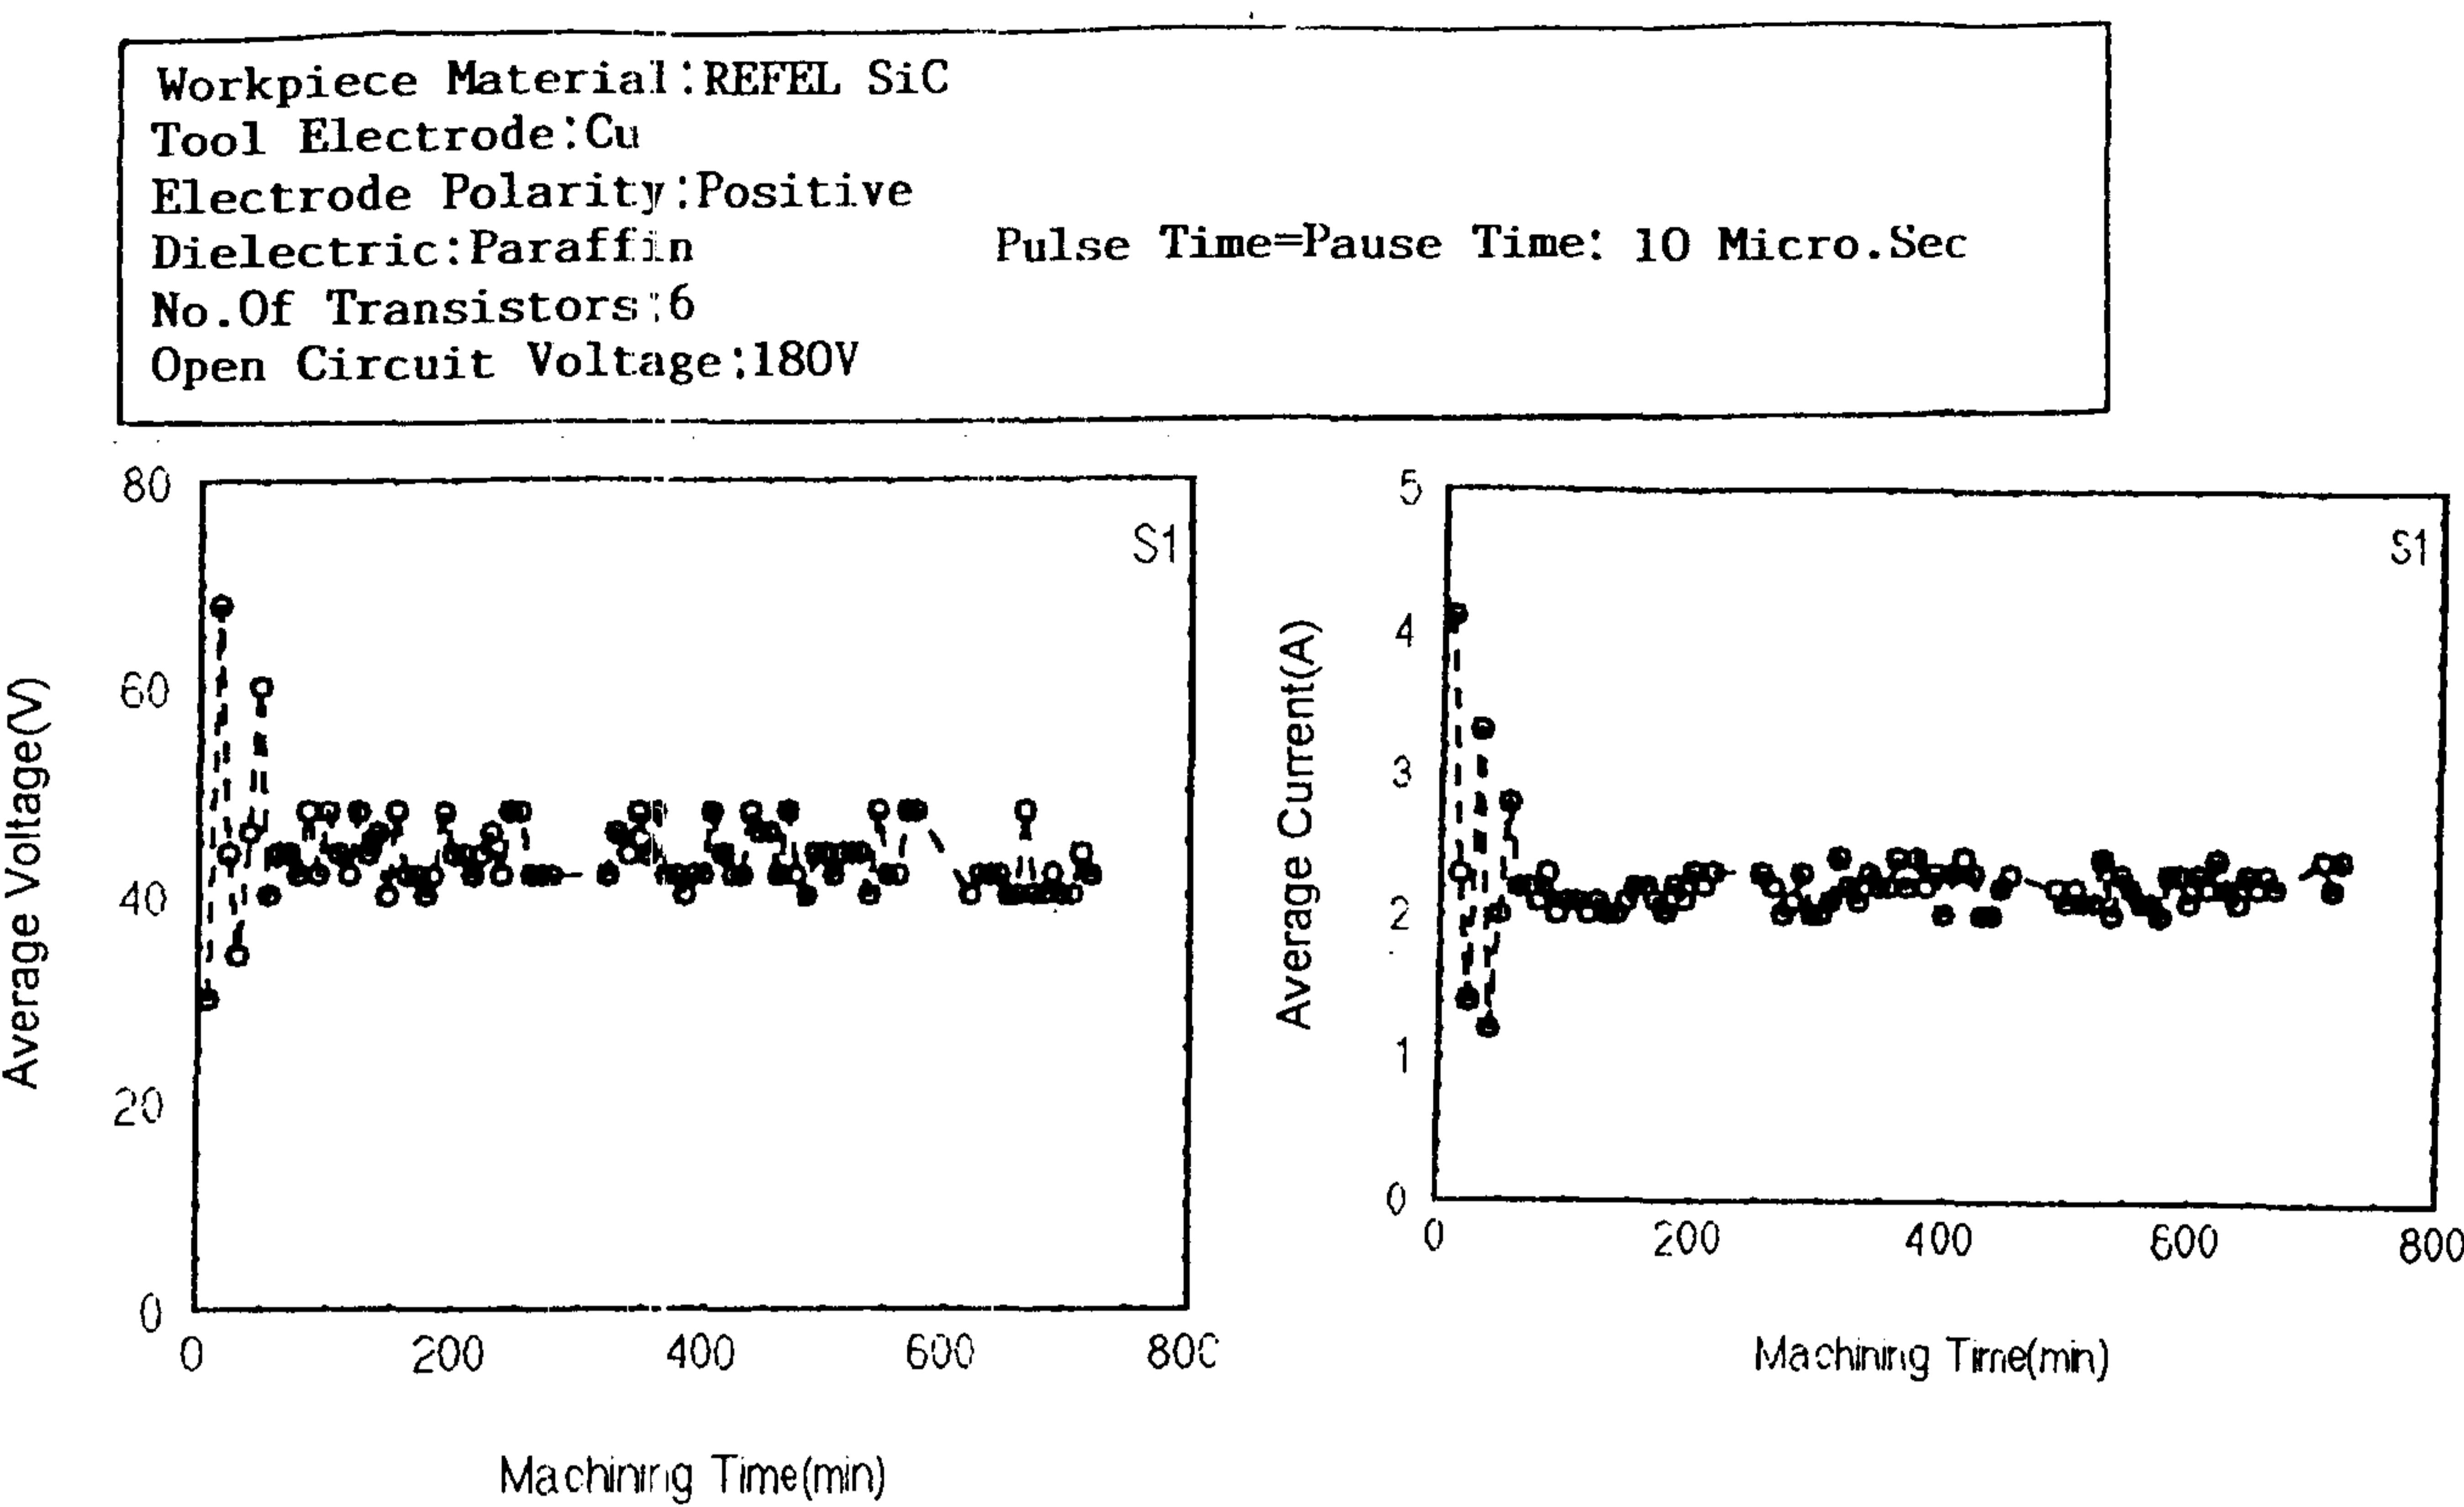

شکل ۴: منحنی تغییرات ولتاژ و شدت جریان متوسط لحظه‌ای بر حسب زمان ماشینکاری کارباید سیلیکون کارباید با شش ترانزیستور در مدار.



شکل ۵: منحنی تغییرات ولتاژ متوسط بر حسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کارباید با سه جریان مختلف.

نتایج آزمایش و بحث برروی آنها

الف - اندازه‌گیری ولتاژ متوسط و شدت جریان متوسط لحظه‌ای بین دوالکترود.

ولتاژ متوسط لحظه‌ای بین ابزار و قطعه کار و شدت جریان متوسط لحظه‌ای از روی مولتی مترهای مربوطه به دفعات قرائت و ثبت شده‌اند و در نهایت منحنی آنها بر حسب زمان بصورت جداگانه رسم شده است (برای نمونه شکل ۳).

ب - رسم منحنیهای ولتاژ متوسط و شدت جریان متوسط هر آزمایش نسبت به زمان روشنی پالس:

از آنجاکه بعضی از نقاط منحنیهای ولتاژ متوسط و شدت جریان متوسط لحظه‌ای نسبت به زمان پراکندگی زیادی دارند متوسط گیری برای هر آزمایش از نتایجی صورت پذیرفته است که در محدوده $\pm 3\sigma$ قرار دارند:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} \quad (1)$$

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (2)$$

$$V_{av} = \frac{\sum_{i=1}^{m_1} V_i}{m_1} \quad (3)$$

$$I_{av} = \frac{\sum_{j=1}^{m_2} I_j}{m_2} \quad (4)$$

که در آن m_1 و m_2 به ترتیب نقاط باقیمانده از ولتاژ و شدت جریان متوسط لحظه‌ای پس از حذف نقاط خارج از $\pm 3\sigma$ است. پارامترهای \bar{X} ، V_{av} و I_{av} به ترتیب مقدار اندازه‌گیری شده، متوسط مقادیر اندازه‌گیری شده، ولتاژ متوسط و شدت جریان متوسط می‌باشند.

شكلهای (۵) و (۶) منحنیهای ولتاژ متوسط و شدت جریان متوسط و نیز منحنیهای پراکندگی حول متوسط را نسبت به زمان روشنی پالس نشان میدهند.

ج - رسم منحنیهای سرعت باربرداری و فرسایش نسبی ابزار بر حسب زمان روشنی پالس:

با توزین جرم قطعه کار قبل و بعد از هر آزمایش، میزان جرم برداشته شده (Δm) بدست آمده که از تقسیم نمودن آن بر مقدار چگالی کاریید سیلیسیم حجم مربوطه محاسبه شده و از تقسیم این

خاموش پالس $50\text{ }\mu\text{s}$ -۱ و شدت جریان جرقه 45 A -۳/۵ را در سیزده وضعیت انتخاب جریان تولید نماید [۷].

- اسکوپ حافظه دار 40 MHZ دو کاناله، مارک Hung chang ۵۸۰۴، دارای قلمرو 400 v و کوچکترین قسمت بندی 0.5 mv/Div - 5 v/Div .

- مولتی متر عقربه‌ای - دیجیتالی، مارک Hung chang، دارای قلمرو 1000 v - 200 mv و کوچکترین قسمت بندی $10\text{ }\mu\text{v}-17$ برای اندازه‌گیری ولتاژ متوسط بین ابزار و قطعه کار.

- مولتی متر عقربه‌ای، مارک Tandy، مدل Micronta، دارای قلمرو 10 A و کوچکترین قسمت بندی $5\text{ }\mu\text{A}$ برای اندازه‌گیری شدت جریان متوسط ماشینکاری.

مطابق شکل (۲) ماشین اسپارک و تجهیزات اندازه‌گیری لحظه‌ای پارامترهای ماشینکاری بهم متصل شده‌اند. مقاومت معادل شانت اندازه‌گیری شدت جریان لحظه‌ای 333Ω می‌باشد.

- ترازوی دیجیتالی، مدل $S2000$, با قلمرو $1-200\text{ gr}$ و کوچکترین قسمت بندی $0.1-1000\text{ gr}$

- میکروسکوپ الکترونی SEM، مدل Cambridge با بزرگنمایی $X300000$

- کرونومتر

شرایط آزمایشها

- مایع عایق: نفت سفید با 15% روغن ترانس

- پلاریته ابزار: مثبت

- ولتاژ مدارباز اسمی: 180 V

- ولتاژ مدارباز واقعی: 216 V

- تعداد ترانزیستور در مدار (شدت جریان تنظیمی): ۴، ۶ و ۸ عدد

- زمان روشنی و خاموشی پالس:

$T_i = T_o = 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500\text{ }\mu\text{s}$

چون مکانیزم برآرد برداری مکانیکی نیست از فیکسچر خاصی استفاده نشده و قطعه کار از دو طرف به میز وان دستگاه کلمپ شده است. دمای مایع عایق و نیز تمیز بودن آن در پایداری فرآیند ماشینکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا دمای آن در 20°C ثابت شده و برای حذف آلودگیها در ابتدای هر آزمایش مایع عایق به مدت پانزده دقیقه توسط پمپ جریان داشته و فیلتره شده است. در خاتمه هر آزمایش ابزار و قطعه کار و نیز وان مایع توسط الکل کاملاً تمیز شده‌اند.

پستی و بلندی‌های سطوح حذف و سطح دو الکترود موازی می‌شوند، ماشینکاری به حالت پایا نزدیکتر شده و می‌توان تعداد ترانزیستور در مدار را به تعداد موردنظر رساند. درنتیجه ادامه ماشینکاری با پایداری بیشتر و افزایش درصد جرقه‌های عالی همراه خواهد بود. پس از این مرحله، یکی از علل مهم ناپایداری احتمالاً تجمع آلدگیها در سطوح‌های الکترود و قطعه‌کار به خاطر ضعف شستشو در این ناحیه می‌باشد.

شکل (۳) نمونه‌ای از پالسهای ولتاژ و شدت جریان اخذ شده توسط اسیلسکوپ در زمانهای مختلف روشی پالس رانشان میدهد. این پالس‌ها برای هر آزمایش در کامپیوتر ذخیره شده‌اند.

در شکلهای (۵) و (۶) واگرایی نوسانات ولتاژ و شدت جریان متوسط در اثر افزایش زمان روشی پالس و تغییر در تعداد ترانزیستورها ملاحظه می‌شود. تغییرات ولتاژ نسبت به افزایش زمان پالس غالباً روند نزولی و تغییرات شدت جریان نسبت به زمان روشی پالس غالباً روند صعودی دارد. افزایش تعداد ترانزیستور غالباً باعث افزایش واگرایی می‌شود.

اختلاف در تغییرات ولتاژ متوسط زمانی که تعداد ترانزیستورها تغییر می‌کند چندان زیاد نمی‌باشد. همچنین افزایش تعداد ترانزیستور بر شدت جریان متوسط اثر چندانی نمی‌گذارد.

با افزایش زمان روشی پالس، سرعت باربرداری تا حدود $T_i = 50 - 100 \mu s$ کاهش مجدداً در زمانهای روشی پالس بالاتر، با شبکه کمتری افزایش می‌یابد (شکل ۷). تعداد ترانزیستور بر سرعت باربرداری ثر چندانی ندارد.

فرسایش نسبی ابزار بر حسب زمان روشی پالس بطورکلی دارای یک روند نزولی می‌باشد و تابع تعداد ترانزیستور در مدار (شدت جریان تنظیمی) نمی‌باشد (شکل ۸).

در شکل (۹) درصد انواع مختلف پالسهای بر حسب زمان روشی پالس در سه جریان مختلف نشان داده شده است. این شکل نشان میدهد که میزان جرقه‌های آرك در تعداد ترانزیستورهای مختلف در مدار بالاترین درصد بوده (حدود ۶۰٪) و درصد پالسهای مدار باز کمترین است (کمتر از ۲۰٪). درصد پالسهای عادی کم و نزدیک به درصد پالسهای شبه آرك و مدار باز است. درصد پالسهای آرك با افزایش زمان روشی پالس عمدهاً افزایش ناچیزی دارد و درصد پالسهای مدار باز با افزایش زمان روشی پالس کاهش ناچیزی را نشان می‌دهد. درصد پالسهای عادی و شبه آرك با افزایش زمان روشی پالس تقریباً ثابت است. شکل (۱۰) همچنین نشان میدهد

حجم بر زمان ماشینکاری، سرعت باربرداری در هرآزمایش بدست می‌آید (شکل ۷).

باتوزین ابزار قبل و بعد از ماشینکاری و محاسبه تغییر حجم آن وسیس تقسیم آن بر تغییر حجم قطعه کار می‌توان فرسایش نسبی ابزار را بدست آورد (شکل ۸).

د- استخراج درصد ولتاژ مدار باز، جرقه عادی، جرقه غیرعادی آرك و نزدیک به آرك ورسم منحنیهای آنها:

در پالس مدار باز ولتاژ در طول زمان پالس بالاست و شدت جریان صفر است و در جرقه عادی زمان تأخیر جرقه طولانی وجود دارد. در حالت وقوع جرقه شبه آرك زمان تأخیر جرقه نزدیک به صفر است. و در جرقه غیرعادی آرك زمان تأخیر جرقه صفر است. باتوجه به منحنیهای اخذ شده ولتاژ و شدت جریان لحظه‌ای توسط اسیلسکوپ (نمونه شکل ۸) و ذخیره آنها در حافظه کامپیوتر و سیس آنالیز چشمی آنها، درصد هریک از پالسهای چهارگانه دریک آزمایش مشخص شده و منحنی مربوط به تغییرات درصد این پالسهای بر حسب زمان روشی پالس رسم شده است (شکلهای ۹ و ۱۰).

اگردریک آزمایش n صفحه تصویر از اسیلسکوپ ضبط و در هر صفحه تصویر m پریود وجود داشته باشد جمماً $m \times n$ پریود ضبط شده است. حال اگر تعداد جرقه‌های عادی، آرك، نزدیک به آرك و پالسهای مدار باز به ترتیب a, b, c, d باشند نتیجه می‌شود:

$$\frac{a}{m \times n} \times 100 = \text{درصد جرقه عادی}$$


$$\frac{b}{m \times n} \times 100 = \text{درصد جرقه آرك}$$

$$\frac{c}{m \times n} \times 100 = \text{درصد جرقه نزدیک به آرك}$$


$$\frac{d}{m \times m} \times 100 = \text{درصد پالس مدار باز}$$

بحث


درابتداي ماشينکاري به خاطر عدم توازي دقيق سطوح‌های ابزار وقطعه کار، تمرکز جرقه‌ها در نواحی نزدیکتر دو الکترود بيشتر و به علت تجمع آلدگیها در اين نواحی، ناپایداری در بدو ماشینکاری زياد خواهد بود (شکل ۴). اين مسئله در ماشینکاری با جريان بالاتر واضح‌تر مشاهده می‌شود. بنابراین لازم است در چند دقيقه اول، ماشینکاری را با جريان كمتر شروع کرد. در ادامه ماشینکاری که




شکل ۶: منحنی تغییرات شدت جریان متوسط بر حسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کارباید با سه جریان مختلف.



شكل ۷: منحنی تغیرات سرعت برآده بر حسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کارباید با سه جریان مختلف.



شکل ۸: منحنی تغییرات فرسایش نسبی ابزار بر حسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کارباید با سه جریان مختلف.



شکل ۹: منحنی تغییرات درصد انواع پالسها بر حسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کارباید با سه جریان مختلف.

نتیجه‌گیری

عملیات ماشینکاری سیلیکون کارباید به روش EDM برای سه قطعه کار یکسان و شرایط مختلف ماشینکاری و با استفاده از ابزار مفتول مسی و عایق نفت سفید با ولتاژ مدار باز اسمی ۱۸۰ ولت به منظور بررسی علل ناپایداری در ماشینکاری این ماده انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

- افزایش زمان روشنی پالس و تعداد ترانزیستور در مدار باعث افزایش ناپایداری فرآیند می‌شود.
- افزایش تعداد ترانزیستور در مدار تأثیر مهمی در سرعت باربرداری و فرسایش نسبی ابزار ندارد.
- جرقه‌های آرک با حدود ۶٪ بالاترین و پالسهای مدار باز کمتر از ۲۰٪ کمترین درصد پالسها را در شرایط مختلف زمان روشنی پالس و تغییر تعداد ترانزیستورها در مدار شامل می‌شود. درصد جرقه‌های عادی کم و نزدیک به درصد پالسها مدار باز است.
- در اثر افزایش تعداد ترانزیستور در مدار زبری سطحی تغییرات مهمی ندارد. درحالیکه در مورد فولاد تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشهود است. این موضوع منطبق بر رفتار منحنیهای سرعت باربرداری، فرسایش نسبی ابزار و درصد هر یک از پالسها چهارگانه و نیز منطبق بر نتایج تئوری توزیع درجه حرارت در سطح قطعه است. افزایش زمان روشنی پالس تأثیر کمی بر زبری سطحی دارد.
- در عکس‌های میکروسکوپ الکترونی تهیه شده از توزیع سیلیکون بر سطح ماشینکاری شده وجود سیلیکون اضافی مقاوم در مقابل جریان الکتریکی مشهود است که می‌تواند یکی از عوامل ناپایداری فرآیند باشد.
- باخاطر حرارت تولیدی زیاد در بدنه کاربید سیلیسیم و زیاد بودن وسعت ناحیه داغ در سطح آن احتمال پیدایش لایه بخار دی‌الکتریک در سطح و تشکیل کانال پلاسمای گشاد که دارای رشد سریع می‌باشد وجود دارد. این موضوع به ویژه در زمانهای طولانی جرقه شدیدتر است که می‌تواند یکی از علل افزایش ناپایداری در زمانهای طولانی جرقه باشد.


تشکر و قدردانی

بدینوسیله از آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، آزمایشگاه تولید مخصوص، کارگاه بخش مکانیک و نیز آزمایشگاه متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که امکانات لازم را در اختیار این تحقیق قرار داده‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.


که درصد هریک از انواع پالسها متأثر از تعداد ترانزیستور در مدار نمی‌باشد.

عکس‌های میکروسکوپ الکترونی شکل ۱۱ (T_5, S_5, R_5) نشان میدهد که در اثر افزایش تعداد ترانزیستورهای فعال در مدار تفاوت چندانی در بافت سطحی ناحیه ماشینکاری شده مشاهده نمی‌شود. درحالیکه عکس‌های میکروسکوپ الکترونی شکل ۱۲ (a,b,c) مربوط به ماشینکاری فولاد، تغییر قابل توجه بافت سطحی ناحیه ماشینکاری شده را در اثر افزایش تعداد ترانزیستور در مدار (با شرایط ماشینکاری مشابه کاربید سیلیسیم) نشان میدهد. موضوع یکسان بودن بافت سطحی کاربید سیلیسیم در ماشینکاری با تعداد ترانزیستورهای مختلف با یکسان بودن منحنیهای سرعت باربرداری، فرسایش نسبی ابزار و منحنیهای درصد هریک از پالسها چهارگانه انطباق دارد. منحنیهای توزیع درجه حرارت در سطح کاربید سیلیسیم و فولاد، در شدت جریان‌های مختلف که از آنالیز تئوری بدست آمده‌اند [۸] نیز با عکس‌های مذکور مطابقت دارند و نشانگر آنند که در مورد کاربید سیلیسیم تفاوت چندانی بین منحنیهای درجه حرارت در شدت جریان‌های مختلف وجود ندارد. شکل ۱۳ (S_5-Si, T_6) و (T_6-Si, S_5) سطوح ماشینکاری شده را به ترتیب در ($I=6\text{ Trans.}, T_i=80\mu\text{s}$) و ($I=8\text{ Trans.}, T_i=100\mu\text{s}$) در حالت عادی و بعد از اخذ توزیع سیلیکون نشان میدهد. توزیع سیلیکون در سطح ماشینکاری شده گویای آن است که پدیده تجزیه ماده و نشت وانجماد سیلیکون خالص در بعضی از مناطق صورت گرفته است. وجود سیلیکون خالص که در مقابل عبور جریان مقاومت بالایی دارد [۱] ($\rho_{sic}=0.42\Omega\cdot\text{cm}$ و $\rho_{si}=2.3\times 10^5\Omega\cdot\text{cm}$ در 20°C) می‌تواند یکی از عوامل ناپایداری فرآیند باشد.

بررسی تئوریک انتقال حرارت فرآیند ماشینکاری کاربید سیلیسیم توسط EDM نشان میدهد که حرارت تولیدی زول در قطعه کاربید سیلیسیم حدوداً ۱/۷ برابر انرژی وارد به آن از پلاسماست [۸] و علیرغم کمتر بودن انرژی پلاسمای آن در مقایسه با فولاد، درجه حرارت سطح این ماده به مرتب بالاتر از دمای سطح قطعه کار فولادی است و وسعت ناحیه داغ در سطح آن بیشتر از وسعت ناحیه داغ در سطح فولاد است. لذا احتمال پیدایش لایه بخار دی‌الکتریک در سطح که باعث تشکیل کانال پلاسمای گشاد و دارای رشد سریع می‌شود و در نتیجه جرقه‌های آرکی به وقوع می‌پیونددند. این موضوع در زمانهای طولانی جرقه شدیدتر است که می‌تواند یکی از علل ناپایداری در زمانهای طولانی جرقه باشد.



شكل ۱۰: منحنی تغییرات درصد پالس‌های چهارگانه به تفکیک برحسب زمان روشنی پالس در ماشینکاری سیلیکون کار باشد با سه جریان مختلف.




شکل ۱۲: تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطوح ماشینکاری شده فولاد در سه شدت جریان مختلف.


شکل ۱۱: تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطوح ماشینکاری شده سیلیکون کارباید در سه شدت جریان مختلف.




جنس : SiC و تراز مداربار : ۷۰۸۰۱ زاویه دید : صفر
 $(T_i = T_0 = ۱۰۸.۰\text{S})$

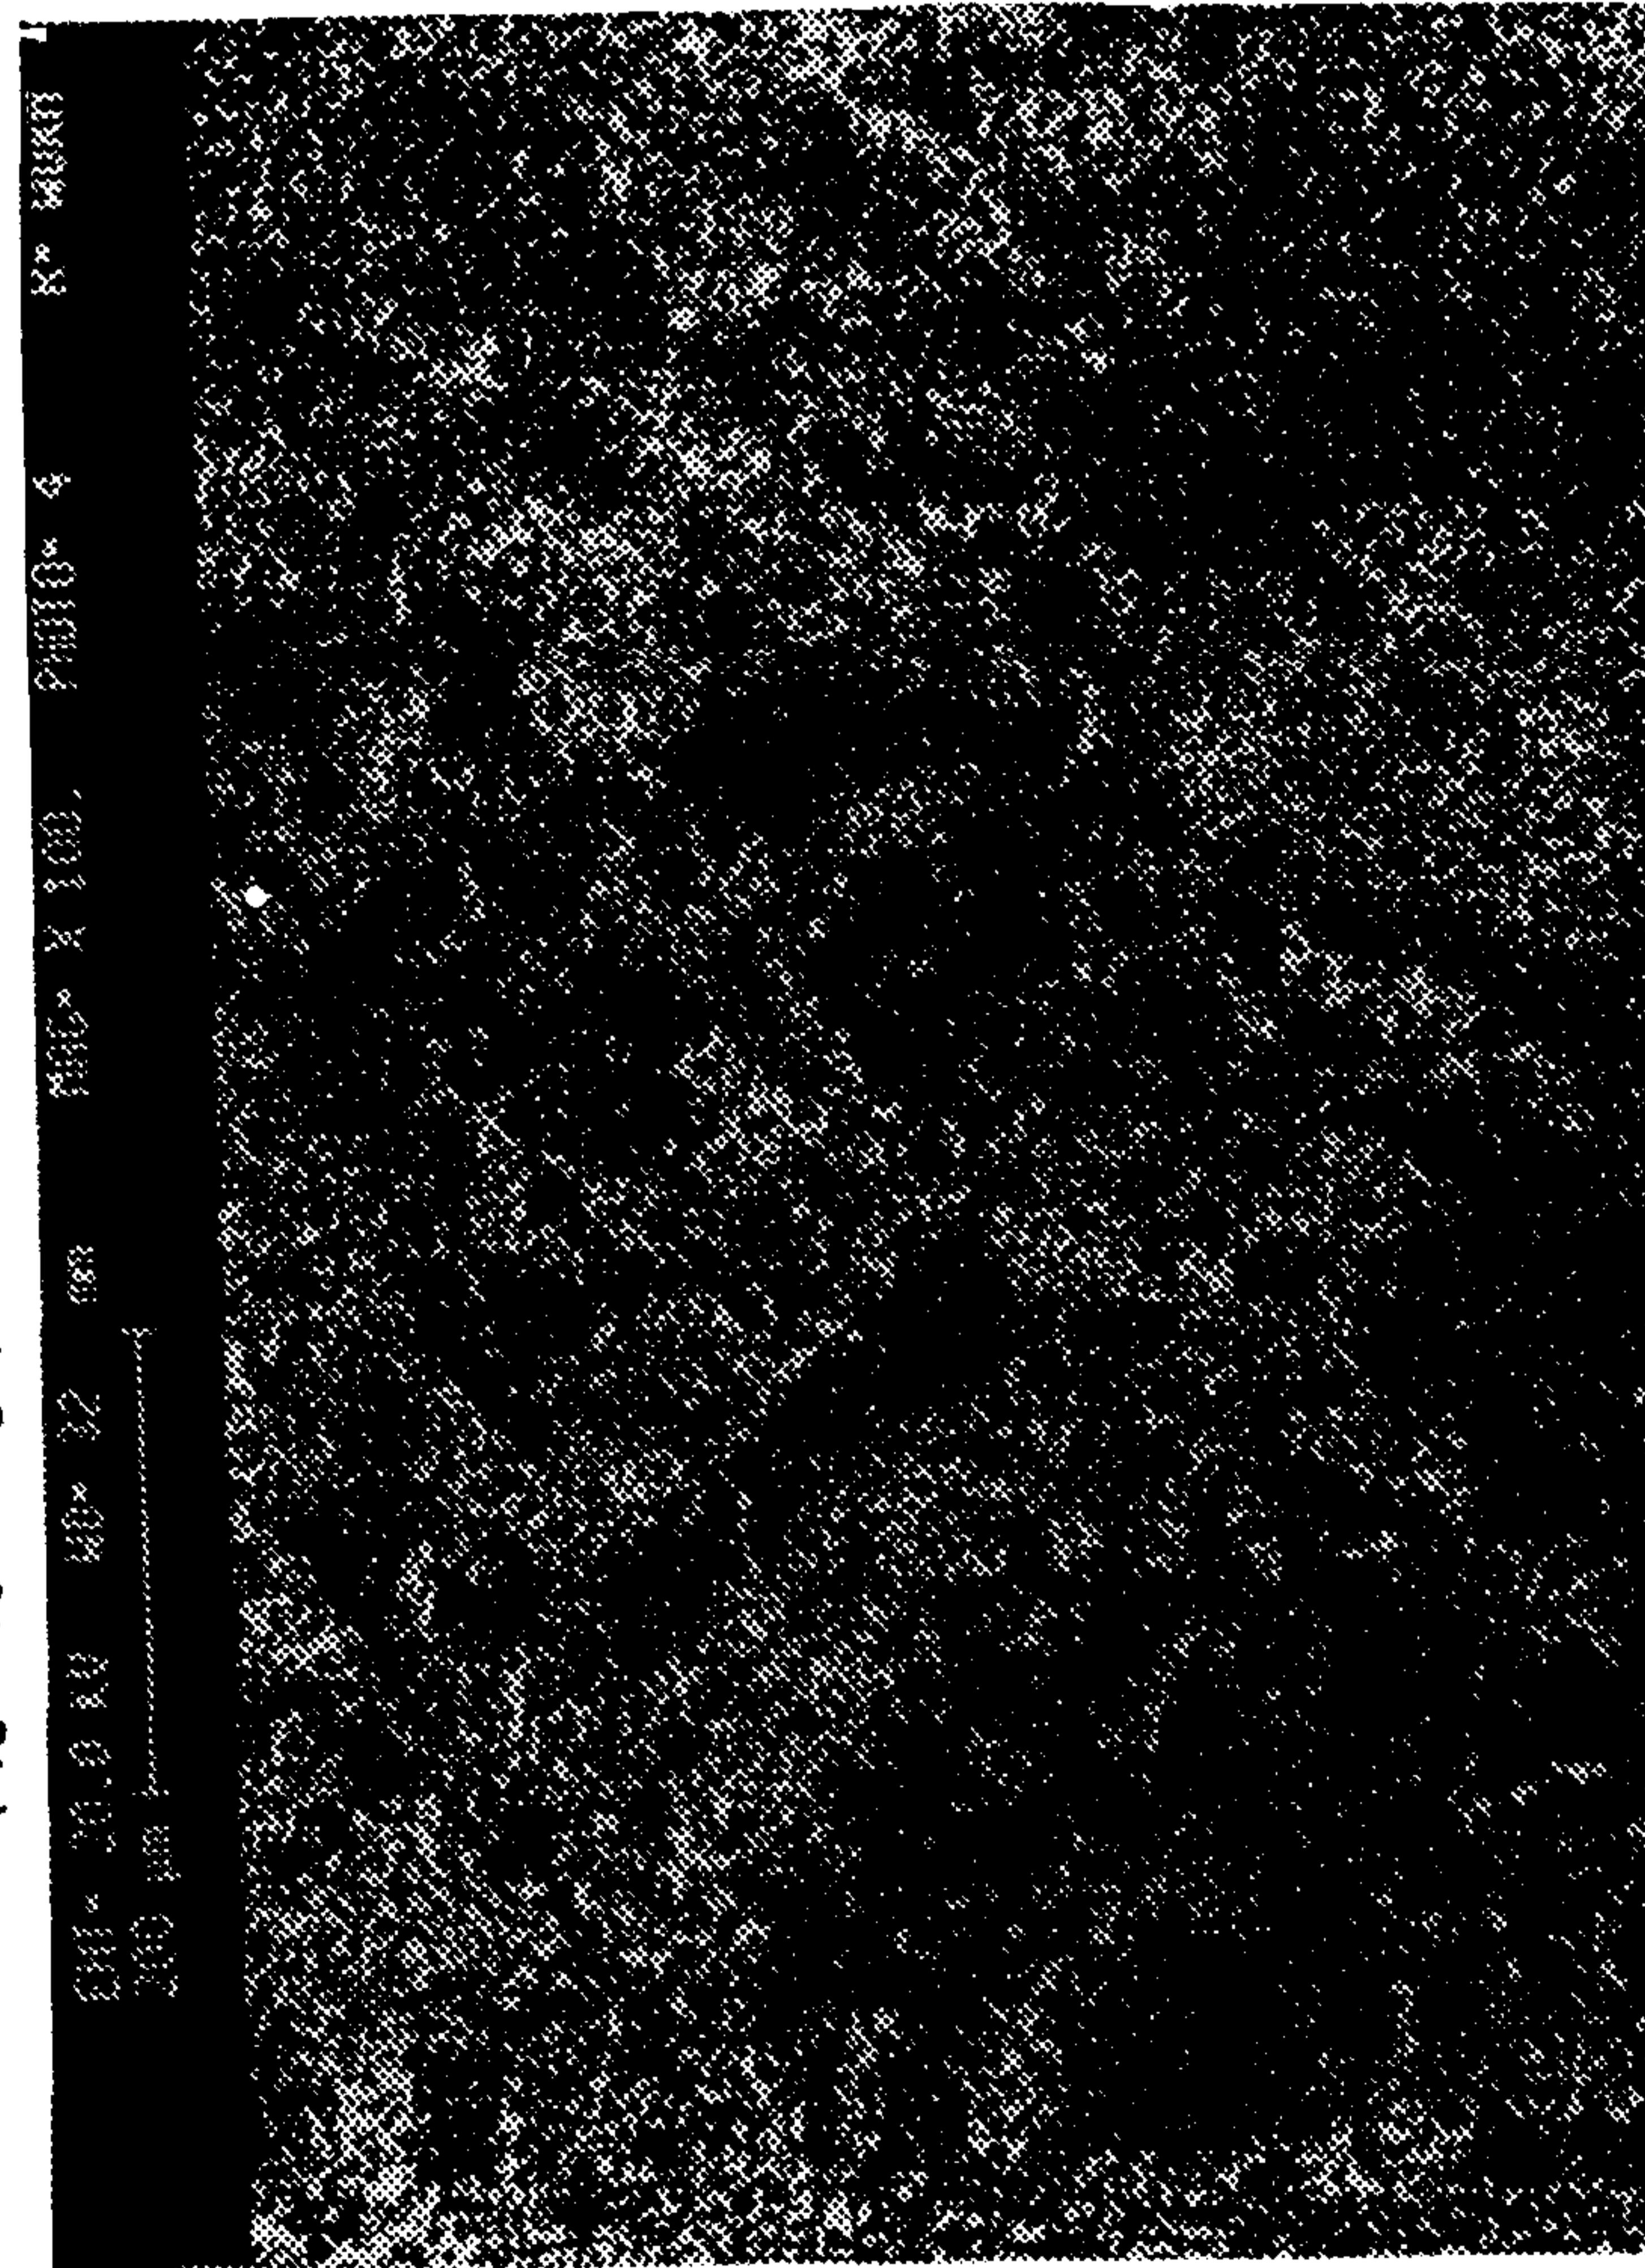

جنس : SiC و تراز مداربار : ۷۰۸۰۱ زاویه دید : صفر
 $(T_i = T_0 = ۱۰۸.۰\text{S})$

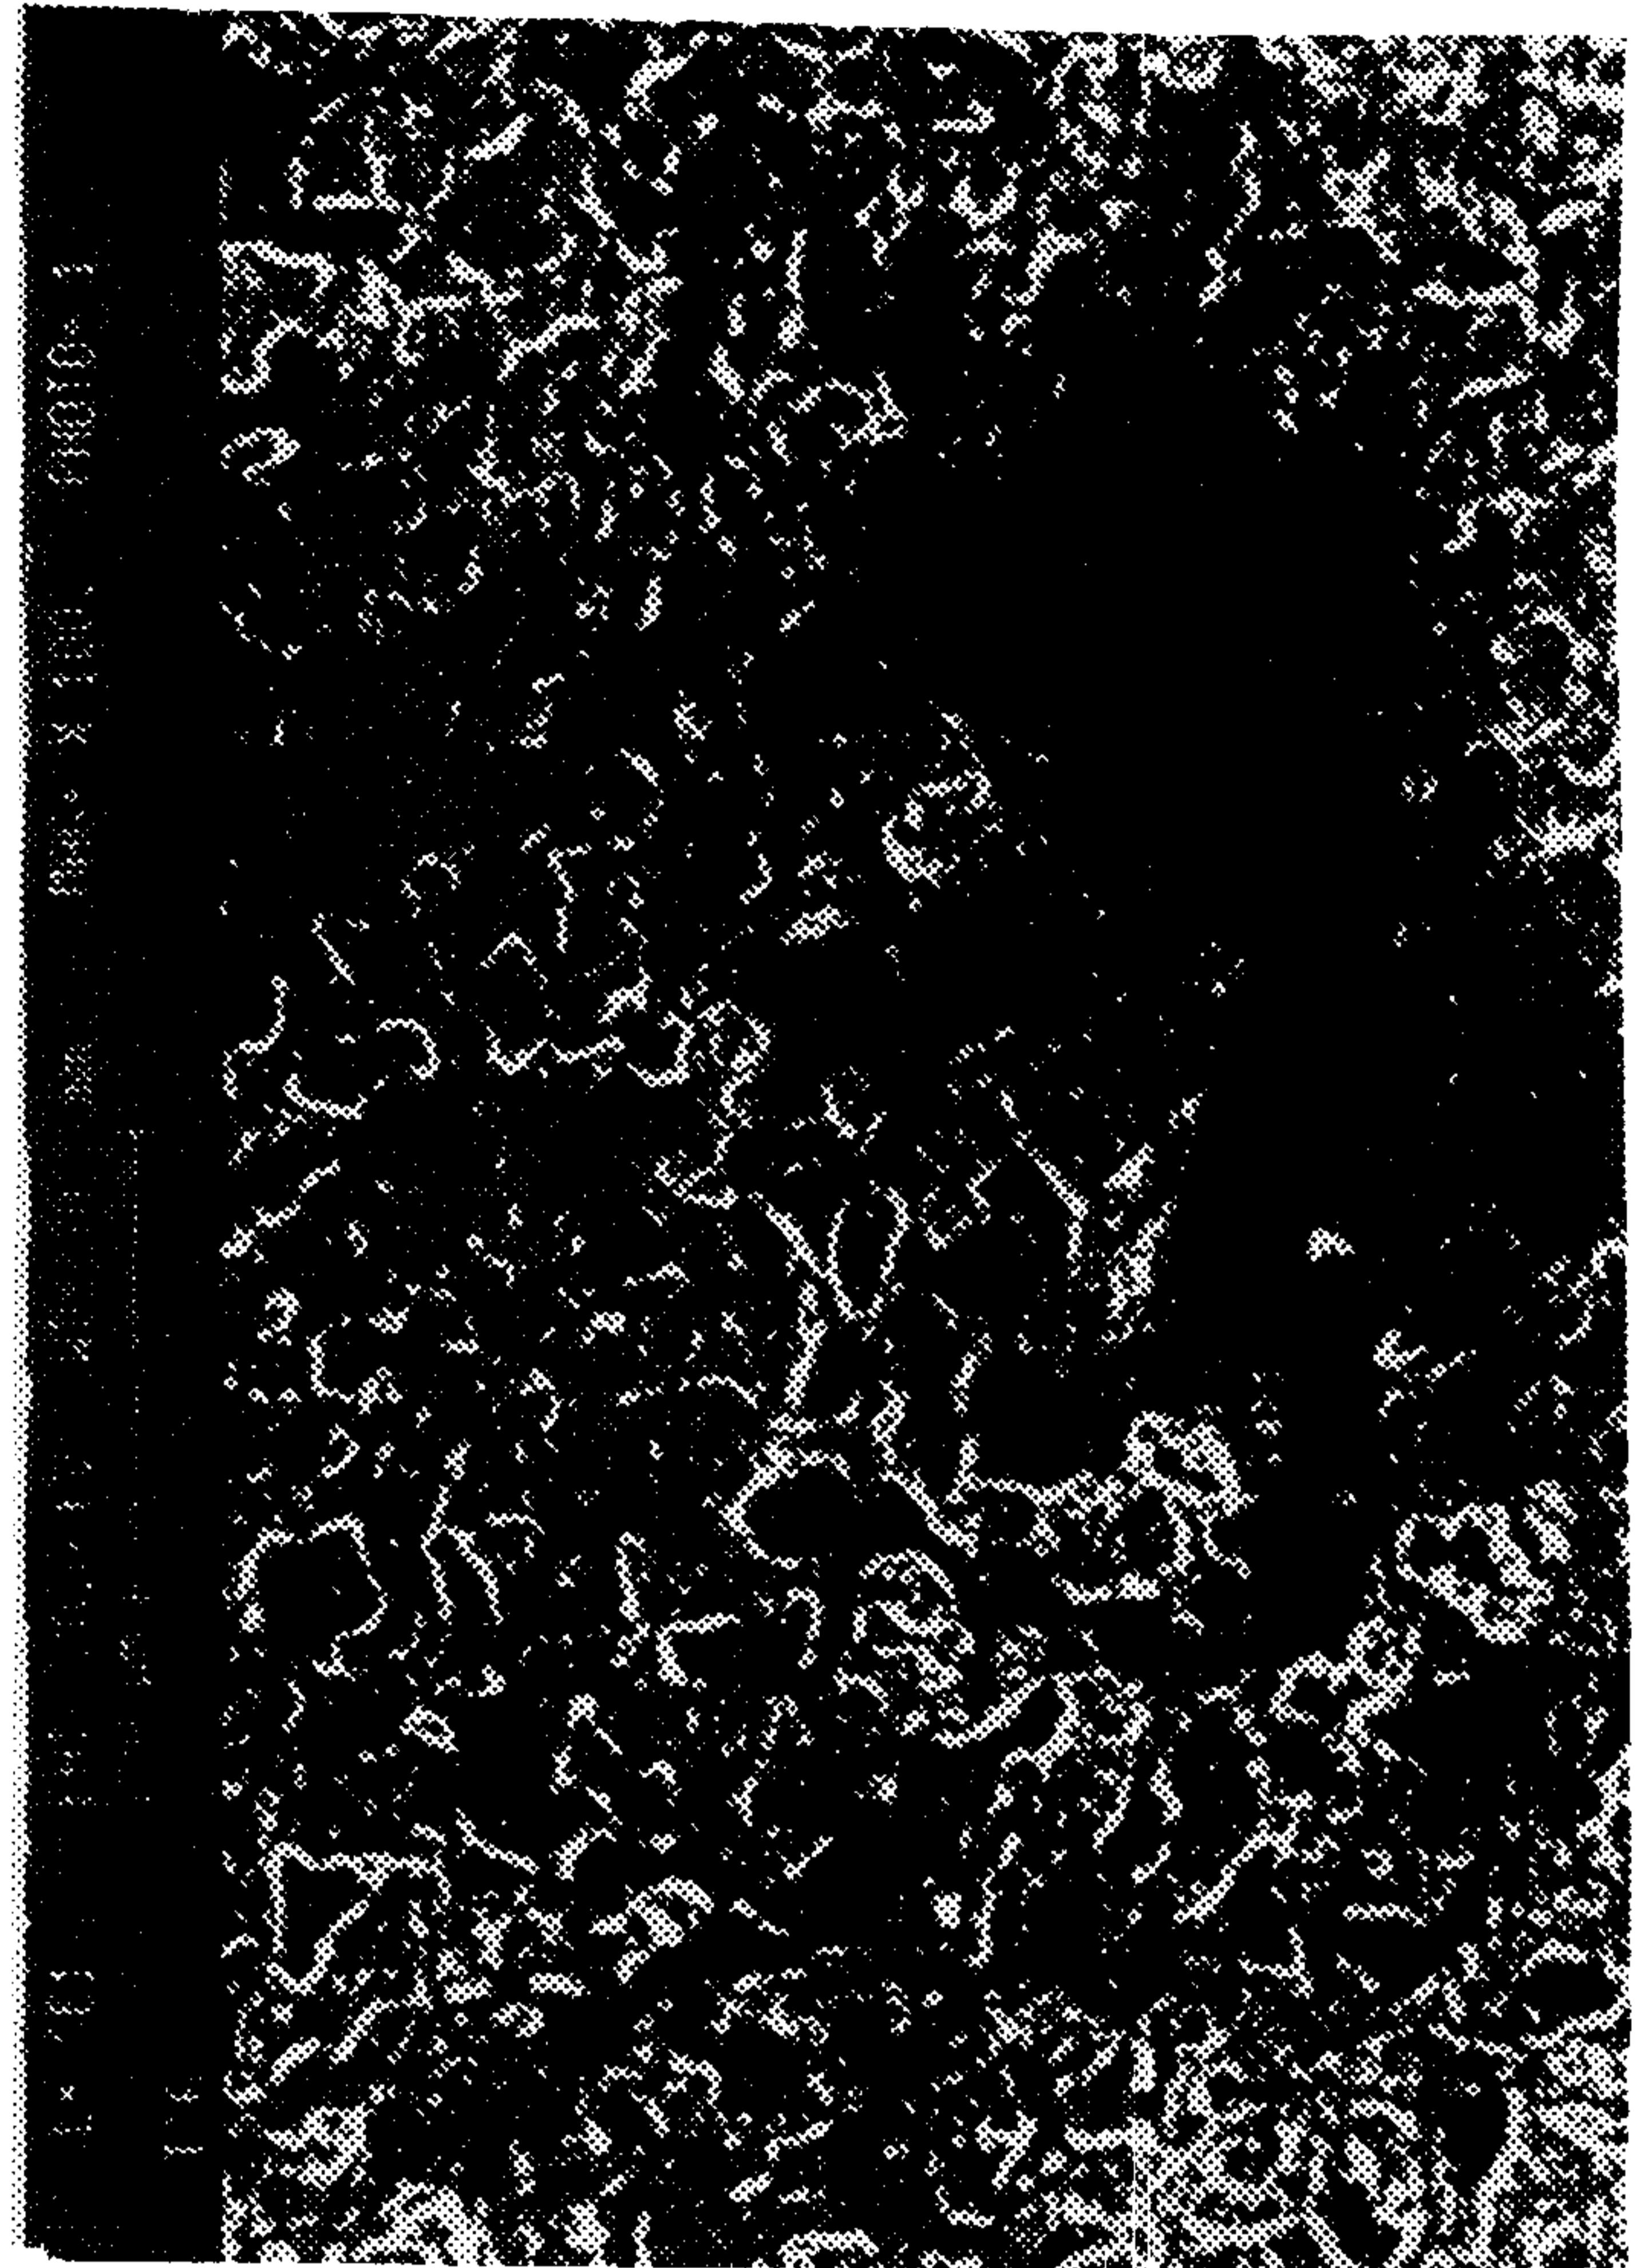

جنس : SiC و تراز مداربار : ۷۰۸۰۱ زاویه دید : صفر
 $(T_i = T_0 = ۱۰.۰\text{S})$

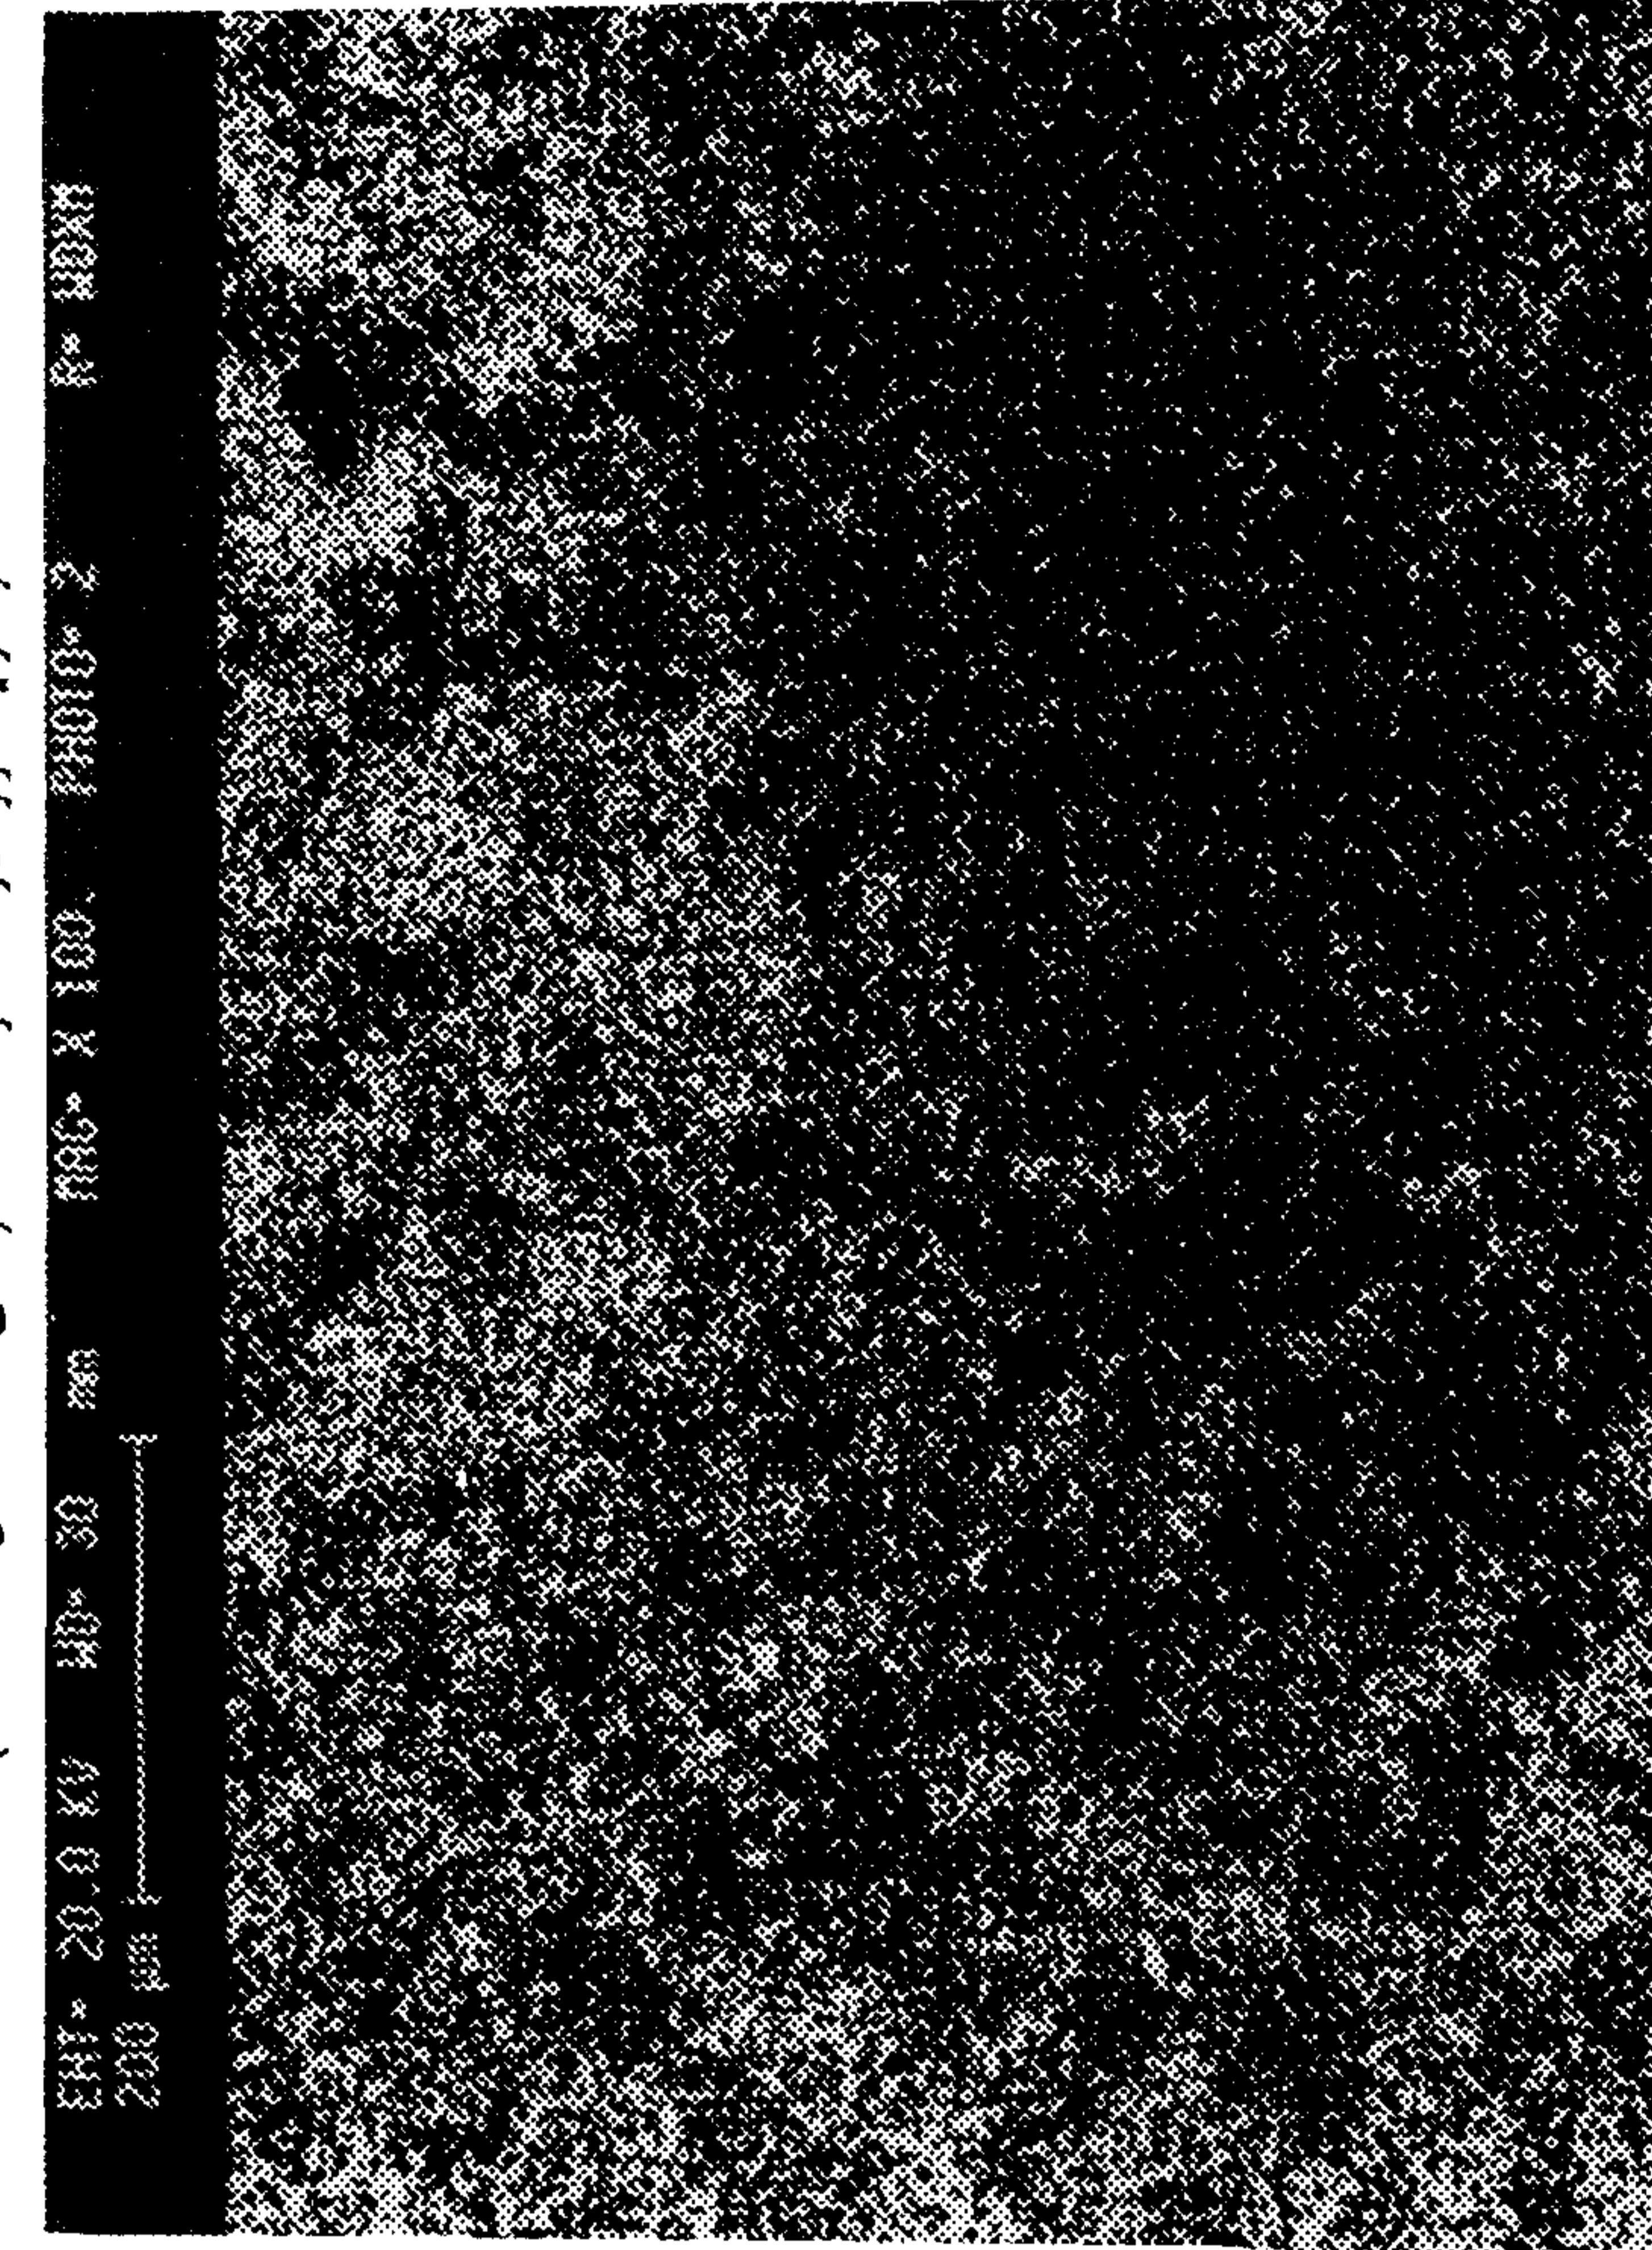

جنس : SiC و تراز مداربار : ۷۰۸۰۱ زاویه دید : صفر
 $(T_i = T_0 = ۱۰.۰\text{S})$

شکل ۱۳: تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطوح ماشینکاری شده سیلیکون کارباید در حالت عادی و پس از آخذ توزیع سیلیکون.

مراجع

- 1 - Brook, R. J. (1991). "Concise encyclopedia of advanced ceramic materials." *Max-Plank-Instifut für Metall for Schung Stuttgart, Germany.*
- 2 - Kennedy, P. and Shennax, J. V. (1973). "Engineering applications of REFEL Silicon - Carbide." *Proceedings of 3rd Conference on Silicon - Carbide, Miami, USA.*
- 3 - Forrest, C. W., Kennedy, P. and Shennan, J. V. (1972). "The fabrication and properties of self-bonded Silicon Carbide bodies." *Special Ceramics, British Ceramic Research Association.*
- 4 - Reid, D. S. and Shaw, J. W. (1969). "The machining of Silicon-Carbide." *Reactor Fuel Element Laboratories, UKAEA, Spring Fields, Preston.*
- 5 - Humphrey ,P. D. (1979). "An investigation into the electrical discharge machining of Silicon Carbide." *Reactor Fuel Element Laboratories, UKAEA, Spring, Fields preston.*
- 6 - Van Dijck, F. (1973). "Physico - mathematical analysis of the electro-discharge machining process." *Ph.D. Thesis, Catholic University of Leuven, (English translation).*
- 7 - EDM Product Group (1986). "Spark erosion machines operating instructions." *DE Center, Germany.*
- 8 - مهدوی نژاد، رع. و عبدالله، ا. "بررسی انتقال حرارت فرآیند ماشینکاری سیلیکون کارباید به روش EDM".
- 9 - Green, L. F. (1978). "High voltage pulsed EDM with special reference to Silicon Carbide." *M.Sc. Dissertation, UMIST.*
- 10 - Ajmal, A. (1981). "The electrical discharge machining of Silicon Carbide." *M.Sc. Dissertation, UMIST.*

واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Electro Discharge Machining (EDM)
- 2 - Acheson
- 3 - REFEL Silicon or Siliconized Silicon Carbide or Reaction bonded Silicon Carbide
- 4 - United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA)
- 5 - British Nuclear Fuel Laboratories (BNFL)
- 6 - Electro - Chemical Machining
- 7 - Electron Beam Machining